



OPERATING MANUAL

MANUALE D'ISTRUZIONE

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MANUAL DE USO

PLASMA CUTTING UNIT

**IMPIANTO DI TAGLIO AL
PLASMA**

PLASMASCHNEIDGERÄT

**APPAREIL DE COUPAGE AU
PLASMA**

**EQUIPO DE CORTE POR
PLASMA**

PC AUTO



CAUTION!
BEFORE INSTALLING, OPERATING OR CARRYING OUT MAINTENANCE ON THE PLASMA CUTTER, READ THE CONTENTS OF THIS MANUAL CAREFULLY, PAYING PARTICULAR ATTENTION TO THE SAFETY RULES.
In the event of these instructions not being clear, please contact your supplier.

CONGRATULATIONS ON YOUR NEW PURCHASE!
YOU ARE NOW IN THE POSSESSION OF ONE OF THE SAFEST AND MOST TECHNOLOGICALLY ADVANCED PLASMA CUTTERS ON THE MARKET.
FOLLOW OUR SUGGESTIONS AND YOU WILL BE GUARANTEED SAFE AND PROBLEM-FREE OPERATION.

SAFETY RULES AND GENERAL WARNINGS


INTRODUCTION

Your plasma cutting unit is fitted with sophisticated safeguards which block functioning and therefore the cutting operations until all the safety conditions are present. The plasma cutting technique requires dangerously high voltage for pilot arc starting and during cutting, therefore the following safety rules must be observed with great care.



ELECTRICITY

- 1 Make sure that the unit is earthed and that the supply line has an adequate earth connection.
- 2 Make sure that the work bench has a satisfactory earth connection.
- 3 Avoid contact between the metal bars being cut and bare skin or damp clothes.
- 4 Do not lean on the piece being cut or hold it in your hands.
- 5 Do not carry out cutting operations in damp environments or on wet surfaces.
- 6 Do not use the unit if the torch or cables appear damaged.
- 7 Always turn the unit off before replacing the electrode, the nozzle or the spreader tip of the torch.
- 8 Always switch the unit off and remove the power cable from the mains socket before carrying out any maintenance inside the unit.

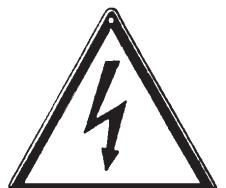

CAUTION!

Repairs, maintenance and operation of the unit should be carried out by trained personnel who are aware of the risks caused by the high voltage needed to operate the plasma cutting unit. The operator should work in compliance with current standards and abide by all safety regulations.

CAUTION!

If during the cutting operation a slight electric shock is felt, stop work immediately and do not use the unit until the fault has been discovered and resolved.

EYE AND BODY PROTECTION

One of the hazards during the cutting process is the emission of electromagnetic waves due to the electric arc. The length of these waves ranges from infrared to ultraviolet. If these rays hit the eyes, they can cause various complaints such as conjunctivitis, burns to the retina, deterioration of sight, etc. Moreover a high concentration of ultraviolet rays can burn the skin. It is, therefore, extremely important that the operator uses adequate safety equipment and clothing, such as:

- 1 Split or leather gloves
- 2 Split or leather aprons
- 3 Shin-guards
- 4 Safety shoes
- 5 Safety mask (or even better helmet) large enough to cover the whole of the face, equipped with safety lenses able to filter all the radiation and reduce the intensity of the light absorbed by the eye.

CAUTION!
Never, under any circumstances, look at an electric arc without eye protection.



CAUTION!
A further hazard for eyes is the risk of splinters or particles which may be detached during the cutting operations or during grinding, brushing or hammering away of the scale.

Always wear goggles or protective shields with transparent lenses during these operations to prevent splinters or other foreign bodies from entering the eye.

IMPORTANT: safety screens should be installed around the cutting area to protect other people, who may be working in adjacent areas, from the radiation given out by the arc.

CUTTING FUMES AND GASES

Harmful fumes and metallic powders are produced during the cutting operation. Metals which are painted or coated or which contain mercury, cadmium, zinc, lead and graphite may produce harmful concentrations of toxic fumes during cutting.

To protect the operator or other persons from exposure to possible toxic fumes, fume respirators should be worn and work areas should be adequately ventilated.

When working in enclosed environments, suction units should be fitted below the cutting area.

CAUTION!
When halogenated solvents or degreasing agents are present, the material to be cut should be cleaned properly to prevent the formation of toxic gases. Some chlorinated solvents may decompose in the presence of the radiation given out by the arc and may generate phosgene gas.

FIRE HAZARD

- 1 Prevent sparks or hot scale from producing flames
- 2 Remove inflammable or combustible materials from the cutting area.
- 3 Make sure that fire-fighting equipment is located near the work area.
- 4 Situate the unit in an area where the air can be sucked in and exhausted from the grilles on the panel

CAUTION!
Do not cut fuel or lubricant containers even if these are empty.
Do not cut containers or casings which contain inflammable material.
Never cut in environments which are polluted by inflammable gas or combustible liquid vapours (such as petrol).

NOISE

Noise is generated during the cutting process. The noise level depends on the cutting parameters used.

CAUTION!
Noise can damage hearing.
Wear adequate hearing protection.

BURNS

The operator should be adequately protected during cutting operations. This should be routine practice.

CAUTION!
Do not point the torch jet at people or foreign bodies.

EMC

Before installing the plasma cutting unit, carry out an inspection of the surrounding area, observing the following guidelines:

1 Make sure that there are no other power supply cables, control lines, telephone leads or other equipment near the unit.

2 Make sure that there are no radio receivers or television appliances.

3 Make sure there are no computers or other control systems.

4 Make sure that there is no-one with a pacemaker or hearing aid in the area around the unit.

5 Check the immunity of any other equipment operating in the same environment. In certain cases additional protective measures may be required.

Interference can be reduced in the following ways:

1 If there is interference in the power supply line, an E.M.C. filter should be inserted between the mains and the unit.

2 The output cables of the unit should be shortened; these should be kept close together and stretched along the ground.

3 All the panels of the unit should be correctly closed after carrying out maintenance.

PLASMA ARC AND BASIC PRINCIPLES FOR THE PERFORMANCE OF PLASMA CUTTING

- ✓ Plasma is a gas that is heated to an extremely high temperature and ionised so that it becomes a conductor of electricity.
- ✓ This cutting procedure utilises the plasma to transfer the electric arc to the metal workpiece, which is melted by the heat and then separated.
- ✓ The torch uses compressed air from a single source, for both the plasma and cooling and protective gas.
- ✓ The start of the cycle is determined by an arc, called the pilot arc, which is struck between the mobile electrode (negative polarity) and the torch nozzle (positive polarity) due to the short circuit between these two elements.
- ✓ When the torch is brought into direct contact with the workpiece to be cut (connected to the positive polarity of the power source) the pilot arc is transferred between the electrode and the workpiece itself thus striking a plasma arc, also called cutting arc.
- ✓ The duration of the pilot arc is set in the factory at 3 seconds; if the transfer has not been made within this time, the cycle is automatically stopped except for the cooling air which is kept on.

POWER SUPPLY CONNECTION

The machine must be connected to a Line-Neutral system with a "PE" protected grounding wire.

Check that the relevant socket terminal is actually connected to the distribution system grounding.

CONNECTION TO GROUND CABLE

Connect the dinse plug to the socket and the work cable clamp to the piece to be cut or to the metallic workbench. Take following precautions:

- ✓ Verify that there is a good electrical contact particularly if insulated or oxidated coated sheets are cut.
- ✓ Make ground connections as close as possible to the cutting area. The use of the metallic structures which are not part of the workpiece, such as the return cable of the cutting current, may endanger the safety system and give poor cutting results.
- ✓ Do not make a ground connection on the piece which has to be removed.

TORCH CONNECTION

WARNING!: Before starting the cutting operations verify that the parts are properly assembled by inspecting the head of the torch as shown on paragraph "Torch Maintenance"

LOCATION AND HANDLING OF THE POWER SOURCE

- ✓ Choose a location verifying that there is a good air flow and no dust, smoke or gas is present.
- ✓ Make sure that obstacles do not prevent the cooling air flow out of the front and rear openings of the machine.
- ✓ Arrange an open space of at least 5m around the machine.
- ✓ In the case the machine has to be moved, always disconnect the plug from the outlet and gather the cables and pipes so as not to damage them.

COMPRESSED AIR

A source of clean, dry air or nitrogen must be supplied to your plasma cutting unit. The supply pressure must be between 72.5 and 150 psi (5 and 10.3 bar). The flow rate is approximately 3.5 cu.ft./min. (100L/min.). Failure to observe these precautions could result in excessive operating temperatures or damage to the torch.

An air regulator is included with the unit with optimum pressure setting set to 65 PSI, 4.5 Bar.

Note: the regulator should never be set above 6 bar.

MANUAL PURGE


Oil in the air is a severe problem and must be avoided.

The unit is also equipped with an air filter which captures water and oil vapor.

The vapor collected can be drained out turning the drain knob located on the air filter.


Three Position Drain knob, select the desired position:

1. Open
2. Open when no air pressure, closed when air pressure. The drain knob should not be left in this position during cutting operations.
3. Closed

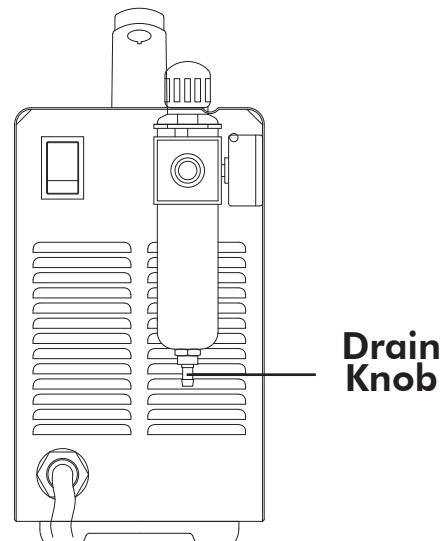

Note: The unit will not operate if the input air pressure is below 55 PSI, 3.8 Bar.

FUNCTIONS

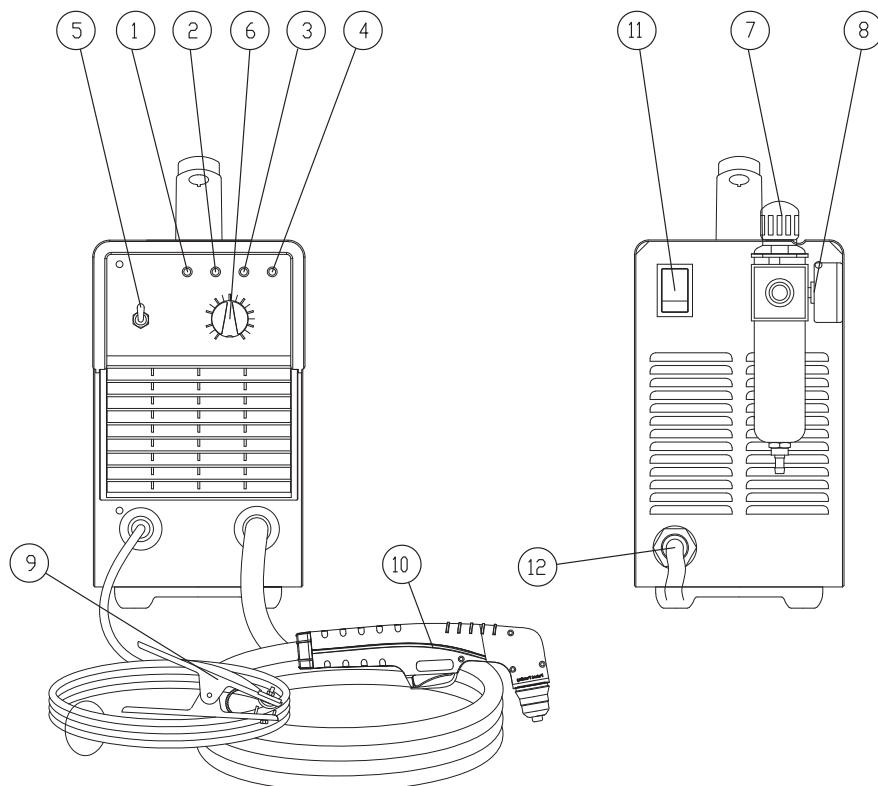

1. Green LED– Turns ON when input voltage is applied within normal range – blinks slowly when input voltage goes above 260Vac.
2. Red LED–Turns ON when torch is triggered. Blinks quickly during 1.5 second safety pre-flow prior to pilot arc ignition. Blinks slowly if cutting arcs not initiated after 1.5 second pilot arc ignition.
3. Yellow LED– Turns ON when under pressure protection is working (the pressure is under 3,8 Bar).
4. Yellow LED– Turns ON when the thermal protection is activated.
5. Standard Cutting / Spot Weld Removal Selector Switch
6. Output Current Knob - Adjusts the cutting current supplied by the machine according to the thickness of material/speed.
7. Air regulator - Adjusts the input air pressure - pull upward to unlock - nominal air pressure setting is 4,5 Bar. Note: the regulator should never be set above 6 Bar.
8. Compressed air connection
9. Work cable with clamp
10. Torch (with a trigger security cap)
11. ON/FF Switch – In the ON position the machine is ready for normal operation. All system control circuits are activated. OFF position deactivates control circuits (Back Side).
12. Input cord (Back Side)

CUTTING OPERATION

PRELIMINARIES

WARNING: unplug the unit from the power supply before assemble or disassemble piled parts, single parts, parts of the torch, torch assemblies or cables.

- ✓ Check and follow instructions as foreseen in the paragraphs "Safety and Installation" of the present instructions manual.

PARTS OF THE TORCH

- ✓ Check the torch for proper assembly. Install proper torch parts for the desired application (refer to Section called Torch Consumable Parts Selection). NOTE: The power supply will not operate unless the torch shield cup is fully seated against the PIP (Parts in Place) pins in the torch head.

INPUT POWER

- ✓ Check the power source for proper input voltage.
- ✓ Make sure the power source meets circuit protection and wiring requirements.
- ✓ Plug unit in and close main disconnect switch to supply primary power to the system.

GROUND CABLE

- ✓ Check for a solid ground cable connection to the workpiece.

WARNING
Do not initiate pilot arc during adjustment.

CHECKING AIR QUALITY

- ✓ To check air quality, deactivate the torch (post-flow) and place filter lens in front of the torch. Any oil or moisture in the air will be visible on the lens. DO NOT initiate pilot arc while checking air quality.

CUTTING

A. CUTTING WITH A HAND TORCH

- ✓ The torch can be comfortably held in one hand or steadied with two hands. Choose the technique that feels most comfortable and allows good control and movement. Position the index finger or thumb to press the control switch on the torch handle.
- ✓ For edge starts, hold the torch perpendicular to the workpiece with the front of the tip on the edge of the workpiece at the point where the cut is to start. - Fig. A. For piercing, angle the torch slightly to direct sparks away from the torch until the pierce is complete. Fig. B

Fig. A


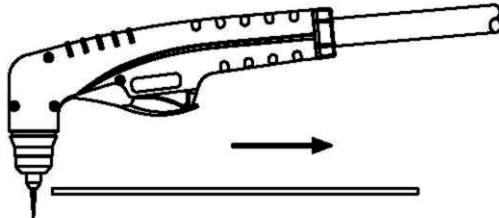


Fig. B

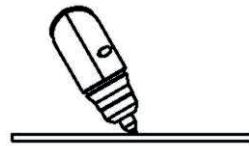

- ✓ For drag cuts keep the torch in contact with the workpiece. For standoff cutting, hold the torch 2-3 mm from the work.
- ✓ With the torch in starting position, press the control switch. After an initial gas purge (pre-air), the pilot arc will come on and remain on for 1.5 seconds until the cutting arc starts.
- ✓ Once on, the main arc remains on as long as the control switch is held down, unless the torch is withdrawn from the work or torch motion is too slow. Keep moving while cutting. Cut at a steady speed without pausing. Maintain the cutting speed so that the arc lag is about 30° behind the travel direction. Fig. C
If the cutting arc is interrupted, and the torch trigger is still pressed, the pilot arc comes back on automatically for 1.5 seconds.
- ✓ To shut off the torch simply release the control switch. When the switch is released a post-flow will occur. If the torch trigger is pressed during the post-flow, the pilot arc will restart.

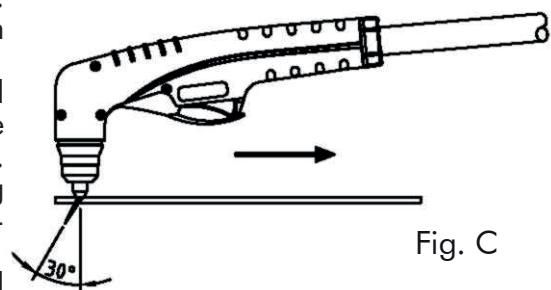


Fig. C

B. PIERCING WITH A HAND TORCH

Note: Recommended maximum piercing capacity is 2mm. If necessary to make a cut on a metal sheet with a thickness more than 2mm without an edge start, make a hole ø 6mm at least using an electric drill to start cutting.

- ✓ When piercing with a hand torch, tip the torch slightly so that blowback particles blow away from the torch tip (and operator) rather than directly back into it. Fig. B
- ✓ Complete the pierce off the cutting line and then continue the cut onto the line. Hold the torch perpendicular to the workpiece after the cut is complete. Fig. D
- ✓ Clean spatter and scale from the shield cup and the tip as soon as possible. Spraying or dipping the shieldcup in anti-spatter compound will minimize the amount of scale which adheres to it.

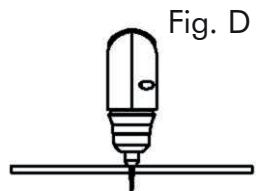
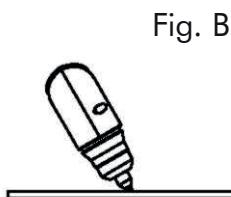


Fig. B

Fig. D

C. SPOT WELD REMOVAL

- ✓ To remove spot welds or simply cut at very low cutting current, set "Spot Weld Removal" through the Selector Switch (5) on the front panel to reduce the air flow and avoid the arc extinguishes very easily.
- ✓ Use the 2 hole shield cup (marked "compressor") and the ø 0,65mm nozzle.
- ✓ Start to cut next to the spot to remove and move very fast around it.

D. GRATES CUTTING

To cut grates it is suggestable to set cutting current between 20 - 25A.

WARNING

Disconnect primary power at the source and wait until the torch has cooled before disassembling the torch or torch leads. Frequently review the Important Safety Precautions at the front of this Manual. Be sure the operator is equipped with proper gloves, clothing, eye and ear protection. Make sure no part of the operator's body comes into contact with the work piece while the torch is activated.

CAUTION

Sparks from the cutting process can cause damage to coated, painted, and other surfaces such as glass, plastic and metal.

NOTE Handle torch leads with care and protect them from damage.

TORCH CONSUMABLE PARTS SELECTION

To change the torch consumable parts use the following procedure: Position the torch with the shield cup facing upward to prevent these parts from falling out when the cup is removed.


Use:

0,80 mm ø nozzle to cut pieces more than 5 mm thick (output current 15-25 Amp)

0,65 mm ø nozzle to cut pieces less than 5 mm thick (output current 5-15 Amp) and to remove spot welds.

Shield cup with 6 holes (marked "06") for standard cutting

Shield cup with 2 holes (marked "compressor") for spot weld removal

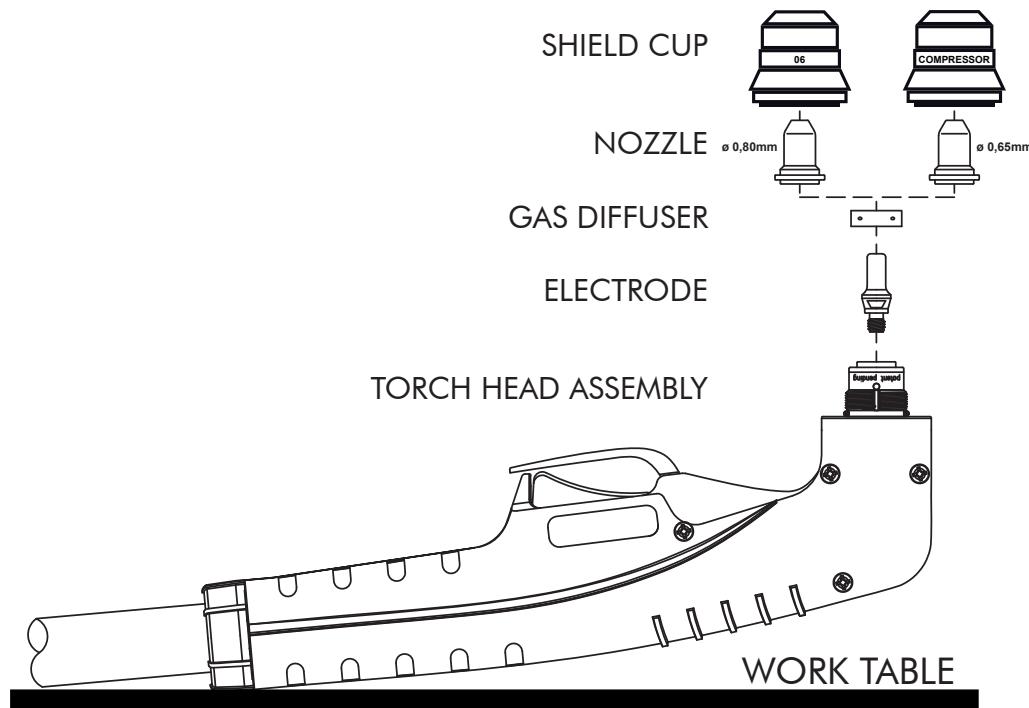

WARNING: Wait until the torch has sufficiently cooled before replacing torch parts.

1. Unscrew and remove the shield cup from the Torch Head Assembly.
2. Remove the tip, gas distributor, and electrode.
3. Install the electrode, gas distributor, and tip.
4. Hand tighten the shield cup until it is seated on the torch head. If resistance is felt when installing the cup, check the threads before proceeding.

OPERATING FAULTS

During cutting operations performance faults may arise which are not caused by plant malfunctioning but by other operational faults such as:

- ✓ Insufficient penetration :
 - too high cutting speed;
torch is too tilted;
piece is too thick;
cutting current too low;
torch parts are worn out;
non-genuine Manufacturer's parts;
- ✓ Interruption of the cutting arc:
 - cutting speed too slow;
cutting current too low, select "Spot Weld Removal"
excessive distance between torch and workpiece;
AC line too low - reduce output current;
torch parts are worn out;
non-genuine Manufacturer's parts;
work cable is disconnected;
- ✓ Excessive scoria settlement:
 - too low cutting speed (bottom dross);
too high cutting speed (top dross);
excessive distance between torch and workpiece;
cutting current too low;
torch parts are worn out;
non-genuine Manufacturer's parts;
- ✓ Tilted cutting (not perpendicular):
 - torch position not correct;
asymmetric wear of nozzle hole and/or wrong;
incorrect assembly of torch parts;
- ✓ Excessive wear of nozzle and electrodes:
 - air pressure too low;
exceeding system capability (material too thick);
contaminated air (humidity-oil);
excessive pilot arc ignitions in the air;
Improperly assembled torch;
torch tip contacting workpiece;
damaged or loose torch head components;
non-genuine Manufacturer's parts.

MAINTENANCE

Maintenance can only be carried out on the unit if the person in charge of this operation has the necessary technical knowledge and the correct tools. If this is not the case, contact your nearest service centre.

CAUTION!

Never access inside the machine (panel removal) or touch the torch (disassemble) without having disconnected power plug.

Any inspection performed under voltage inside the machine or inside the torch may cause severe electric shocks caused by direct contact with parts under voltage.

UNIT

Keep the cutting or gouging area and the area around the machine clean and free of combustible materials. No debris should be allowed to collect , this could obstruct air flow to the machine.

Inspect the unit every 3-4 months (depending on how often the unit is used) and use compressed air to remove any dust deposits.

CAUTION!

**Only use dry compressed air for cleaning.
Do not point the jet of air at the electronic circuits.**

TORCH

Periodically, according to its use or to cutting faults verify wear of the parts connected to plasma arc:

Shield Cup:

Unscrew manually from head of the torch. Clean thoroughly and replace if damaged (burns, distortions or cracks). Verify integrity of superior metal sector (actuator torch safety).

Tip:

Check wear of plasma arc hole and of inner and outer surfaces. If the hole is widened compared to its original width or if it is damaged, replace tip. If surfaces are particularly oxidized clean them with extra fine abrasive paper.

Air Distribution Ring:

Verify the are no burns or cracks or that airflow holes are not obstructed. If damaged, replace immediately.

Electrode:

Replace electrode when crater settling on emitting surface is about 2mm.

WARNING!

- ✓ Before starting any operation on the torch let it cool at least as long as the "postgas" period.
- ✓ Except for particular cases it is advisable to replace electrode and tip AT THE SAME TIME.
- ✓ Respect assembly order of torch parts (reserved compared to disassembly).
- ✓ Be careful that distributing is assembled properly.
- ✓ Reassemble shield cup screwing tightly and manually.
- ✓ Never assemble shield cup without having assembled electrode distributing ring and tip beforehand.
- ✓ Timely and appropriate control procedures on torch parts are essential for safety and functionality of the cutting system.

TORCH BODY, HANDLE AND CABLE

- ✓ These parts usually need no particular maintenance with the exception of a periodic inspection and an accurate cleaning to be made WITHOUT THE USE OF SOLVENTS.

In case of damages to the insulation such as breaks, cracks and burns or even a loosening of electric conductors, the torch CANNOT BE USED FURTHER SINCE SAFETY CONDITIONS HAVE NOT BEEN RESPECTED.

IN THIS CASE, REPAIRING (EXTRAORDINARY MAINTENANCE) CANNOT BE MADE ON SITE BUT NEEDS TO BE DELEGATED TO A SERVICE CENTER TO MAKE SPECIAL TEST TRIALS AFTER REPAIR HAS BEEN EXECUTED.

In order to keep the torch and the cable efficient it is necessary to follow these precautions:

- ✓ DO NOT touch torch and cable with warm or hot parts.
- ✓ DO NOT strain the cable.
- ✓ DO NOT move the cable on sharp edges or abrasive surfaces.
- ✓ gather the cable in regular coils if it is too long.
- ✓ DO NOT step on the cable.

COMPRESSED AIR FILTER

The unit is equipped with a filter for the compressed air. This filter is fitted with a knob for the manual drain of the condensation. Purge periodically to remove the water/oil in the filter by following the instructions of paragraphs "Compressed air" and "Manual Purge".

TROUBLESHOOTING

| SYMPTOM | POSSIBLE CAUSE AND REMEDY |
|--|---|
| GREEN LED OFF, Fan not operating. No Input Power. | 1. Plug unit into 240V outlet. 2. Reset Breaker. |
| GREEN LED ON, YELLOW Overtemperature LED ON. Unit is overheated. | 1. Make sure the unit has not been operated beyond duty cycle limits. 2. Air Flow obstructed. |
| GREEN LED ON, YELLOW Under pressure LED ON. | 1. Air not connected or pressure too low. Check source for at least 5 Bar (72.5 PSI) during purge or pre-flow, adjust air pressure to 4,5 Bar (65 PSI). 2. Air filter or air line blocked. Replace filter cartridge. Check that air line leads are free of twists and kinks. |
| GREEN LED ON, YELLOW Overtemperature and Under pressure LEDs OFF, no air flow when torch switch pressed. | 1. Shield cup not properly installed on torch. Check that shield cup is fully seated against torch. 2. Faulty Torch Switch or Parts Assembly in torch holder. Refer to Maintenance paragraph. 3. Faulty Main PC Board Repair / Replace Power Supply. |
| GREEN LED ON, YELLOW Overtemperature and Under pressure LEDs OFF. Air flows, Pilot arc does not start. | 1. Faulty torch parts. Inspect torch parts and replace if necessary. 2. Gas pressure too high. Set pressure to 65 psi (4.5 BAR). 3. Faulty main PC Board. Repair /replace. |
| Torch has pilot arc but does not cut. | 1. Work lead not connected. Make sure work lead is connected securely to bare metal. 2. AC input power too low. Use shortest distance to breaker panel possible. 3. Faulty Main PC Board. Repair/Replace. |

ATTENZIONE
"PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, DELL'UTILIZZO O DI QUALSIASI MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO PER TAGLIO AL PLASMA, LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE NORME DI SICUREZZA."
Nel caso queste istruzioni non Vi fossero chiare, non esitate a contattare il Vostro fornitore.

CONGRATULAZIONI PER IL VOSTRO ACQUISTO !
ORA AVETE UNO DEGLI APPARECCHI PER TAGLIO AL PLASMA PIU' SICURI E TECNOLOGICAMENTE AVANZATI.

SEGUITE I NOSTRI SUGGERIMENTI E VI GARANTIREMO UN UTILIZZO SICURO E SENZA PROBLEMI

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI GENERALI


INTRODUZIONE

Il vostro impianto per taglio al plasma e' dotato di sofisticati sistemi di sicurezza che bloccano il funzionamento e quindi le operazioni di taglio fino a che non si sono verificate tutte le condizioni necessarie a tale scopo. Il procedimento di taglio al plasma, per l'innesto dell'arco pilota e durante il taglio, necessita di **tensioni pericolose** per cui devono essere osservate con attenzione alcune regole di sicurezza.



ELETTRICITA'

- 1-Assicurarsi che il generatore sia collegato a terra e che la linea di alimentazione sia provvista di un' efficiente presa di terra.
- 2-Assicurarsi che il banco di lavoro sia collegato ad una efficiente presa di terra.
- 3-Evitare contatti tra le barre di metallo da tagliare e la pelle nuda o indumenti umidi.
- 4-Evitare di appoggiarsi o tenere con le mani il pezzo da tagliare.
- 5-Non effettuare operazioni di taglio in ambienti umidi o su superfici bagnate.
- 6-Non utilizzare l'impianto se la torcia o i cavi appaiono danneggiati.
- 7-Spegnere sempre il generatore prima di sostituire l'elettrodo, l'ugello o il diffusore della torcia.
- 8-Prima di eseguire lavori di manutenzione all'interno del generatore, spegnerlo sempre e staccare il cavo di alimentazione dalla presa di distribuzione.

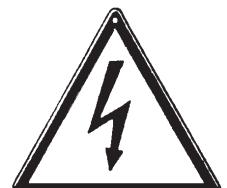

ATTENZIONE !

Le operazioni di riparazione, manutenzione e la stessa messa in funzione dell'impianto devono essere eseguite da personale qualificato, consapevole dei rischi dovuti alle elevate tensioni necessarie per far funzionare l'impianto di taglio al plasma, in conformita' alle norme vigenti e nel pieno rispetto della legge antinfortunistica.

ATTENZIONE !


Se durante le operazioni di taglio si dovesse avvertire una piccola sensazione di scossa elettrica, interrompere subito le operazioni e non utilizzare il generatore fino a che il guasto non sia stato risolto.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL CORPO

Durante il processo di taglio, uno dei pericoli e' rappresentato dall'emissione di onde elettromagnetiche dovute all'arco elettrico aventi lunghezze d'onda che vanno dall'infrarosso all'ultravioletto. Tali raggi colpendo l'occhio possono causare patologie diverse come congiuntiviti, ustioni alla retina, decadimento della capacita' visiva ecc., inoltre la forte concentrazione di raggi ultravioletti puo' procurare ustioni alla pelle. E' quindi molto importante che l'operatore utilizzi adeguati sistemi e indumenti protettivi come :

- 1-Guanti in crosta o cuoio.
- 2-Grembiuli in crosta o cuoio.
- 3-Ghette.
- 4-Scarpe antinfortunistiche.
- 5-Maschera di protezione (o meglio casco) sufficientemente ampio da coprire tutto il viso , munita di vetri di protezione capaci di filtrare tutte le radiazioni e di ridurre notevolmente l'intensita' luminosa assorbita dall'occhio.

ATTENZIONE !
non guardare mai, in nessuna circostanza, un arco elettrico senza la protezione per gli occhi.

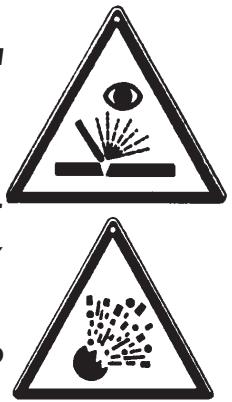

ATTENZIONE !
Un ulteriore pericolo per gli occhi e' rappresentato da schegge o corpuscoli che si possono staccare durante le operazioni di taglio, molatura, spazzolatura o martellatura per la rimozione delle scorie.

Durante queste operazioni indossare sempre degli occhiali o schermi protettivi con le lenti trasparenti in modo da impedire che le schegge o altri corpi estranei entrino negli occhi.

IMPORTANTE: attorno alla zona di taglio devono essere montati degli schermi antiriflesso, in modo da impedire che altre persone, che possono operare nelle zone attigue, siano colpite dalle irradiazioni emesse dall'arco.

FUMI E GAS DI TAGLIO

Durante le operazioni di taglio si producono fumi e polveri metalliche nocive. Metalli ricoperti o contenenti mercurio, zinco, piombo e grafite possono produrre concentrazioni nocive di fumi tossici durante il taglio.

Per prevenire l'esposizione dell'operatore o di altre persone a possibili fumi tossici e' bene utilizzare mascherine antifumo e lavorare in spazi con adeguata ventilazione.

In ambienti chiusi si consiglia l'utilizzo di aspiratori posti sotto la zona di taglio.

ATTENZIONE !

E' molto importante pulire il materiale da tagliare qualora siano presenti solventi o sgrassanti alogenati, per evitare la formazione di gas tossici. Alcuni solventi clorinati possono decomporsi in presenza di radiazioni emesse dall'arco e generare gas fosgene.

INCENDIO

1-Evitare che si produca fuoco a causa di scintille o scorie calde.

2-Rimuovere dalla zona di taglio materiali infiammabili o combustibili.

3-Assicurarsi che i dispositivi antincendio siano vicini al posto di lavoro.

4-Collocare il generatore in un posto dove sia garantita l'aspirazione e l'espulsione dell'aria dalle griglie dei pannelli.

ATTENZIONE !

Non tagliare contenitori di combustibile o lubrificante anche se vuoti. Non tagliare recipienti o intercapedini contenenti materiali infiammabili. Non tagliare mai in atmosfera inquinata da gas infiammabili o da vapori di liquidi combustibili (tipo benzina).

RUMORE

Durante il procedimento di taglio si genera del rumore. Il livello di rumore dipende dai parametri di taglio utilizzati.

ATTENZIONE !

Il rumore puo' danneggiare l'udito. Proteggersi adeguatamente per evitare danni.

BRUCIATURE

L'operatore deve proteggersi adeguatamente durante ogni operazione di taglio.Questa deve essere una precauzione abituale.

ATTENZIONE !

Evitare di dirigere il getto della torcia contro persone o corpi estranei.

EMC

Prima di installare il generatore di taglio al plasma eseguire una valutazione dell'area circostante seguendo i punti guida qui elencati:

1-Verificare che non ci siano altri cavi di alimentazione, linee di controllo, cavi telefonici o sistemi in prossimità del generatore.

2-Verificare che non ci siano apparecchi ricevitori radio o tv.

3-Verificare che non ci siano computer o altri sistemi di controllo.

4-Verificare che nell'area circostante al generatore non ci siano persone che utilizzano pacemakers o protesi acustiche.

5-Verificare l'immunità di altre apparecchiature che debbano lavorare nello stesso ambiente. In alcuni casi possono essere richieste delle misure di protezione supplementari.

La riduzione di eventuali disturbi può essere effettuata nei seguenti modi:

1-Se si rilevano delle interferenze nella linea di alimentazione, inserendo un filtro E.M.C. tra la linea e il generatore.

2-Riducendo la lunghezza dei cavi di uscita del generatore, mantenendoli il più vicino possibile tra di loro e stesi sul pavimento.

3-Richiudendo in modo corretto tutti i pannelli del generatore dopo aver eseguito un'operazione di manutenzione.

L'ARCO PLASMA E PRINCIPIO DI APPLICAZIONE NEL TAGLIO PLASMA

- ✓ Il plasma è un gas riscaldato a temperatura estremamente elevata e ionizzato in modo da diventare elettricamente conduttore.
- ✓ Questo procedimento di taglio utilizza il plasma per trasferire l'arco elettrico al pezzo metallico che viene fuso dal calore e separato.
- ✓ La torcia utilizza aria compressa proveniente da una singola alimentazione sia per il gas plasma sia per il gas di raffreddamento e di protezione.
- ✓ La partenza del ciclo è determinata da un arco, che si instaura tra l'elettrodo mobile (polarità negativa) e l'ugello della torcia (polarità positiva) per effetto della corrente di cortocircuito tra questi due elementi.
- ✓ Portando la torcia a diretto contatto con il pezzo da tagliare (collegato alla polarità positiva della corrente) l'arco pilota viene trasferito tra l'elettrodo ed il pezzo stesso instaurando un arco plasma detto anche arco di taglio.
- ✓ Il tempo di mantenimento dell'arco pilota impostato in fabbrica è 3s; se il trasferimento non è effettuato entro questo tempo il ciclo viene automaticamente bloccato salvo il mantenimento dell'aria di raffreddamento.

ALLACCIAIMENTO ALLA LINEA ELETTRICA

La macchina deve essere collegata ad un sistema Linea-Neutro con conduttore di terra "PE".

Verificare che l'apposito terminale della presa sia effettivamente collegato alla terra di distribuzione.

COLLEGAMENTO DEL CAVO DI MASSA

Collegare il morsetto a pinza del cavo di massa al pezzo da tagliare o al banco metallico di sostegno osservando le seguenti precauzioni:

- ✓ Verificare che venga stabilito un buon contatto elettrico in particolare se vengono tagliate lamiere con rivestimenti isolanti, ossidate, ecc.
- ✓ Eseguire il collegamento di massa il più vicino possibile alla zona di taglio.
- ✓ L'utilizzo di strutture metalliche non facenti parte del pezzo in lavorazione, come conduttore di ritorno della corrente di taglio, può essere pericoloso per la sicurezza e dare risultati insufficienti di taglio.
- ✓ Non eseguire il collegamento di massa sulla parte del pezzo che deve essere rimossa.

COLLEGAMENTO DELLA TORCIA PER TAGLIO PLASMA

IMPORTANTE!: Prima di iniziare le operazioni di taglio, verificare il corretto montaggio delle parti di consumo ispezionando la testa della torcia come indicato nel paragrafo "Manutenzione torcia".

UBICAZIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'UNITÀ

Scegliere il luogo di ubicazione verificando che vi sia una buona circolazione di aria senza polveri, fumi o gas condutti o aggressivi.

- ✓ Assicurarsi che eventuali ostacoli non impediscono il flusso di aria di raffreddamento dalle aperture anteriori e posteriori della macchina.
- ✓ Prevedere uno spazio libero di almeno 5 m attorno alla macchina.
- ✓ Dovendo effettuare spostamenti della macchina staccare sempre la spina dalla presa di alimentazione e raccogliere tubi e tubazioni per evitare che possano essere danneggiati transitando sopra di essi.

ALLACCIAIMENTO ARIA COMPRESSA

Predisporre una linea di distribuzione aria compressa pulita e secca o nitrogeno con le seguenti caratteristiche minime:

Pressione aria : 5-10.3 bar (72.5-150 psi)

Portata: 100L/min. (3.5 cu. ft./min)

IMPORTANTE: L'inosservanza di queste indicazioni può causare surriscaldamento o danni alla torcia.

Con l'unità è fornito un riduttore di pressione settato secondo valori ottimali di 65PSI, 4,5 Bar.

ATTENZIONE: la pressione dell'aria in entrata non deve mai essere regolata sopra i 6 bar.


SPURGO MANUALE

La presenza di olio o vapore nell'aria può essere un problema e deve essere evitata. Il generatore è dotato di un filtro per l'aria compressa che cattura vapore e olii presenti nell'aria.


Il vapore raccolto può essere spurgato tramite la manopola di spurgo posta sul filtro aria. La manopola può essere regolata in tre posizioni:

1. aperta - Attenzione: La manopola di spurgo non deve essere lasciata in questa posizione durante le operazioni di taglio
2. aperta senza pressione, chiusa con pressione
3. chiusa

Attenzione: la macchina non funziona se la pressione in entrata è inferiore a 3.8 bar (55 psi)

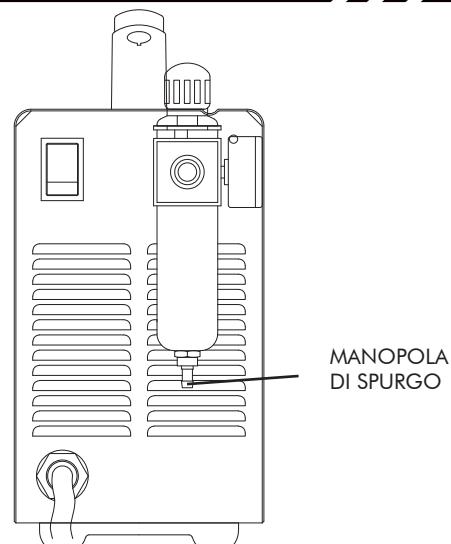

FUNZIONI

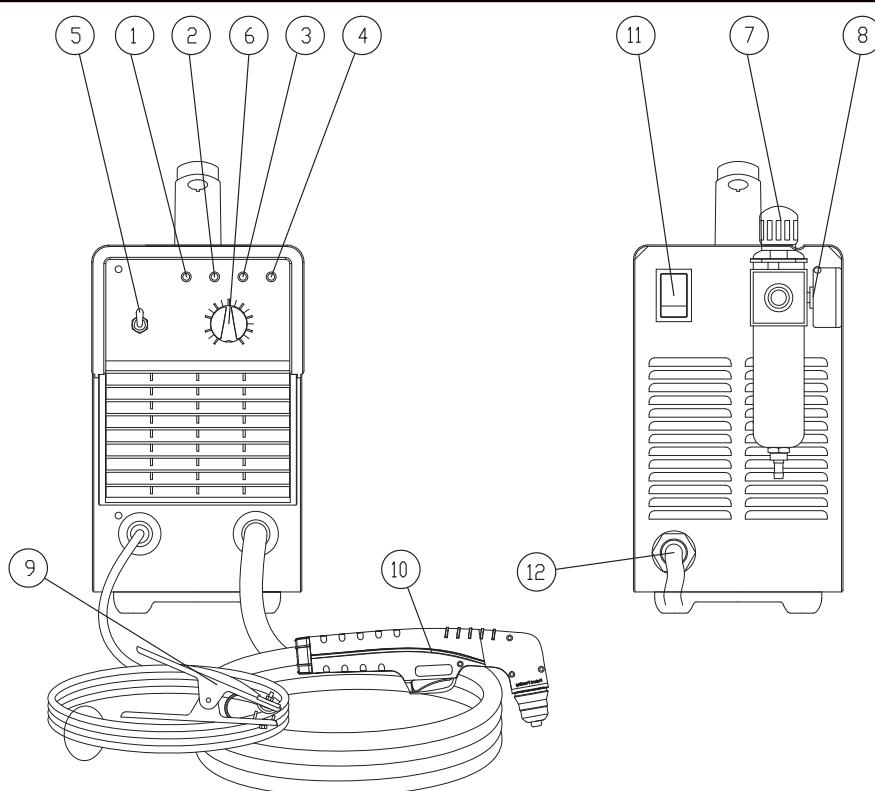

1 - Led verde - rimane acceso quando la tensione di linea è ok - lampeggiante lentamente se la tensione di linea va sopra i 260Vac.

2 - Led rosso - si illumina quando la torcia è attivata. Lampeggiante velocemente durante 1,5 secondi di pre-aria, prima dell'innescaggio dell'arco pilota. Lampeggiante lentamente se l'arco di taglio non viene innescato dopo 1,5 secondi di arco pilota.

3 - Led giallo - Si accende quando la pressione è troppo bassa (sotto i 3.8 bar)

4 - Led giallo - Si accende quando interviene la Protezione Termica.

5 - Selettori Standard Cutting / Spot Weld Removal

6 - Potenziometro regolazione corrente di taglio - Permette di impostare l'intensità della corrente di taglio fornita dalla macchina in conformità all'applicazione (spessore del materiale / velocità).

7 - Riduttore di pressione - Tirare la manopola per sbloccarla, impostare la pressione desiderata (la pressione nominale è di 4.5 bar), spingere giù la manopola per bloccarla. Nota: il riduttore non deve mai essere settato sopra i 6 bar.

8 - Manometro

9 - Cavo e pinza di massa

10 - Torcia (con cappuccio di sicurezza pulsante torcia)

11 - Interruttore principale ON/OFF - In posizione ON la macchina è pronta per lavorare. Tutti i circuiti di controllo del sistema sono attivi. La posizione OFF disattiva tutti i circuiti di controllo.

12 - Cavo di alimentazione

OPERAZIONI DI TAGLIO

PRELIMINARI

ATTENZIONE

Scollegare il generatore dalla rete prima di assemblare o disassemblare parti accatastate, parti singole, parti della torcia o assiemi torcia o cavi.

✓ Controllare e seguire le istruzioni come da paragrafi "Sicurezza ed Installazione" di questo manuale.

PARTI DELLA TORCIA

✓ Controllare la torcia per accertarsi del suo corretto montaggio. installare le parti della torcia idonee per l'applicazione desiderata (fare riferimento al paragrafo "Scelta delle parti"). NOTA: Il generatore non funzionerà finché l'ugello della torcia non è completamente posizionato contro i pin nella testa della torcia.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

✓ Controllare che ci sia una corretta tensione di alimentazione per il generatore.
✓ Assicurarsi che il generatore sia conforme ai requisiti di collegamento e di protezione del circuito.
✓ Collegare alla rete e posizionare l'interruttore principale in posizione ON per fornire tensione al sistema.

CAVO DI MASSA

✓ Assicurarsi che ci sia una buona connessione del cavo di massa al pezzo da tagliare.

ATTENZIONE

NON innescare l'arco durante la fase di impostazione.

CONTROLLO QUALITÀ ARIA

✓ Per controllare la qualità dell'aria, disattivare la torcia (post-flusso) e posizionare i vetri di filtro di fronte alla torcia. Qualsiasi traccia di olio o di umidità nell'aria sarà visibile sui vetri. NON inescate l'arco pilota durante il controllo della qualità dell'aria.

TAGLIO

A. TAGLIO CON TORCIA A MANO

- ✓ La torcia può essere tenuta confortevolmente in una mano o fermamente con due mani. Scegliere la tecnica più comoda e che permette un buon controllo e movimento. Posizionare il dito indice o il pollice per premere il pulsante di controllo sull'impugnatura della torcia.
- ✓ Per iniziare a tagliare dal bordo del pezzo tenere la torcia perpendicolare al pezzo con la parte frontale della punta sul bordo del pezzo nel punto in cui dovete iniziare a tagliare. FIG. A Per forare, inclinare leggermente la torcia per dirigere le scintille lontano dalla torcia finché la foratura non è completa. FIG. B

Fig. A


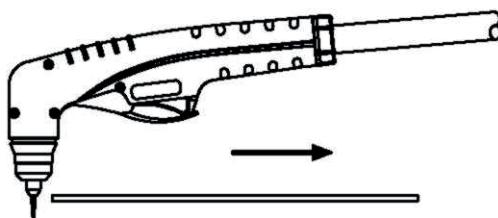


Fig. B

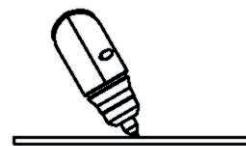

- ✓ Per il taglio a contatto tenete la torcia in contatto con il pezzo. Per il taglio a distanza tenere la torcia a circa 2-3mm dal pezzo.
- ✓ Con la torcia in posizione di avvio premere il pulsante della torcia. Dopo un iniziale spurgo di gas (pre-aria), l'arco pilota si accenderà e rimarrà acceso finché non si innesca l'arco di taglio.
- ✓ Una volta acceso l'arco principale rimane acceso finché il pulsante di controllo è premuto, a meno che la torcia non sia rimossa dal pezzo o che il movimento della torcia sia troppo lento. Continuate a spostarvi durante il taglio. Mantenete una velocità costante, in modo che l'angolo dell'arco sia di 30° dietro la direzione di taglio. FIG. C. Se l'arco di taglio viene interrotto, e il pulsante torcia è premuto, l'arco pilota si re-innesca automaticamente per 1,5 secondi.
- ✓ Per spegnere la torcia rilasciare semplicemente il pulsante di controllo. Quando il pulsante è rilasciato ci saranno alcuni secondi di post-flusso. Se il pulsante torcia viene premuto durante il post-flusso, l'arco pilota si innescherà di nuovo.

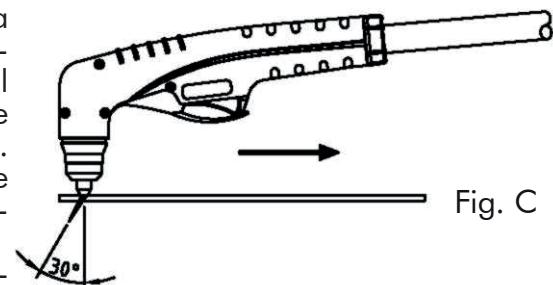


Fig. C

B. FORATURA CON TORCIA A MANO

Nota: La capacità massima di foratura consigliata è di 2mm. Se fosse necessario perforare uno spessore maggiore di 2mm, si consiglia di perforare prima con un trapano per creare un foro di almeno Ø 6mm da cui si potrà iniziare a tagliare con facilità.

- ✓ Quando si fora con una torcia a mano, inclinare leggermente la torcia in modo che le particelle volino via dalla punta della torcia invece di tornare verso di questa. FIG. B
- ✓ Completare la foratura fuori dalla linea di taglio e poi continuare il taglio sulla linea. Tenere la torcia perpendicolare al pezzo dopo che la foratura è completata. FIG. D
- ✓ Ripulire l'ugello da schizzi e depositi il prima possibile. Spruzzare o immergere l'ugello in una sostanza anti-schizzi diminuirà il deposito che vi aderisce.

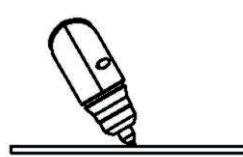


Fig. B

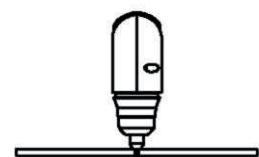


Fig. D

C. SPOT WELD REMOVAL

- ✓ Per rimuovere delle puntature o tagliare a correnti molto basse, impostare "Spot Weld Removal" mediante il selettori (5) sul frontale della macchina. Il flusso dell'aria viene ridotto e si evita che l'arco di taglio si spenga facilmente.
- ✓ Usare l'ugello a 2 fori (marcato "compressor") e la cappa Ø 0,65mm.
- ✓ Iniziare a tagliare vicino alla puntatura da rimuovere e muoversi velocemente attorno ad essa.

D. TAGLIO GRIGLIATI

Per tagliare lamiere grigliate è consigliato impostare la corrente di taglio tra 20 e 25A.

ATTENZIONE

Scollegare il generatore dall'alimentazione prima di smontare la torcia o i suoi collegamenti. Riguardare frequentemente le Precauzioni di sicurezza all'inizio di questo manuale. Assicurarsi che l'operatore sia fornito di guanti, abbigliamento, protezioni per gli occhi e le orecchie idonei. Assicurarsi che nessuna parte del corpo dell'operatore venga in contatto con il pezzo mentre la torcia è attiva.

ATTENZIONE

Schizzi dal processo di taglio possono causare danni a superfici rivestite, vernicate o ad altre superfici come vetro, plastica, metallo.

NOTA

Maneggiare i collegamenti della torcia con cura e proteggerli da eventuali danneggiamenti.

SCELTA DEI CONSUMABILI TORCIA


Per cambiare le parti consumabili della torcia seguire la seguente procedura.

NOTA La punta, il diffusore, e l'elettrodo sono tenuti assieme al loro posto dall'ugello.

Posizionare la torcia con l'ugello rivolto verso l'alto per prevenire che queste parti cadono quando l'ugello viene rimosso.

Utilizzare:

- cappa da 0,65 mm ø per tagliare spessori inferiori a 5mm (corrente di uscita 5-15 Amp) e per la rimozione delle puntature
- cappa da 0,80 mm ø per tagliare spessori superiori a 5mm (corrente di uscita 15-25 Amp)
- ugello a 2 fori marcato "compressor" per la rimozione delle puntature
- ugello a 6 fori marcato "06" per il taglio standard

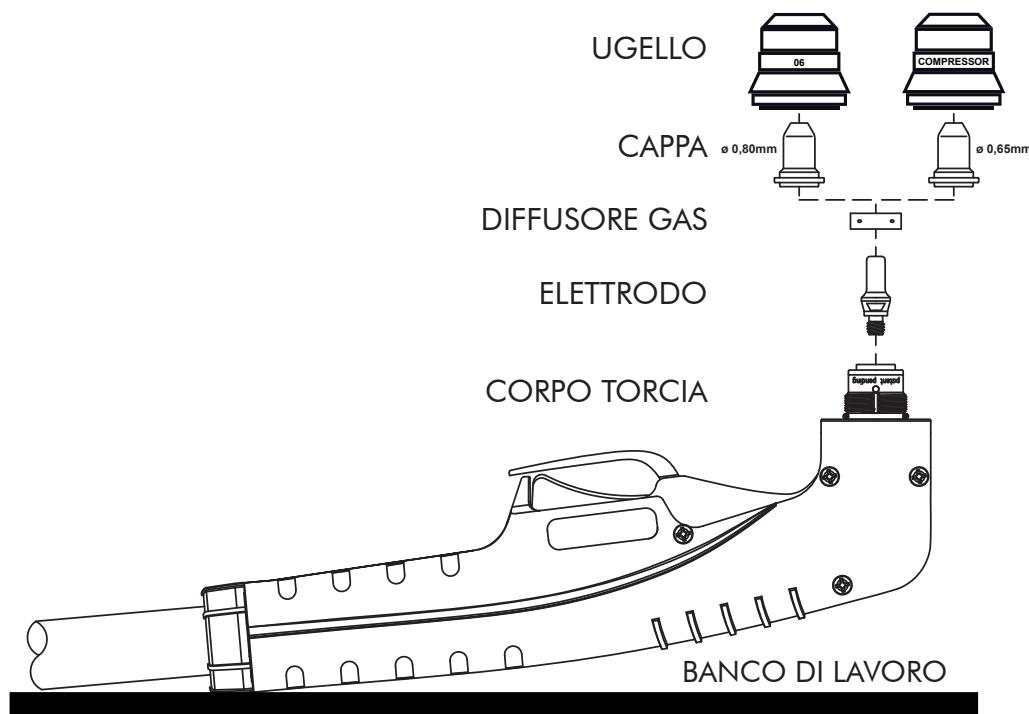

ATTENZIONE: Attendere che la torcia si sia completamente raffreddata prima di sostituire i consumabili.

1. Svitare e rimuovere l'ugello dalla torcia.
2. Rimuovere punta, diffusore ed elettrodo.
3. Installare l'elettrodo, il diffusore e la punta.
4. Serrare a mano l'ugello finché non è sistemato nella propria sede sulla testa della torcia. Se l'ugello incontra resistenza nell'essere installato controllare le filettature prima di procedere.

DIFETTI DI TAGLIO

Durante le operazioni di taglio possono sorgere delle imperfezioni di prestazione che possono essere causate da malfunzionamenti di fabbrica o da altri difetti operativi come:

- ✓ Penetrazione insufficiente :
velocità di taglio troppo elevata;
torcia troppo inclinata;
pezzo troppo spesso;
corrente di taglio troppo bassa;
parti della torcia consumate;
ricambi non originali;
- ✓ Interruzione dell'arco di taglio:
velocità di taglio troppo bassa;
corrente di taglio troppo bassa, impostare "Spot Weld Removal"
distanza eccessiva tra torcia e pezzo;
linea c.a. troppo bassa - ridurre corrente in uscita;
parti della torcia consumate;
ricambi non originali;
cavo di massa scollegato;
- ✓ Formazione eccessiva di scorie:
velocità di taglio troppo bassa (scoria inferiore);
velocità di taglio troppo elevata (scoria superiore);
distanza eccessiva tra torcia e pezzo;
corrente di taglio troppo bassa;
parti della torcia consumate;
ricambi non originali;
- ✓ Taglio inclinato (non perpendicolare)
posizione della torcia non corretta;
errata e/o asimmetrica usura del foro dell'ugello; assemblaggio delle parti della torcia;
- ✓ Eccessiva usura dell'ugello e
degli elettrodi:
pressione dell'aria troppo bassa;
superamento capacità del sistema (materiale troppo spesso);
aria contaminata (umidità - olio);
eccessivo innesco dell'arco pilota in aria;
torcia non assemblata correttamente;
punta della torcia a contatto con il pezzo;
componenti della testa della torcia mancanti o danneggiati;
ricambi non originali.

MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione del generatore possono essere eseguiti solo nel caso si abbiano le conoscenze tecniche e l'attrezzatura necessarie, in caso contrario rivolgersi al più vicino centro assistenza.

ATTENZIONE !

In nessun caso accedere all'interno della sorgente di corrente (rimozione dei pannelli) o eseguire interventi sulla torcia (smontaggio) senza che sia stata in precedenza scollegata la spina dalla presa di alimentazione. Controlli eseguiti sotto tensione all'interno della macchina o della torcia possono causare shock elettrico grave originato da contatto diretto con parti in tensione.

UNITÀ'

Ispezionare ogni 3-4 mesi (in funzione anche del tempo di utilizzo) il generatore ed asportare con l'aiuto di aria compressa gli eventuali depositi di polvere.

ATTENZIONE!

Per la pulizia utilizzare solo aria compressa secca. Non orientare direttamente il getto d'aria verso i circuiti elettronici.

TORCIA

Periodicamente, in funzione dell'intensità d'impiego o nell'evenienza di difetti di taglio, verificare lo stato d'usura delle parti della torcia interessate dall'arco plasma:

Ugello:

Svitare manualmente la testa della torcia. Eseguire un'accurata pulizia o sostituirlo se danneggiato (bruciature, deformazioni o incrinature. Verificare l'integrità del settore metallico superiore (attuatore sicurezza torcia).

Cappa:

Controllare l'usura del foro di passaggio dell'arco plasma e delle superfici interne ed esterne. Se il foro risulta allargato rispetto al diametro originale o deformato sostituire l'ugello. Se le superfici risultano particolarmente ossidate pulirle con carta abrasiva finissima.

Anello Distributore aria:

Verificare che non ci siano bruciature o incrinature o che i fori di passaggio aria non siano ostruiti. Se danneggiato sostituire immediatamente.

Elettrodo:

Sostituire l'elettrodo quando la profondità del cratere che si forma sulla superficie emettitrice è di circa 2mm.

ATTENZIONE!

- ✓ Prima di eseguire qualsiasi intervento sulla torcia lasciarla raffreddare almeno per tutto il tempo di "postaria";
- ✓ Eccetto per casi particolari, è consigliabile sostituire elettrodo e punta contemporaneamente;
- ✓ rispettare l'ordine di montaggio dei componenti della torcia (inverso rispetto allo smontaggio);
- ✓ Fate attenzione che l'anello distributore venga montato nel verso corretto;
- ✓ Rimontare l'ugello avvitandolo manualmente forzando leggermente.
- ✓ In nessun caso montare l'ugello senza aver preventivamente montato elettrodo, dispositivo accenditore, diffusore e punta;
- ✓ La tempestività e la corretta procedura dei controlli sulle parti di consumo della torcia sono vitali per la sicurezza e la funzionalità del sistema di taglio.

CORPO TORCIA, IMPUGNATURA E CAVO

- ✓ Normalmente questi componenti non necessitano di particolari manutenzioni salvo un'ispezione periodica ed una accurata pulizia da eseguire senza utilizzare solventi di qualsiasi natura. Se si riscontrano danni all'isolamento come fratture, incrinature e bruciature oppure allentamento delle condutture elettriche, la torcia non può essere ulteriormente utilizzata poiché le condizioni di sicurezza non sono soddisfatte. In questo caso la riparazione (manutenzione straordinaria) non può essere effettuata sul luogo, ma delegata ad un centro di assistenza autorizzato, in grado di effettuare le prove speciali di collaudo dopo la riparazione.

Per mantenere in efficienza torcia e cavo è necessario adottare alcune precauzioni:

- ✓ NON mettere in contatto torcia e cavo con parti calde o arroventate.
- ✓ NON sottoporre il cavo ad eccessivi sforzi di trazione.
- ✓ NON far transitare il cavo su spigoli vivi, taglienti o superfici abrasive.
- ✓ Raccogliere il cavo in spire regolari se la sua lunghezza è eccedente il fabbisogno.
- ✓ NON transitare con alcun mezzo sopra il cavo.

FILTO ARIA COMPRESSA

Il generatore è dotato di un filtro per l'aria compressa dotato di una manopola per lo spурго manuale della condensa. Effettuare periodicamente lo spурго per rimuovere vapore o olio nel filtro seguendo le istruzioni al paragrafo "Allacciamento Aria Compressa".

RICERCA GUASTI

Indicatore di rete spento, ventilatore non lavora.

1. Collegare la macchina alla rete.

2. Ripristinare l'interruttore.

Indicatore di rete ON, indicatore giallo di sovratemperatura ON.

1. L'unità è surriscaldata. Assicurarsi che la macchina non abbia lavorato oltre il limite del ciclo di lavoro.

2. Flusso dell'aria ostruito. Lasciare almeno 0,5 m per lato liberi attorno all'unità.

Indicatore di rete ON, nessun flusso di aria nelle fasi di spуро o di pre-aria. Indicatore di sottopressione acceso.

1. Gas non collegato o pressione troppo bassa. Controllare che ci sia una pressione di almeno 72.5 psi (5 BAR) durante lo spуро o il pre-flusso, regolare pressione del gas a 4.5 bar (65 psi).

2. Filtro o linea dell'aria bloccati. Sostituire la cartuccia del filtro. Controllare che le linee d'aria e i collegamenti della torcia non siano torti o piegati.

D. Indicatore di rete ON, Indicatori di sovratemperatura e sottopressione spenti, nessun flusso di aria quando il pulsante torcia è premuto.

1. Ugello non installato propriamente sulla torcia. Controllare che l'ugello sia propriamente montato sulla testa della torcia.

2. Pulsante torcia difettoso o assemblaggio parti sulla testa non appropriato. Fare riferimento al paragrafo manutenzione parti della torcia.

3. Scheda difettosa. Riparare/sostituire il generatore.

E. Indicatore di rete ON, Indicatori di sovratemperatura e sottopressione spenti, gas scorre. La torcia non innesca l'arco pilota.

1. Parti della torcia difettose. Controllare le parti della torcia e sostituirle se necessario.

2. Pressione del gas troppo elevata. Impostare la pressione a 65 psi (4.5 BAR).

3. Scheda difettosa. Riparare/sostituire il generatore.

F. La torcia innesca l'arco pilota, ma non taglia.

1. Cavo di massa non collegato. Assicurarsi che il cavo di massa sia fermamente collegato al pezzo in metallo.

2. Tensione in entrata troppo bassa. Usare prolunghe del cavo di alimentazione quanto più corta possibile.

3. Scheda difettosa. Riparare/sostituire il generatore.

ACHTUNG!
VOR ANSCHLUSS, INBETRIEBNAHME ODER INSTANDHALTUNG DES PLASMASCHNEIDERS, LESEN
SIE BITTE SORGFÄLTIG DIESE BETRIEBSANLEITUNG
MIT BESONDERER BEACHTUNG DER SICHERHEITSHINWEISE.

Sollten die Hinweise nicht klar sein, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
FOLGEN SIE UNSEREN HINWEISEN, WAS IHNEN EINE SICHERE UND PROBLEMLOSE ARBEIT MIT
IHREM GERÄT GARANTIERT.

SICHERHEITSREGELN UND ALLGEMEINE WARNUNGEN


EINFÜHRUNG

Ihr Plasmaschneidgerät ist mit hoch entwickelten Schutzmaßnahmen ausgestattet, die im Gerät in einen sicheren Zustand führen. Deshalb ermöglicht es Schneidevorgänge unter Sicherheitsanforderungen. Die Technik des Plasmaschneidens erfordert eine gefährlich zur Inbetriebsetzung des Pilotbogens und während des Schneidens, daher müssen die Sicherheitsregeln mit großer Sorgfalt eingehalten werden.



ELEKTRIZITÄT

1. Stellen sie sicher, dass das Gerät geerdet ist und dass der Netzanschluss allpolig für die auf dem Typenschild angegebene Stromaufnahme ausgelegt ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Werkbank mit einem Masseanschluss angeschlossen ist.
3. Meiden sie den Kontakt zwischen den zu schneidendenden Metallteilen und nackter Haut und/oder feuchter Kleidung.
4. Lehnen sie sich nicht am Werkstück an und halten Sie dieses nicht in den Händen.
5. Führen sie keine Schnitte in einer feuchten Umgebung oder an nassen Oberflächen aus.
6. Benutzen sie das Gerät nicht, falls der Schneidbrenner oder das Schlauchpacket beschädigt sind.
7. Schalten sie das Gerät unbedingt aus, während Sie die Elektrode, die Düse oder die Schutzkappe des Schneidbrenners wechseln.
8. Schalten sie das Gerät immer aus und trennen sie es vom Netz, bevor Sie etwaige Instandhaltungen im Innern des Geräts durchführen.

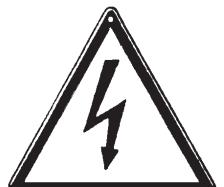

ACHTUNG!

Reparaturen, Instandhaltung und Eingriffe in das Gerät sollen nur von geschulten Elektrofachkräften durchgeführt werden! Der Bediener muss bei der Arbeit alle geltenden Bestimmungen für einen sicheren Betrieb (z.B. Normen, UVV's) einhalten.

ACHTUNG!

Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn das Gerät auf Schäden. Bei Beschädigungen darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Lassen sie das Gerät von einer Elektrofachkraft instandsetzen.

AUGEN- UND KÖRPERSCHUTZ

Eine Gefahr stellt auch das intensive Licht dar, welches von einem Lichtbogen ausgesandt wird. Diese Strahlung kann sowohl die Augen schädigen, als auch zu Verbrennungen auf der Haut führen. Deshalb darf nie ohne geeignete Schutzbekleidung gearbeitet werden:

- 1 - Schutz- oder Lederhandschuhe
- 2 - Schutz- oder Lederschürze
- 3 - Schweißergamaschen
- 4 - Sicherheitsschuhe
- 5 - Schutzmaske (oder noch besser Schutzhelm), der lang genug ist, um das ganze Gesicht zu bedecken. Das Schutzglas muss der für die, nach BG vorgeschriebene Filterschutzklasse entsprechen.

ACHTUNG!
Unter keinen Umständen mit bloßem Auge in den Lichtbogen schauen!



ACHTUNG!
Eine weitere Gefahr für die Augen stellen umher fliegende Metalle – Splitter oder Teilchen dar, die beim Schneiden, dem Abkühlen oder Schleifen des Werkstückes auftreten können. Tragen Sie daher immer Eine geeignete Schutzbrille oder ein Schutzschild um Verletzungen an den Augen zu vermeiden.



WICHTIG: Zum Schutz benachbarter Arbeitsplätze und der sich in der Nähe aufhaltenden Personen, sollten um einen Schweiß-/Schneidplatz Sicherheitslichtvorhänge installiert werden.

SCHNEIDABGASE UND GASE

Beim Plasmuschneiden werden schädliche Abgase und Metallstaub produziert. Metalle, die lackiert oder mit Quecksilber, Kadmium, Zink, Blei oder Graphit enthaltenden Schichten bedeckt sind, können beim Schneiden schädliche Konzentrationen von toxischen Gasen und Stäuben produzieren. Bediener und andere Personen müssen mit geeigneten Mitteln (z.B. Schweißrauchabsauganlagen, Atemschutzmasken) vor der möglichen Gefahr dieser Gase und Stäube geschützt werden.

ACHTUNG!
Zu schneidende Werkstücke sollten mit geeigneten Mitteln vorab gereinigt werden. Durch diese Maßnahme wird der Bildung von toxischen Gasen vorzubeugen. Manche chlorhaltige Lösungsmittel können unter der Einwirkung des Lichtbogens zerlegt werden und Phosengas erzeugen. Chlorhaltige Reinigungsmittel sollten deshalb nicht verwendet werden.

FEUERGEFAHREN

- 1 - Verhindern Sie, dass Funken oder Hitze Feuer verursachen.
- 2 - Entfernen Sie feuergefährliche oder brennbare Stoffe vom Schneidplatz.
- 3 - Stellen Sie sicher, dass sich Feuerlöscher in der Nähe des Arbeitsplatzes befinden.

LÄRM

Beim Schneiden wird Lärm verursacht. Das Lärmniveau ist von den Schneidparametern abhängig.

ACHTUNG!
**Der Lärm kann das Gehör beschädigen.
Benutzen Sie entsprechenden Gehörschütz!**

VERBRENNUNGEN

Der Anwender und in der Nähe des Schneidprozesses befindliche Personen müssen immer mit geeigneten Mitteln (z.B. Schutzbekleidung) gegen Verbrennungen geschützt werden.

ACHTUNG!
Den Lichtbogen niemals auf Menschen oder andere Objekte richten!

EMV

Stellen sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass sich in der näheren Umgebung des Plasmaschneidgerätes:

- 1 - keine anderen Versorgungskabel, Kontrollleitungen, Telefonleitungen oder andere Anlagen befinden.
- 2 - keine Radioempfänger oder Fernsehapparate befinden.
- 3 - keine Computer oder andere Kontrollsysteme befinden.
- 4 - keine Personen mit Herzschrittmacher oder Hörgerät sind.
- 5 - keine anderen Geräte die empfindlich auf elektromagnetische Wellen reagieren befinden.

In besonderen Fällen können zusätzliche Schutzmaßnahmen nötig sein. Störungen können auf folgende Weise reduziert werden:

- 1 - Wenn es Störungen im Stromnetz gibt, kann ein zusätzlicher EMV - Filter in die Zuleitung des Gerät eingesetzt werden.
- 2 - Die Ausgangskabel des Geräts sollen möglichst nebeneinander und am Boden geführt werden.
- 3 - Nach der Durchführung der Instandhaltung sollen alle Gehäuseteile des Geräts richtig geschlossen werden.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

DER PLASMABOGEN UND ALLGEMEINE REGELN FÜR DIE AUSFÜHRUNG VON SCHNITTEN

- ✓ Ein Plasma ist ein Gas, das zu einer extrem hohen Temperatur erwärmt und ionisiert wird, so dass es Strom leitet.
- ✓ Beim Schneidevorgang wird das Plasma zur Übertragung des Lichtbogens zum Werkstück verwendet, welches dann von der Hitze geschmolzen und abgetrennt wird.
- ✓ Der Schneidbrenner benötigt Pressluft. Diese wird sowohl für den Schneidprozess als auch zum kühlen des Schneidbrenners verwendet.
- ✓ Beim Prozessstart wird zuerst ein sog. Pilotbogen zwischen der Elektrode (Minuspol) und der Düse (Pluspol) im Schneidbrenner gezündet.
- ✓ Wenn der Schneidbrenner das Werkstück berührt (Düse), wird der Pilotlichtbogen zwischen der Elektrode und dem Werkstück übertragen und zündet damit den eigentlichen Plasmalichtbogen.
- ✓ Nach der Betätigung des Starttasters am Schneidbrenner zündet der Pilotlichtbogen. Wenn der Plasmalichtbogen nun nicht innerhalb von 3 Sekunden auf das Werkstück übertragen wird (Brennerdüse muss das Werkstück berühren) schaltet sich der Pilotlichtbogen aus Sicherheitsgründen ab. Zur Brennerkühlung bleibt aber noch für eine gewisse Zeit Pressluft eingeschaltet.

NETZANSCHLUSS

Die Maschine darf nur an Netzanschlüssen mit intaktem "PE"-Kontakt angeschlossen sein. Prüfen Sie, ob der entsprechende Netzanschluss tatsächlich an die Erdung des Verteilungssystems angeschlossen ist.

ANSCHLUSS DES WERKSTUCKKABELS

Verbinden Sie die Klemme des Werkstückkabels mit dem Werkstück. Treffen Sie folgende Sichtsmaßnahmen:

- ✓ Die Oberfläche muss frei von Öl, Farbe und Staub sein. Stellen Sie sicher, dass es einen guten elektrischen Kontakt gibt, besonders wenn Sie isolierte oder oxydierte Werkstücke schneiden.
- ✓ Verbinden sie das Werkstückkabel mit dem Werkstück möglichst nah an der zu trennenden Stelle.
- ✓ Die Verwendung von Metallstrukturen, die nicht Teil des Werkstücks, wie Rückleiter des Schneidstrom, kann gefährlich sein für die Sicherheit und geben unzureichende Ergebnisse des Schneidens.
- ✓ Verbinden Sie das Werkstückkabel nicht an den Teil des Werkstückes, das abgeschnitten werden soll.

ANSCHLUSS DES SCHNEIDBRENNERS

WARNUNG! Stellen sie vor Beginn des Schneidevorgangs sicher, dass alle Teile am Gerät und Brenner richtig montiert sind und keinen Schaden aufweisen (siehe "Instandhaltung Schneidbrenner").

LAGE UND HANDHABUNG DER STROMQUELLE

- ✓ Wählen Sie einen Platz der gut belüftet und frei von Staub, Qualm und Gas ist.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass nichts den Durchfluss von Kühlluft an den vorderen und hinteren Öffnungen der Maschine behindert.
- ✓ Sorgen sie für den freien Ein- und Auslass der Kühlluft.

- ✓ Schalten sie vor jedem Transport den Netzschalter aus und ziehen den Netzstecker. Achten sie beim Transport darauf, dass keine Kabel beschädigt werden.

DRUCKLUFTVERSORGUNG

Für das Plamaschneiden wird Druckluft benötigt. Bereiten Sie eine Versorgung mit sauberer und trockener Druckluft oder Stickstoff mit den folgenden Eigenschaften:

Luftdruck : 5-10.3 bar

Durchfluss: 100L/min. (3.5 cu. ft./min)

WICHTIG: Wenn Sie diesen Richtlinien nicht folgen, kann dies zur Überhitzung und Beschädigung des Brenners führen. Das Gerät ist mit einem Druckminderer von optimalen Werten 4,5 bar geliefert.

WARNUNG: Die Einlass-Luftdruck sollte nie über 6 bar eingestellt werden.


MANUELLER ENTLEERUNG

Das Vorhandensein von Öl in der Luft oder Dampf kann ein Problem sein und muss vermieden werden. Der Generator ist mit einem Filter für Druckluft ausgestattet, dieser erfasst der Dampf und Öle in der Luft vorhandenen.


Der gesammelte Dampf kann durch den Drain-Knopf auf dem Lufilter abgelassen werden. Der Knopf kann in drei Positionen eingestellt werden:

1. offen - Warnung: Der Drain-Knopf sollte nicht in dieser Position während des Schneidens gelassen werden
2. drucklos offen, geschlossen mit Druck. Automatische Entleerung
3. geschlossen

Achtung: Das Gerät funktioniert nicht, wenn Eingangsdruck weniger als 3,8 bar ist.

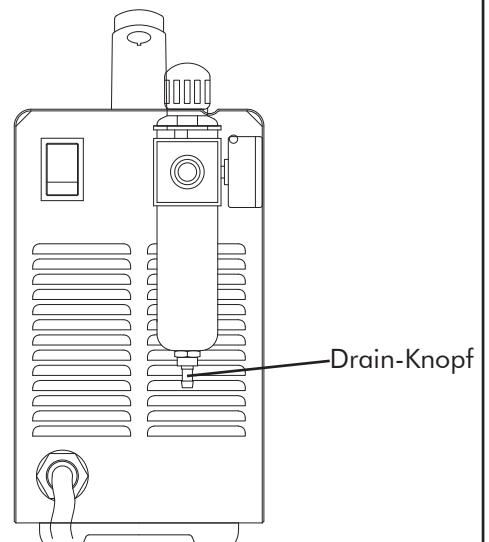

FUNKTIONEN

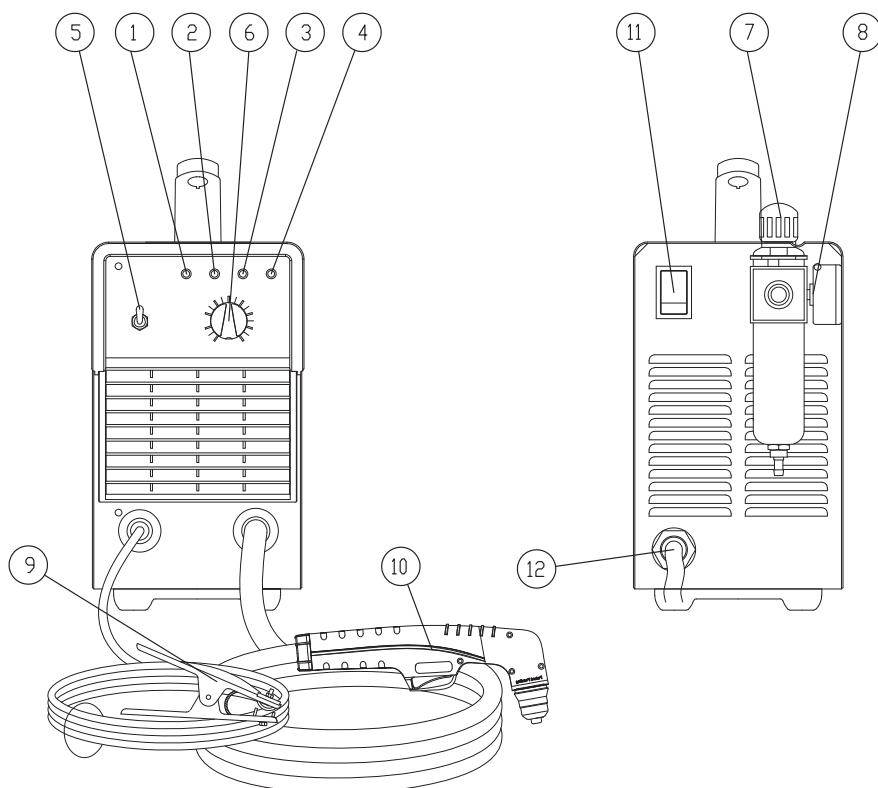

1. Grüne LED - schaltet ein, wenn das Gerät betriebsbereit ist. Wenn die Netzspannung 260V überschreitet, blinkt die langsam.
2. Rote LED – schaltet ein, wenn der Taster am Schneidbrenner betätigt wird. Vor dem Start des Pilotlichtbogens blinkt die LED 1.5 Sekunden schnell. Wenn 1.5 Sekunden nach dem Start des Pilotbogens der Plasmalichtbogen nicht zustande bekommen ist blinkt die LED langsam und der Pilotlichtbogen verlöscht.
3. Gelbe LED – schaltet ein, wenn der Luftdruck unter 3,8 Bar sinkt (Unterdruckschutz).
4. Gelbe LED – schaltet ein, wenn das Gerät zu warm ist.
5. Standard Cutting / Spot Weld Removal Wahlschalter
6. Schneidstromregler – passt den von der Maschine gelieferten Schneidestrom an die Dicke des zu schneidenden Materials oder an die Schneidgeschwindigkeit an.
7. Luftdruckregler – passt den Luftdruck der Eingangsluft an – zum Endriegeln muss der Einstellknopf nach vorne gezogen werden, zum Blockieren wird der Einstellknopf wieder gedrückt - die normale Einstellung des Luftdrucks ist 4,5 Bar. Hinweis: Der Regler darf nicht über 6 bar eingestellt werden.
8. Druckluftanzeiger
9. Massekabel mit Klemme
10. Schneidbrenner (mit einer Schutzhülle auf den Brennerknopf)
11. EIN/AUS Schalter – in der Position ON ist die Maschine eingeschaltet. Sie befindet sich nun in Warteposition. In der Position OFF sind alle Funktionen ausgeschaltet.
12. Eingangskabel

SCHNEIDVORGÄNG

VORBEREITENDE MASSNAHMEN

WARNUNG: Schalten Sie die Stromquelle vor allen Wartungsarbeiten am Gerät, dem Schneidbrenner oder dem Massekabel aus (z.B. Austausch einer Schneiddüse am Schneidbrenner)!

- ✓ Folgen sie den Hinweisen, wie beschrieben im Teil „Sicherheit und Installierung“ in der vorliegenden Betriebsanleitung.

SCHNEIDBRENNER

- ✓ Prüfen Sie bitte vor jeder Inbetriebnahme die richtige Montage des Schneidbrenners! Installieren sie passend für die gewünschte Anwendung die entsprechende Elektrode, Schneiddüse und Schutzhülle (wie beschrieben im Teil Auswahl der Verschleißteile). Beachten Sie: Das Gerät kann nur in Betrieb genommen werden, wenn die Schutzhülle des Schneidbrenners in die PIP (Parts in Place)-Bolzen am Schneidkopf richtig eingepasst ist.

NETZANSCHLUSS

- ✓ Verbinden sie die Stromquelle nur mit einem Netz welches die geforderte Eingangsspannung aufweist.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass der Netzanschluss für die Erfordernisse des Plamaschneidgerätes ausgelegt ist (Absicherung; Kabelquerschnitt; Steckdose).

MASSEKABEL

- ✓ Prüfen sie, ob das Massekabel mit dem Werkstück richtig verbunden ist. Die Oberfläche muss frei von Öl, Farbe und Staub sein. Stellen sie sicher, dass es einen guten elektrischen Kontakt hat, besonders wenn sie isolierte oder oxydierte Tafeln schneiden.

WARNUNG! Den Pilotlichtbogen nicht während der Stromvorwahl starten.

LUFTQUALITÄTSKONTROLLE

- ✓ Um die Luftqualität zu überprüfen, deaktivieren Sie den Brenner (Post-flow) und legen Sie Filter Linse vor dem Brenner. Jede Spur von Öl oder Feuchtigkeit in der Luft wird auf dem Glas sichtbar sein. Den Pilotlichtbogen nicht während der Lüftqualitätskontrolle starten.

SCHNEIDEN

A. SCHNEIDEN MIT DEM SCHNEIDBRENNER

- ✓ Der Schneidbrenner kann komfortabel mit einer Hand oder beiden Händen gehalten werden. Wählen Sie die Handhabung, die für Sie am bequemsten ist und Ihnen eine gute Kontrolle und Bewegungsfreiheit ermöglicht. Legen Sie den Zeigefinger oder den Daumen so, dass Sie den Brennertaster auf dem Brennergriff drücken können.
- ✓ Für Schnitte ohne Einstich (meist beginnend von einer Außenkante des Werkstückes) sollte der Schneidbrenner stets senkrecht gehalten werden (Abb. A). Vor dem Aufsetzen der Schneiddüse auf das Werkstück muss der Pilotlichtbogen gestartet werden. Führen Sie anschließend den Schneidbrenner auf die Stelle wo der Schnitt beginnen soll.
- ✓ Für Schnitte mit Einstich, winkeln Sie den Schneidbrenner leicht an (Abb. B). So werden glühende Partikel vom Schneidbrenner fortgeblasen und die Verschließteile geschont. Wenn der Plasmalichtbogen das Material durchstochen hat, kann mit dem Schneidbrenner in senkrechter Position (Abb. A) der Schnitt weiter geführt werden.

Abb. A


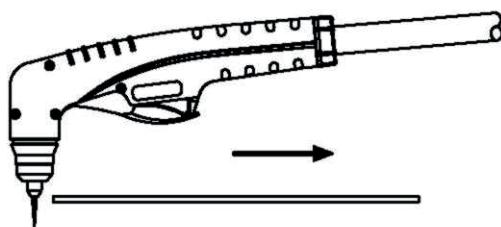


Abb. B

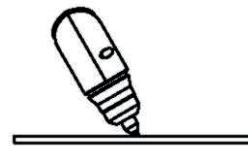

- ✓ Zum Starten halten Sie den Schneidbrenner in die Nähe der Startposition und drücken Sie den Brennertaster. Nach der anfänglichen Gasreinigung (1.5 Sekunden) wird der Pilotbogen gestartet. Setzen Sie nun die Schneiddüse auf das Werkstück auf. Wenn der Plasmalichtbogen nicht innerhalb von 1.5 Sekunden zündet (nach Start des Pilotlichtbogens), wird aus Sicherheitsgründen der Start abgebrochen und der Pilotlichtbogen ausgeschaltet.

- ✓ Legen Sie beim Schneiden die Schneiddüse stets auf das Werkstück auf.

- ✓ Der Plasmalichtbogen brennt nun so lange der Brennertaster betätigt bleibt oder bis eine Störung auftritt. Um eine Störung zu vermeiden, schneiden Sie möglichst mit gleichbleibender Geschwindigkeit ohne stehen zu bleiben. Die Schneidgeschwindigkeit ist richtig, wenn der Plasmalichtbogen einen Winkel von ca. 30° gegenüber der Senkrechten aufweist (Abb. C).

- ✓ Wenn der Plasmalichtbogen unterbrochen wurde und der Brennertaster weiter betätigt bleibt, zündet der Pilotlichtbogen automatisch wieder für 3 Sekunden.

- ✓ Um den Plasmalichtbogen auszuschalten, lassen Sie den Brennertaster los. Anschließend erlischt der Lichtbogen. Zur Kühlung des Schneidbrenners fließt noch für einige Zeit Druckluft. Wird der Brennertaster während dieser Zeit erneut betätigt, wird der Pilotlichtbogen neu gestartet.

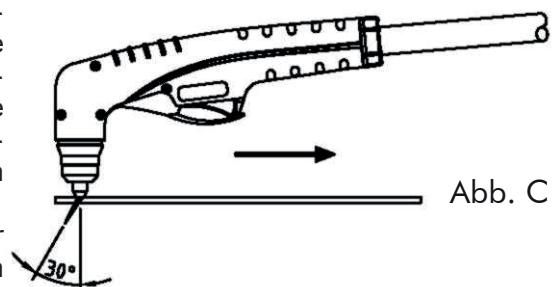


Abb. C

B. EINSTECHEN IN DAS WERKSTÜCK MIT DEM SCHNEIDBRENNER

Beachten Sie: Die empfohlene maximale Werkstückdicke beträgt für das Einstechen 2mm. Wenn Sie ein mehr als 2 mm dickes Werkstück durchbohren müssen und nicht an der Kante anfangen, bohren Sie zuerst ein mindestens ø 6mm Loch mit einem elektrischen Bohrmaschine vor dem Schneiden.

- ✓ Beim Einstechen mit dem Handbrenner muss dieser leicht gekippt werden (Abb. B). So vermeidet man dass die glühenden Partikel direkt in die Schneidkopf geblasen werden.
- ✓ Nach vollendetem Einstich, kann von diesem ausgehend ein Schnitt erfolgen. Halten Sie den Schneidbrenner nun senkrecht zum Werkstück (Abb. D).
- ✓ Beseitigen Sie alle Spritzer und Verschmutzungen von der Brennerschutzkappe und von der Schneiddüse. Durch aufsprühen oder Eintauchen des Schneidkopfes in ein Antihaftmittel wird das Anhaften von Spritzern verringert.

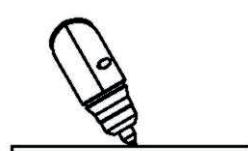


Abb. B

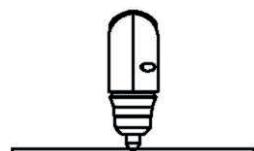


Abb. D

C. SPOT WELD REMOVAL

- ✓ Um die Schweißpunkte zu entfernen oder um sehr geringen Strömen zu schneiden, stellen Sie "Spot Weld Removal" mit dem Wahlschalter (5) auf der Vorderseite der Maschine. Man reduziert die Luftströmung und verhindert, dass der Schneidlichtbogen leicht erlischt.
- ✓ Benutzen Sie die 2-Loch Schutzhaut (markiert mit "compressor") und die ø 0,65 mm Schneiddüse.
- ✓ Starten Sie an der Stelle neben schneiden zu entfernen und bewegen sich sehr schnell um ihn herum.

D. SCHNEIDEN VON GITTERPLATTEN

Zum Schneiden von Gitterplatten stellen Sie den Schneidstrom zwischen 20 und 25A.

WARNUNG

Schalten sie die Stromquelle aus und warten sie bis sich der Schneidbrenner abgekühlt hat, bevor Sie Arbeiten an diesem (z.B. Tausch von Verschleißteilen) ausführen. Lesen Sie oft die Sicherheitsregeln im ersten Teil dieser Anleitung. Stellen Sie sicher, dass der Bediener mit entsprechenden Handschuhen, Kleidung, Augen- und Ohrenschutz ausgerüstet ist. Stellen Sie sicher, dass kein Körperteil des Bedieners Kontakt mit dem Werkstück hat, während die Pilot- oder Plasmalichtbogen brennt.

ACHTUNG!

Funken, die beim Schneiden entstehen, können lackierte und bemalte Oberflächen sowie Glas-, Plastik- und Metalloberflächen beschädigen.

BEACHTEN SIE

Gehen Sie mit dem Brennerschlauchpacket vorsichtig um und schützen Sie sie vor Beschädigung.


AUSWAHL DER BRENNERVERSCHLEISSTEILE

Es ist sehr wichtig, dass Sie diese Anweisungen sorgfältig lesen, bevor Sie Verschleißteile für den Schneidbrenner wählen. So vermeiden Sie, dass der Brenner und das Plamaschneidgerät beschädigt werden.

Um die Verschleißteile des Brenners zu wechseln, halten Sie den Schneidbrenner mit der Schutzhaut nach oben. So vermeiden Sie, dass die Teile herausfallen, wenn die Schutzhaut abgenommen wird.

Benutzen Sie:

- 0,65 mm ø Schneiddüse um Material dünner als 5 mm zu schneiden (5-15 Ampere Ausgangstrom) und um Schweißpunkte zu entfernen.
- 0,80 mm ø Schneiddüse um Material dicker als 5 mm zu schneiden (15-25 Ampere Ausgangstrom)
- 2-Loch Schutzhaut (markiert mit "compressor") um Schweißpunkte zu entfernen
- 6-Loch Schutzhaut (markiert mit "06") für Standard-Schneiden

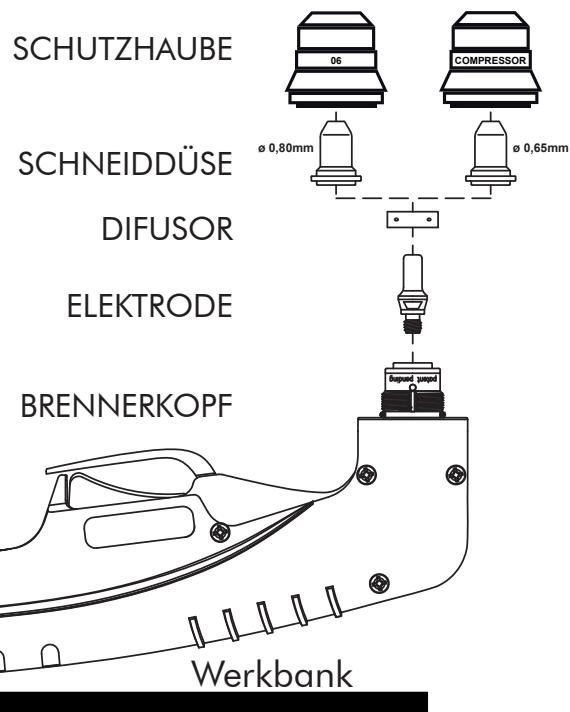

WARNUNG

Warten Sie, bis der Schneidbrenner ausreichend abgekühlt ist, bevor Sie Verschleißteile wechseln.

1. Schrauben Sie die Schutzhaut ab und nehmen Sie sie vom Brennerkopf ab.
2. Nehmen Sie die Schneiddüse, den Gasdifusor und die Elektrode ab.
3. Montieren Sie die Elektrode, den Gasdifusor und die Schneiddüse.
4. Drücken Sie die Schutzhaut mit der Hand, bis Sie auf dem Brennerkopf fest sitzt. Sollten Sie beim Aufsetzen der Schutzhaut einen Widerstand spüren, prüfen Sie das Einschraubgewinde.

BEDIENUNGSFEHLER

Beim Schneiden können Fehler auftreten, die nicht durch einen Defekt der Anlage, sondern durch Bedienungsfehler verursacht werden, wie:

| | |
|---|--|
| Ungenügende Eindringtiefe : | zu hohe Schneidgeschwindigkeit; die Schneidbrenner ist zu stark geneigt; das Werkstück ist zu dick; der Schneidestrom ist zu gering; die Verschleißteile sind verschlissen; keine Originalteile des Herstellers; |
| Aussetzen des Plasmalichtbogens: | zu niedrige Schneidgeschwindigkeit; zu niedrige Schneidstrom, stellen Sie "Spot Weld Removal" zu großer Abstand zwischen Schneidbrenner und dem Werkstück; Netzspannung zu niedrig – Ausgangstrom reduziert; die Verschleißteile sind verschlissen; keine Originalteile des Herstellers; |
| Zu große Schlackeansammlung: | zu hohe Schneidgeschwindigkeit (Schlacke oben); zu niedrige Schneidgeschwindigkeit (Schlacke unten); zu großer Abstand zwischen dem Schneidbrenner und dem Werkstück; der Schneidestrom ist zu niedrig; die Verschleißteile sind abgenutzt; keine Originalteile des Herstellers; das Massekabel ist nicht ans Werkstück angeschlossen; |
| Schiefer Schnitt (nicht senkrecht): | falsche Brennerhaltung; asymmetrischer Verschleiß der Brenneröffnung und/oder falsche Montage der Brennerteile; |
| Zu großer Verschleiß der Schneiddüse und der Elektrode: | Luftdruck zu niedrig; Überschreitung des Leistungsvermögens des Systems (Material zu dick); verunreinigte Luft (Feuchtigkeit; Öl); Schneidbrenner nicht auf das Werkstück aufgesetzt. beschädigte oder lockere Teile des Brennerkopfes; keine Originalteile des Herstellers |

INSTANDHALTUNG

Die Instandhaltung des Geräts darf nur durch entsprechend geschultes Fachpersonal erfolgen. Ebenso müssen für die Instandhaltung alle notwendigen Werkzeuge und Messgeräte zur Verfügung stehen. Wenn das nicht der Fall ist, nehmen sie bitte mit einem Service Kontakt auf.

ACHTUNG!

Öffnen sie niemals das Gehäuse der Stromquelle und berühren oder demontieren sie niemals den Schneidkopf ohne den Netzstecker zu ziehen.
Jeder Eingriff unter Spannung in die Maschine oder in den Schneidbrenner kann zu einem schweren elektrischen Schlag führen.

DAS SCHNEIDGERÄET

Sorgen Sie dafür, dass der Arbeitsplatz und dessen Umgebung stets sauber und frei von brennbaren Stoffen ist. Der Lufteintritt und der Luftaustritt des Schneidgerätes muss stets frei sein! Sorgen Sie dafür die Luftzirkulation niemals behindert wird. Überprüfen Sie Ihr Gerät alle 3-4 Monate (je nachdem, wie oft es benutzt wird) und reinigen Sie es vorsichtig mit Pressluft, um alle Staubreste zu beseitigen.

ACHTUNG!

Verwenden sie nur trockene Druckluft zum reinigen. Richten Sie den Luftstrahl nicht auf die Elektronikplatinen. Reinigen Sie regelmäßig den Eingangsfilter des Kompressors, um Druckverlust zu vermeiden.

SCHNEIDBRENNER

Überprüfen sie regelmäßig, je nach Benutzung oder Auftreten von Schneidefehlern den Verschleiß der Elektrode, der Schneiddüse und der Schutzhülle:

Schutzhülle:

Schrauben Sie die Schutzhülle manuell vom Brennerkopf ab. Reinigen Sie sie gründlich oder, falls beschädigt (Anbrennungen, Verformungen oder Risse), wechseln Sie sie. Prüfen Sie auch die Aufnahme der Schutzhülle am Brennerkopf (Schutzschalter für die Brennersicherheit).

Schneiddüse:

Prüfen Sie den Verschleiß der Bohrung sowie der inneren und äußeren Oberflächen. Sollte die Öffnung im Verhältnis zu ihrer ursprünglichen Weite sein, wechseln Sie die Düse. Sollten die Oberflächen oxidiert sein, reinigen Sie diese mit extra feinem Schleifpapier.

Gasverteilungsring:

Stellen Sie sicher, dass der Gasverteilerring keine Schmorstellen oder Risse aufweist und dass die Luftöffnungen nicht verstopft sind. Ist der Teil beschädigt, wechseln Sie ihn sofort.

Elektrode:

Wechseln Sie die Elektrode, wenn die Kontaktfläche auf mehr als 2mm Durchmesser verbrannt ist.

WARNUNG!

- ✓ Stellen sie sicher, dass der Schneidbrenner vor jedem Eingriff vollständig abgekühlt ist.
- ✓ Abgesehen von Sonderfällen empfehlen wir, die Elektrode und die Schneiddüse GLEICHZEITIG zu wechseln.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass die Verschleißteile in der richtigen Reihenfolge montiert sind.
- ✓ Achten sie auf die richtige Montage des Gasverteilungsrings
- ✓ Setzen Sie die Schutzhülle wieder auf und schrauben Sie sie manuell an (mit der Hand fest drücken)
- ✓ Montieren Sie nie die Schutzhülle, ohne vorher den Ring der Gasverteilung und die Schneiddüse montiert zu haben.
- ✓ Eine zeitige und fachgerechte Instandhaltung der Verschleißteile ist für die Sicherheit und für die richtige Funktion der Schneideanlage unentbehrlich.

BRENNERKOPF, GRIFF UND KABEL

- ✓ Diese Teile müssen regelmäßig geprüft und gereinigt werden. Defekte Teile müssen umgehend fachgerecht ausgewechselt und von zugelassenen Personen geprüft werden. Darüber hinaus benötigen diese Teile keinerlei Instandhaltung. Verwenden sie bei der Reinigung nur Lösungsmittel freie Putzmittel.
- ✓ Der Schneidbrenner und das Schlauchpaket dürfen nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen!
- ✓ Nicht am Schlauchpaket und der Masseleitung ziehen!
- ✓ Das Schlauchpaket und das Massekabel nicht über scharfe Kanten oder rauhe Oberflächen ziehen.
- ✓ Das Schlauchpaket und die Masseleitung zusammenrollen, wenn sie zu lang sind.
- ✓ NICHT auf das Schlauchpaket und die Masseleitung treten.

DRUCKLÜFTFILTER

Das Gerät ist mit einem Filter für Druckluft mit einem Knopf für die manuelle Kondensatsentleerung, ausgestattet. Um Dampf oder Öl in dem Filter zu entfernen, machen Sie die regelmäßige Entleerung, gemäß den Anweisungen für die Druckluftversorgung.

HINWEISE ZUR FEHLERBEHANDLUNG

- A. GRÜNE LED leuchtet nicht, der Lüfter arbeitet nicht. Keine Netzspannung.
1. Gerät mit dem Netz verbinden.
 2. Den Leistungsschalter zurücksetzen
- B. GRÜNE LED leuchtet, GELBE LED Übertemperatur leuchtet. Das Gerät ist überhitzt.
1. Die Einschaltdauer des Gerätes wurde überschritten. Gerät abkühlen lassen.
 2. Der Ein- und Auslass der Gerätekühlung ist verstellt. Sorgen Sie für den freien Ein- und Auslass der Kühlluft.
- C. GRÜNE LED leuchtet; GELBE LED unter Druck (5) leuchtet.
1. Luftmenge zu klein. Es ist keine Druckluft angelassen oder der Druck ist zu niedrig. Prüfen Sie, ob die Stromquelle mindestens 5 Bar Druck bei fließender Luft hat, stellen Sie Druckminderer auf 4,5 Bar.
 2. Luftfilter, und/oder Leitungen blockiert. Wechseln Sie den Sammelbehälter für Kondenswasser. Stellen Sie sicher, dass die Zuleitungen zum Schneidbrenner nicht geknickt oder verknotet sind.
- D. GRÜNE LED leuchtet, GELBE LED Übertemperatur / unter Druck leuchten nicht, Kein Luftdurchfluss beim Drücken des Brennertasters.
1. Schützhaube nicht richtig auf dem Brenner montiert. Prüfen Sie den richtigen Sitz der Schützhaube auf dem Brenner.
 2. Falsche Montage des Brennerschalters. Lesen Sie den Abschnitt: Instandhaltung, Brennerkopf, Griff und Schlauchpacket
 3. Defekte Hauptplatine. Wechseln oder reparieren Sie die Stromversorgung.
- E. GRÜNE LED leuchtet, GELBE LED Übertemperatur / unter Druck LED leuchten nicht. Die Luft fließt, Pilotbogen wird nicht gestartet.
1. Defekte Brennerteile. Prüfen Sie die Brennerteile und ersetzen Sie sie wenn nötig.
 2. Der Luftdruck ist zu hoch. Stellen Sie Druckminderer auf 4,5 Bar.
 3. Defekte Hauptplatine. Reparieren bzw. Wechseln.
- F. Der Pilotlichtbogen hat gezündet das Gerät schneidet aber nicht.
1. Die Masseleitung ist nicht an das Werkstück angeschlossen. Prüfen Sie, ob die Masseleitung mit dem Werkstück verbunden ist.
 2. Die Netzspannung ist zu niedrig. Benutzen Sie eine kürzere Zuleitung.
 3. Defekte Hauptplatine. Reparieren bzw. Wechseln.

ATTENTION
"AVANT D'INSTALLER, D'UTILISER OU D'EFFECTUER N'IMPORTE QUEL ENTRETIEN SUR L'APPAREIL DE DÉCOUPAGE AU PLASMA, IL FAUT LIRE ATTENTIVEMENT LE CONTENU DE CE MANUEL, EN FAISANT PARTICULIÈREMENT ATTENTION AUX NORMES DE SÉCURITÉ"
Si ces instructions n'étaient pas claires, n'hésitez pas à contacter votre fournisseur"

NOUS VOUS FÉLICITONS POUR VOTRE ACHAT!
VOUS POSSÉDEZ MAINTENANT UN DES APPAREILS POUR LE DÉCOUPAGE AU PLASMA LES PLUS SÛRS ET TECHNOLOGIQUEMENT AVANCÉS.
SUIVEZ NOS INSTRUCTIONS ET NOUS VOUS ASSURERONS UN EMPLOI SÛR ET SANS PROBLÈMES.

NORMES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES


INTRODUCTION

Votre installation pour découpage au plasma est dotée de systèmes de sécurité très sophistiqués qui bloquent le fonctionnement et donc les opérations de découpage jusqu'à la vérification de toutes les conditions nécessaires à cet effet. Le procédé de découpage au plasma, pour l'amorçage de l'arc pilote et pendant le découpage, requiert des tensions dangereuses: il faut donc respecter rigoureusement quelques règles de sécurité.



ÉLECTRICITÉ

- 1-S'assurer que le générateur est raccordé à la terre et que la ligne d'alimentation est dotée d'une prise de terre convenable.
- 2-S'assurer que l'établi est raccordé à une prise de terre convenable.
- 3-Éviter les contacts entre les barres métalliques à découper et la peau ou des pièces d'habillement humides.
- 4-Éviter de se poser ou de tenir par les mains la pièce à découper.
- 5-Ne pas effectuer des opérations de découpage dans des lieux humides ou sur des surfaces mouillées.
- 6-Ne pas utiliser l'installation si la torche ou les câbles sont détériorés.
- 7-Avant de remplacer l'électrode, la buse ou le diffuseur de la torche , il faut toujours arrêter le générateur.
- 8-Avant d'effectuer des opérations d'entretien à l'intérieur du générateur, il faut toujours l'arrêter et débrancher le câble d'alimentation de la prise de distribution.

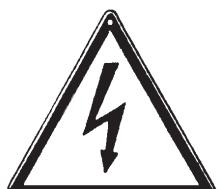

ATTENTION!

Les opérations de réparation, d'entretien, tout comme la mise en fonction de l'installation doivent être effectuées par du personnel qualifié, au courant des risques dus aux hautes tensions nécessaires pour faire fonctionner l'installation de découpage au plasma, conformément aux normes en vigueur et dans le plein respect de la loi sur la prévention des accidents.

ATTENTION!

Si pendant les opérations de découpage, l'on perçoit une légère sensation de décharge électrique, il faut immédiatement suspendre les travaux et ne pas utiliser le générateur jusqu'à ce que la panne n'ait été éliminée.

PROTECTION DES YEUX ET DU CORPS

Pendant le procédé de découpage, un danger est représenté par l'émission d'ondes électromagnétiques dues à l'arc électrique et ayant des longueurs d'onde allant de l'infrarouge à l'ultraviolet. Si ces rayons frappent les yeux, ils peuvent provoquer différentes pathologies, telles que conjonctivites, brûlures de la rétine, baisse de la vue etc. En plus une concentration importante de rayons ultraviolets peut provoquer des brûlures à la peau. Il est donc très important que l'opérateur n'utilise que des systèmes et des pièces d'habillement de protection, tels que:

- 1-Gants en croûte ou cuir
- 2-Tabliers en croûte ou cuir
- 3-Guêtres

4-Chaussures de protection

5-Masque de protection (mieux encore un casque) suffisamment ample à protéger tout le visage et doté de vitres de protection en mesure de filtrer toutes les radiations et de réduire au minimum l'intensité lumineuse absorbée par les yeux.

ATTENTION!

Ne jamais regarder, pour aucune raison, un arc électrique sans une protection pour les yeux.



ATTENTION!

Un autre danger pour les yeux est représenté par des éclats ou des corpuscules pouvant se détacher pendant les opérations de découpage, meulage, brossage ou martelage pour l'élimination des déchets.

Pendant ces opérations il faut toujours porter des lunettes ou des écrans de protection aux vitres transparentes de façon à empêcher que les éclats ou d'autres corps étrangers n'entrent dans les yeux.



IMPORTANT: autour de la zone de découpage il faut monter des écrans antireflet, de façon à empêcher que d'autres personnes, travaillant dans des zones proches, soient frappées par les radiations produites par l'arc.

FUMÉES ET GAZ DE DÉCOUPAGE

Pendant les opérations de découpage, des fumées et des poussières métalliques nuisibles se produisent. Les métaux recouverts ou contenant mercure, zinc, plomb et graphite peuvent produire des concentrations nuisibles de fumées toxiques pendant le découpage.

Pour éviter l'exposition de l'opérateur ou d'autres personnes à d'éventuelles fumées toxiques, il convient d'utiliser des masques antifumée et de travailler dans des lieux adéquatement ventilés.

Dans des lieux fermés, il est conseillé d'utiliser des aspirateurs situés sous la zone de découpage.

ATTENTION!

Il est très important de bien nettoyer le matériel à découper s'il présente des solvants ou des substances dégraissantes halogènes, afin d'éviter la formation de gaz toxiques. Quelques solvants chlorinés peuvent se décomposer en présence de radiations produites par l'arc et produire du gaz phosgène.

INCENDIE

1-Éviter de provoquer des incendies dus à des étincelles ou à des déchets chauds.

2-Éloigner de la zone de découpage les matières inflammables ou combustibles.

3-S'assurer que les dispositifs contre les incendies sont situés près du poste de travail.

4-Placer le générateur à un endroit où l'aspiration et l'expulsion de l'air par les grilles des panneaux sont assurées.

ATTENTION!

Ne pas découper des récipients de combustible ou lubrifiant, même s'ils sont vides.

Ne pas découper des récipients ou des interstices contenant des matières inflammables.

Ne pas découper dans une atmosphère polluée par des gaz inflammables ou par des vapeurs de liquides combustibles (type essence).

BRUIT

Pendant le procédé de découpage, l'on produit du bruit. Le niveau du bruit dépend des paramètres de découpage utilisés.

ATTENTION!

Le bruit peut nuire à l'ouïe.

Se protéger adéquatement pour éviter des dommages.

BRÛLURES

L'opérateur doit se protéger adéquatement pendant toutes les opérations de découpage et cela doit être une précaution habituelle.

ATTENTION!
Éviter de diriger le jet de la torche contre des personnes ou des corps étrangers.

EMC

Avant d'installer le générateur de découpage au plasma, effectuer une évaluation de la zone environnante selon les points suivants:

1- Vérifier qu'il n'y ait pas d'autres câbles d'alimentation, lignes de contrôle, câbles téléphoniques ou systèmes à proximité du générateur.

2- Vérifier qu'il n'y ait pas de postes de radio ou de télévision.

3- Vérifier qu'il n'y ait pas d'ordinateurs ou d'autres systèmes de contrôle.

4- Vérifier que dans la zone environnante du générateur il n'y ait pas de personnes qui utilisent des stimulateurs cardiaques ou des prothèses acoustiques.

5- Vérifier l'immunité des autres appareillages qui doivent travailler dans le même lieu. En quelques cas, il peut être nécessaire d'utiliser des mesures de protection supplémentaires.

La réduction d'éventuelles perturbations peut être effectuée comme suit:

1- Si l'on localise des interférences dans la ligne d'alimentation, il faut insérer un filtre E.M.C. entre la ligne et le générateur.

2- Réduire la longueur des câbles de sortie du générateur, en les maintenant le plus près possible entre eux et étendus sur le plancher.

3- Refermer correctement tous les panneaux du générateur après avoir effectué une opération d'entretien.

GÉNÉRALITÉS

L'ARC AU PLASMA ET LE PRINCIPE D'APPLICATION DANS LA COUPE AU PLASMA

- ✓ Le plasma est un gaz réchauffé à une température extrêmement élevée et ionisé de façon à devenir électriquement conducteur.
- ✓ Ce procédé de coupe utilise le plasma pour transférer l'arc électrique au morceau métallique qui fond par la chaleur et se sépare.
- ✓ La torche utilise de l'air comprimé provenant d'une unique alimentation autant pour le gaz plasma que pour le gaz de refroidissement et de protection.
- ✓ Le départ du cycle est déterminé par un arc, appelé arc pilote, qui s'instaure entre l'électrode mobile (polarité -) et la tuyère de la torche (polarité +) sous l'effet du courant de court-circui entre l'électrode et le morceau lui-même, instaurant ainsi un arc de plasma aussi appelé arc de coupe.
- ✓ Le temps de maintien de l'arc pilote programmé en usine est de 3s; si le transfer n'est pas effectué dans cette limite de temps, le cycle est automatiquement bloqué mis à part le maintien de l'air de refroidissement.

BRANCHEMENT À LA LIGNE ÉLECTRIQUE

La machine doit être branchée à un système Ligne-Neutre avec conducteur de terre de protection "PE".

Vérifier que le terminal de la prise prévu à cet effet soit bien branché à la terre de distribution.

BRANCHEMENT DU CABLE DE MASSE

Brabcher la fiche à la prise de courant et la borne à pince du câble de masse à la pièce à couper ou à l'établi métallique de soutien en observant les précautions suivantes:✓ Vérifier qu'un bon contact électrique s'établisse, en particulier si l'on coupe des toles, avec des revêtements isolants, oxydées, etc.

- ✓ Effectuer le branchement de masse le plus pres possible de la zon de coupe.
- ✓ L'utilisation de structures métalliques ne faisant pas partie de la pièce, comme conducteur de retour du courant de coupe, peut être dangereuse pour la sécurité et donner des résultats insuffisants lors de la coupe.
- ✓ Ne pas effectuer le branchemnet de masse sur la partie de la pièce devant etre enlevée.

BRANCHEMENT DE LA TORCHE POUR LE COUPE PLASMA

Avant de commencer les opérations de coupe, vérifier que le montage des parties sujettes à usure soit correct en inspectant la tête de la torche comme il est indiqué au paragraphe "Entretien Torche".

SITUATION ET DÉPLACEMENT DE LA SOURCE DE COURANT

Choisir l'emplacement en vérifiant qu'il y ait une bonne circulation d'aire exempt de poussières, fumées ou gaz conducteurs ou agressifs.

S'assurer qu'aucun obstacle n'empêche le passage d'air de refroidissement par les ouvertures avant et arrière de la machine.

Prévoir un espace libre d'au moins 500mm autour de la machine.

En cas de nécessité de déplacer la machine, débrancher-la de la prise et ramasser les câbles et les tuyauterie pour éviter son endommagement pendant le transport.

BRANCHEMENT DE L'AIR COMPRIMÉ

Une source d'air propre et sec ou de nitrogène doit alimenter la machine. La pression d'alimentation doit se trouver entre 72,5 et 150 psi (5 et 10,3 bar). Le débit est d'environ 3,5 cu. ft/min. (100 L/min.). Si ces précautions ne sont pas respectées, cela pourrait avoir pour conséquence des températures de fonctionnement excessives ou des dommages causés à la torche.

Un régulateur d'air est inclus avec l'unité avec un réglage de pression optimal de 65 psi, 4,5 Bar.

REMARQUE: Le régulateur devrait ne jamais être placé au-dessus de 87 psi (6 Bar).

DRAINAGE MANUEL

L'unité est également équipée d'un filtre à air qui attrape les vapeurs d'eau et d'huile.


La vapeur récupérée peut être drainée du bas de l'unité en faisant tourner le bouton de drainage. Bouton de Drainage à Trois Positions :

1.Ouvert - **Ne pas laisser le bouton de drainage dans cette position pendant les opérations de coupe.**


2.Ouvert lorsqu'il n'y a pas de pression d'air, fermé lorsqu'il y a pression d'air.

3.Fermé

REMARQUE: L'unité ne fonctionne pas si la pression de l'air d'entrée est inférieure à 55 psi, 3,8 Bar.

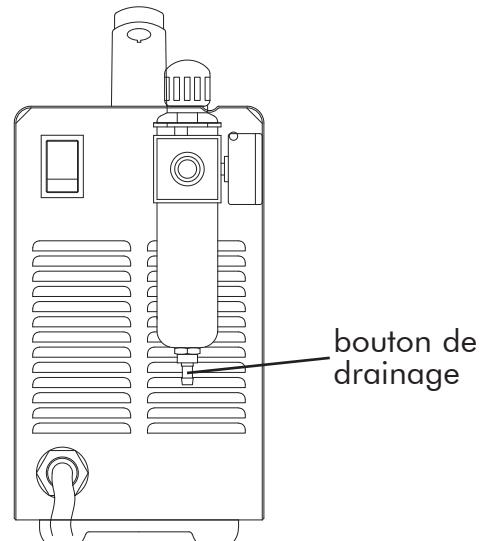

DISPOSITIFS DE CONTRÔLE, SIGNALISATION ET SECURITÉ

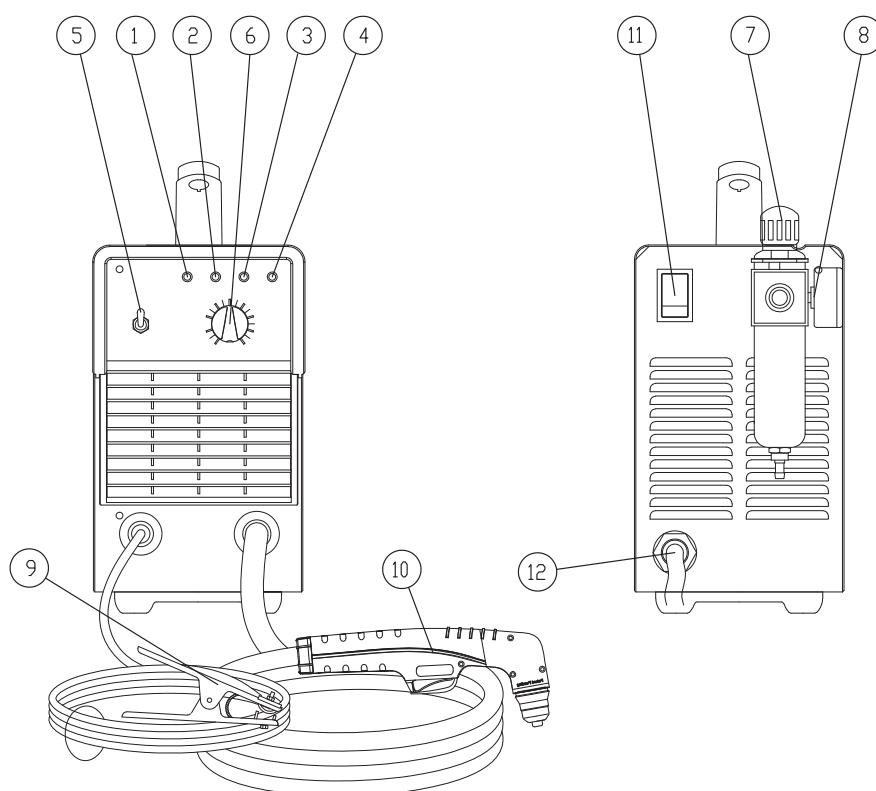

1. Voyant LED vert - S'ALLUME lorsque la tension d'entrée est appliquée dans un registre normal. Clignote lentement lorsque la tension d'entrée dépasse 260 VAC.
2. Voyant LED rouge - S'ALLUME lorsque la torche est activée. Clignote rapidement pendant le pré-écoulement de sécurité de 1.5 secondes avant le démarrage de l'arc pilote. Clignote lentement si l'arc coupant n'est pas amorcé dans les 1.5 secondes suivant le démarrage de l'arc pilote.
3. Voyant LED jaune - S'ALLUME lorsque la protection de sous-pression fonctionne (la pression est inférieure à 55 psi, 3,8 bar.).
4. Voyant LED jaune - S'ALLUME lorsque la protection thermique est activée.
5. Potentiomètre courant de coupe - Permet de régler l'intensité du courant de coupe fourni par la machine, qui doit être adoptée en fonction de l'application (épaisseur du matériau/vitesse).
6. Régulateur d'Air - Ajuste la pression de l'air d'entrée – tirer vers le haut pour déverrouiller, appuyer vers le bas pour verrouiller – le réglage normal de la pression de l'air est de 65 psi, 4,5Bar. Note: Le régulateur devrait ne jamais être placé au-dessus de 87 psi (6 Bar).
7. Raccord air comprimé à l'unité
8. Câble de travail avec agrafe
9. Torche (avec une gâchette de sécurité)
10. Interruuteur général 0-I - Sur I (ON), machine prête pour le fonctionnement. Les circuits de contrôle et de service sont alimentés. Sur O (OFF) tout fonctionnement est inhibé; les dispositifs de contrôle sont désactivés.
11. Câble de alimentation

OPÉRATIONS DE COUPE

PRÉLIMINAIRE

AVERTISSEMENT!

Débranchez le secteur à la source avant de monter ou démonter les modules empilés, les modules individuels, les pièces de chalumeau, les ensembles de chalumeau et de câbles.

- ✓ Vérifier et appliquer les conditions prévues aux paragraphes (1) SÉCURITÉ et INSTALLATION de ces instructions.

PIÈCES DE CHALUMEAU

- ✓ Vérifiez le bon montage du chalumeau. Installez les pièces adéquates pour l'application voulue (reportez-vous à la section intitulée Sélection des pièces de chalumeau consommables).
REMARQUE : L'alimentation ne peut pas fonctionner temps que la coquille protectrice de chalumeau n'est pas complètement calée contre les broches PIP (pièces en place) dans la tête de chalumeau.

Alimentation d'entrée

- ✓ Vérifiez la source d'alimentation pour la bonne tension d'entrée.
- ✓ Assurez-vous que la source d'alimentation répond aux exigences en matière de protection de circuit et câblage.
- ✓ Branchez l'appareil et activez l'interrupteur général en amont pour alimenter le système.

Câble de masse

- ✓ Vérifiez que qu'il y a bien une solide connexion de masse avec le câble sur la pièce de travail.

AVERTISSEMENT

Ne démarrez pas l'arc pilote durant le réglage.

VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DE L'AIR

- ✓ Pour vérifier la qualité de l'air, désactivez le chalumeau (post-débit) et placez un verre filtre de lunettes de soudeur devant le chalumeau. Tout contenu d'huile ou d'eau sera alors visible sur le verre.

AVERTISSEMENT

NE DÉMARREZ PAS l'arc pilote sans avoir vérifié la qualité de l'air.

COUPE

A. DÉCOUPE AVEC LE CHALUMEAU À MAIN

- ✓ Le chalumeau peut être confortablement tenu à une main, ou plus fermement avec les deux mains. Choisissez la technique avec laquelle vous vous sentez le mieux et qui vous permet un bon contrôle du mouvement. Positionnez votre index ou votre pouce pour appuyer sur le commutateur de commande de la poignée du chalumeau.
- ✓ Pour des départs au bord, maintenez le chalumeau perpendiculaire à la pièce de travail avec l'avant de la buse au bord de la pièce au point où la coupe doit commencer - Fig.A. Pour le perçage inclinez légèrement le chalumeau pour orienter les étincelles à l'écart du chalumeau jusqu'à la fin de la pénétration - Fig.B.

Fig. A


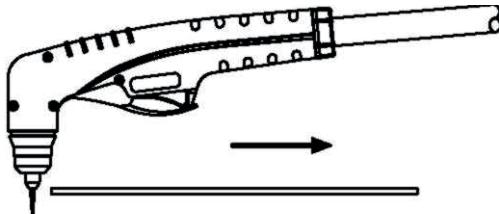


Fig. B

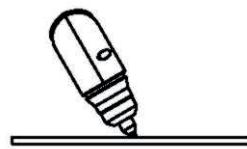

- ✓ Pour la découpe en tirant gardez le chalumeau en contact avec la pièce de travail. Pour la découpe avec écartement maintenez le chalumeau à environ 2-3 mm de la pièce.

- ✓ Avec le chalumeau en position de départ, pressez et maintenez appuyé le commutateur de commande. Après la purge initiale du gaz, l'arc pilote se crée et se maintient pour 1.5 secondes jusqu'au démarrage de l'arc de coupe.

- ✓ Une fois amorcé, l'arc principal reste actif aussi longtemps que le commutateur de commande est maintenu appuyé, sauf si le chalumeau est écarté de la pièce ou que le mouvement du chalumeau est trop lent. Ne pas cesser de bouger pendant le coupage. Couper à une vitesse régulière sans pauses. Maintenir la vitesse de coupage de sorte qu'un hystérésis de l'arc soit de 30° en arrière de la direction de parcours Fig. C.

- ✓ Pour couper le chalumeau, relâchez simplement le commutateur de commande. Après son relâchement un post-débit s'effectue. Si la gâchette est activée pendant cette période, l'arc pilote redémarre.


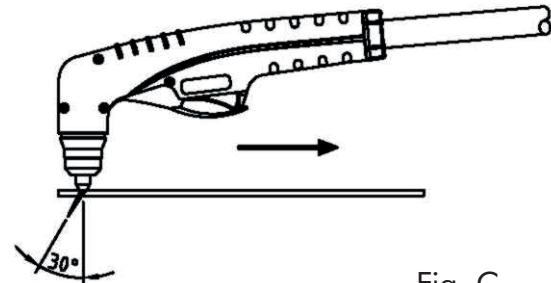


Fig. C

B. PERÇAGE AU CHALUMEAU À MAIN

REMARQUE: la capacité maximal de perçage est 2mm. S'il faudrait couper une pièce de métal avec un épaisseur supérieur à 2mm sans départ au bord, pratiquer un trou dans le métal au moins de 6mm de diamètre à la perceuse.

- ✓ Pour percer avec le chalumeau à main, penchez légèrement le chalumeau de façon à ce que les particules renvoyées par soufflage s'écartent de la buse de chalumeau (et de l'opérateur) plutôt que de revenir droit - Fig.B.

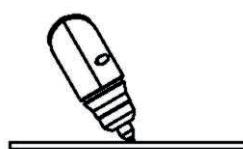

- ✓ Terminez la percée sur la ligne de coupe et continuez de couper en suivant cette ligne. Tenez la torche perpendiculaire à la pièce de travail une fois le perçage effectué - Fig.D.

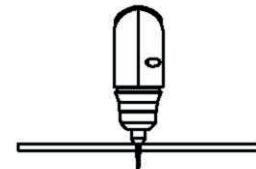


Fig. B

Fig. D

- ✓ Nettoyez éclaboussures et calamine de la coquille de protection et de la buse aussitôt que possible. En vaporisant ou en trempant la coquille avec ou dans un composé anti-projections vous minimisez la quantité de projection qui adhèrera dessus.

C. SPOT WELD REMOVAL

- ✓ Pour enlever les points de soudure ou couper avec des courants très faibles, régler "Spot Weld Removal" à l'aide du sélecteur (5) sur le devant de la machine. Le débit d'air est réduit et cela empêche que l'arc de coupe se éteigne facilement.
- ✓ Utiliser la coupelle à 2 trous (marquée «compressor») et le bec ø 0.65mm.
- ✓ Commencer à couper à proximité de la soudure par points pour l'enlever et avancer rapidement autour d'elle.

D. COUPAGE DES GRILLES

Pour couper des grilles c'est conseillable régler le courant de coupe entre 20 - 25A

AVERTISSEMENT

Débranchez la source d'alimentation secteur avant de procéder au démontage du chalumeau ou de ses câbles. Relisez fréquemment les précautions de sécurité importantes du début de ce manuel. Assurez-vous que l'opérateur est bien équipé avec gants, vêtements et protections oculaire et auditive appropriées. Assurez-vous qu'aucune partie du corps de l'opérateur n'entre en contact avec la pièce de travail lorsque le chalumeau est activé.

ATTENTION

Des étincelles venant du procédé de coupe peuvent endommager les surfaces peintes, revêtues ou d'autres comme verre, plastique ou métal.

REMARQUE:

Manipulez les câbles du chalumeau avec soin et faites attention à ne pas les endommager.


SÉLECTION DES PIÈCES CONSOMMABLES DE CHALUMEAU

Pour changer les pièces de matériel de la torche, utiliser la procédure suivante:

NOTE: Le bec, le distributeur de gaz et l'électrode sont maintenus à leur place par la coupelle blindée. Positionner la torche avec la coupelle blindée vers le haut afin d'éviter la chute de ces pièces au moment du retrait de la coupelle.

Utiliser:

- bec ø 0,65mm pour le coupage de pieces avec un epaisseur inferieur a 5mm (courant de coupage 5-15 Amp) et pour l'enlèvement des points de soudure
- bec ø 0,80mm pour le coupage de pieces avec un epaisseur superieur a 5mm (courant de coupage 15-25 Amp)
- coupelle blindée à 2 trous (marquée «compressor») pour l' enlèvement des points de soudure.
- coupelle blindée à 6 trous (marquée «06») pour le coupage normal.

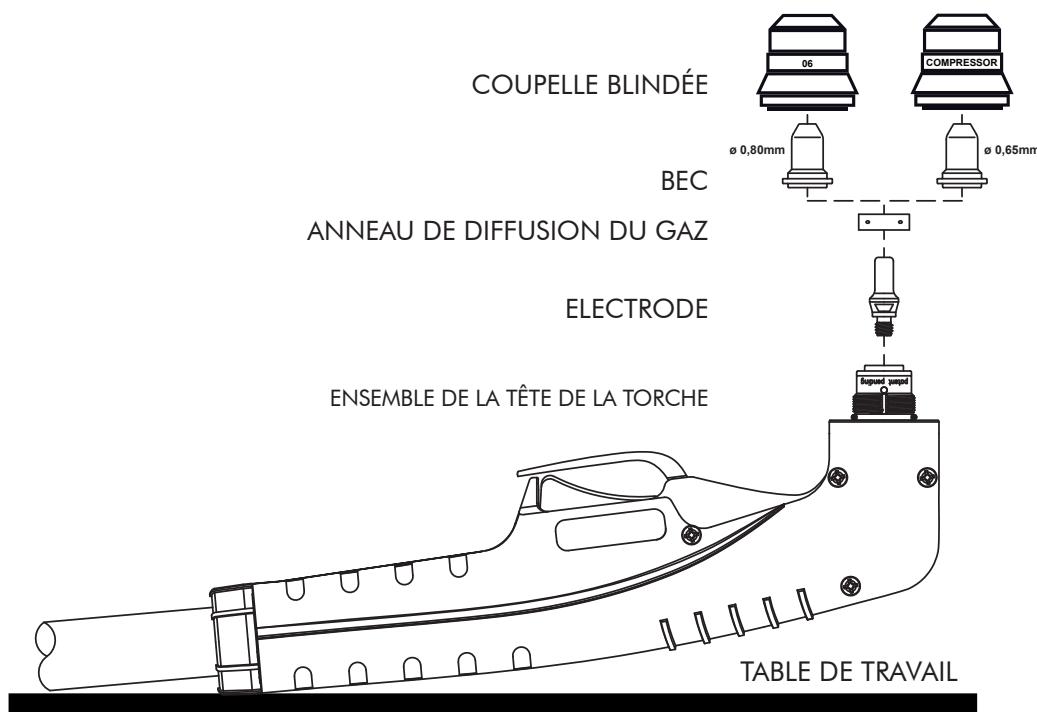

- 1 - Dévisser et retirer la coupelle blindée de l'Ensemble de la Tête de la Torche
- 2 - Retirer le bec, le distributeur de gaz et l'électrode.
- 3 - Installer l'électrode, le distributeur de gaz et le bec.
- 4 - Serrer à la main la coupelle blindée jusqu'à ce qu'elle prenne assise sur la tête de la torche. Si on sent une résistance au moment de l'installation de la coupelle, vérifier le filetage avant de continuer.

DISFONCTIONNEMENTS HABITUELS

Voici une liste des problèmes de découpe fréquents avec leurs causes possibles :

- ✓ Pénétration insuffisante:
 - Vitesse de découpe trop rapide
 - Chalumeau trop incliné
 - Métal trop épais
 - Pièces de chalumeau usées
 - Courant de coupe insuffisant
 - Pièces n'étant pas d'origine
- ✓ Extinction de l'arc principal:
 - Vitesse de découpe trop lente
 - Courant de découpe trop bas, régler "Spot Weld Removal"
 - Écartement du chalumeau trop important par rapport à la pièce
 - Alimentation CA trop faible, courant de sortie réduit
 - Câble de masse sur la pièce débranchée
 - Pièces de chalumeau usées
 - Pièces n'étant pas d'origine
- ✓ Formation excessive d'écume:
 - Vitesse de découpe trop lente (écume inférieure)
 - Vitesse de découpe trop rapide (écume supérieure)
 - Écartement du chalumeau trop important par rapport à la pièce
 - Pièces de chalumeau usées
 - Courant de coupe non approprié
 - Pièces n'étant pas d'origine
- ✓ Coupe incliné (pas perpendiculaire):
 - Position du chalumeau non appropriée;
 - Mauvais et/ou asymétrique usure du trou de la coupelle;
 - Assemblage des pièces du chalumeau;
- ✓ Durée de vie des pièces de chalumeau écourtée:
 - Huile ou humidité dans l'approvisionnement en air
 - Capacité du système outrepassée (matériau trop épais)
 - Durée excessive de l'arc pilote
 - Débit d'air trop faible (pression incorrecte).
 - Chalumeau mal assemblé
 - Buse de chalumeau touchant la pièce
 - Composants de tête de chalumeau endommagés ou desserrés
 - Pièces n'étant pas d'origine

ENTRETIEN

Les interventions d'entretien du générateur ne peuvent être effectuées que si on a les connaissances techniques et les outils nécessaires. Dans le cas contraire, s'adresser au centre après-vente le plus proche.

Attention!

N'accéder pas en aucun cas a l'intérieur du générateur de courant (retrait des panneaux) et ne pas effectuer non plus d'interventions sur la torche (démontage) sans qu'elle ait été débranchée au préalable de la prise de secteur. Des contrôles effectués sous tension a l'intérieur de la machine peuvent causer un choc électrique grave ayant pour origine un contact direct avec des parties sous tension.

GÉNÉRATEUR

Tous les 3-4 mois (cela dépend aussi du temps d'utilisation) il faut examiner le générateur et éliminer avec de l'air comprimé les dépôts éventuels de poussière.

ATTENTION!

**Pour le nettoyage, n'utiliser que de l'air comprimé sec.
Ne pas orienter directement le jet d'air vers les circuits électroniques.**

TORCHE

Périodiquement, en fonction de l'intensité d'utilisation ou en cas de défauts de coupe, vérifier l'état d'usure des parties de la torche intéressées par l'arc plasma:

Porte-buse:

Dévisser manuellement la tête de la torche. En effectuer soigneusement le nettoyage et le remplacer s'il est endommagé (brûlures, déformations ou criques). Vérifier l'intégrité du secteur métallique supérieur (sécurité de la torche).

Buse:

Contrôler l'usure de l'orifice de passage de l'arc de plasma et des surfaces intérieures et extérieures. Si l'orifice est élargi ou déformé par rapport au diamètre originel, remplacer la buse. Si les surfaces résultent particulièrement oxydées, les nettoyer avec du papier abrasif très fin.

Bague de distribution d'air:

Vérifier qu'il n'y ait pas de brûlures ou de criques où que les orifices de passage de l'air ne soient pas bouchés. La remplacer immédiatement si elle est endommagée.

Électrode:

Remplacer l'électrode quand la profondeur du cratère se formant sur la surface émettrice est d'environ 2mm.

ATTENTION!

- ✓ Avant d'effectuer toute intervention sur la torche, la laisser refroidir pendant tout le temps de "post-air".
- ✓ Sauf dans certains cas, il est conseillé de remplacer l'électrode et la buse EN MEME TEMPS.
- ✓ Respecter l'ordre de montage des composants de la torche (inverse par rapport au démontage).
- ✓ Faire attention à ce que la bague de distribution soit montée dans le bon sens.
- ✓ Remonter le porte-buse en vissant manuellement à fond en forçant légèrement.
- ✓ Ne monter en aucun cas le porte-buse sans avoir préalablement monté l'électrode, la bague de distribution et la buse.
- ✓ La régularité et le bon ordre des contrôles sur les parties de la torche sujettes à usure sont vitales pour la sécurité et le bon fonctionnement du système de coupe.

CORPS DE LA TORCHE, POIGNÉE ET CABLE

- ✓ Normalement ces composants n'ont pas besoin d'un entretien particulier excepté d'une inspection périodique et d'un nettoyage soigné qui doit être effectué sans utiliser de solvants de n'importe quel type. Si vous avez aperçu que l'isolation est endommagée - fractures, criques et brûlures ou desserrage des conducteurs électriques - la torche ne peut plus être utilisée puisque les conditions de sécurité ne sont pas satisfaites. Dans ce cas la réparation (entretien extraordinaire) ne peut être effectuée sur le lieu mais doit être déléguée à un centre d'assistance autorisé, en mesure d'effectuer les essais spéciaux de réception après la réparation.

Pour maintenir l'efficacité de la torche et du câble il est nécessaire d'adopter certaines précautions:

- ✓ NE PAS mettre en contact la torche et le câble avec des parties chaudes ou brûlantes.
- ✓ NE PAS soumettre le câble à des efforts de traction excessifs.
- ✓ NE PAS faire passer le câble sur des arêtes vives, coupantes ou des surfaces abrasives.
- ✓ Enrouler le câble en spirales régulières si sa longueur est supérieure à la longueur nécessaire.
- ✓ NE PAS passer en aucune façon sur le câble afin de ne pas l'écraser.

FILTRE AIR COMPRIMÉ

L'unité est muni d'un filtre pour l'aire comprimé situé derrière l'unité. Ce filtre est muni d'un bouton pour l'évacuation manuel de la condensation.

Purger périodiquement pour éliminer l'eau dans le godet en suivant les indications dans le paragraphe "Drainage manuel".

DÉPANNAGE

- A. Indicateur de CA éteint, le ventilateur ne fonctionne pas. Pas de Puissance d'entrée.
- B. Indicateur de CA allumé, indicateur de surchauffe allumé. L'unité est sur-chauffée.
- C. Indicateur de CA allumé, pas de circulation d'air lors de la purge ou du pré – écoulement. Indicateur de sous-pression allumé;
- D. Indicateur de CA allumé, indicateurs de Température excessive / sous-pression ÉTEINTS. Pas de circulation d'air lorsqu'on appuie sur l'interrupteur de la torche.
- E. Indicateur de CA allumé, indicateurs de Température excessive / sous-pression ÉTEINTS. L'air circule, l'Arc Pilote ne démarre pas.
- F. La torche a un arc pilote mais ne coupe pas.
1. RANCHER l'unité dans une prise de 230V.
2. Le disjoncteur général en amont a déclenché. Rétablir le Disjoncteur.
1. Vérifier que l'unité n'ait pas fonctionné au-delà des limites du facteur de marche.
2. Circulation d'Air bloquée. Laissez un espace-ment d'au moins 0,5 m de chaque côté.
1. Air non connecté ou pression trop faible. Vérifier que la source ait au moins 72,5 psi (5 bar) durant la purge ou le pré – écoulement, ajuster la pression de l'air sur 65 psi (4,5 bar).
2. Filtre à air ou conduit d'air bloqué. Changer la cartouche du filtre. Vérifier que le conduit d'air et les fils de la torche ne soient pas tordus et ne présentent pas de coques.
1. Coupelle blindée mal installée sur la torche. Vérifier que la coupelle blindée ait une assise complète contre la torche.
2. Interrupteur de la Torche défectueux ou mauvais assemblage des Pièces du support de la torche. Se reporter à la Section de « Entretien »
3. Tableau de Circuits Imprimés Principal défectueux. Réparer /Changer l'Alimentation.
1. Pièces de la torche défectueuses. Réviser les pièces de la torche et les changer si nécessaire.
2. Pression de gaz trop élevée. Fixez la pression à 4,5 bar (65 psi).
3. Tableau de Circuits Imprimés Principal défectueux. Réparer /Changer.
1. Fil de travail non branché. Vérifier que le fil de travail soit bien branché sur le métal à nu.
2. Puissance d'entrée c.a. trop faible. Utiliser la distance la plus courte possible jusqu'au panneau du disjoncteur.
3. Tableau de Circuits Imprimés Principal défectueux. Réparer /Changer.

¡ATENCIÓN!

"ANTES DE LA INSTALACIÓN, DE LA UTILIZACIÓN O DE CUALQUIER MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CORTE AL PLASMA, LÉASE ATENTAMENTE EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LAS NORMAS DE SEGURIDAD."
Si estas instrucciones no le fueran claras, no dude en consultar a su proveedor.

ILE FELICITAMOS POR SU COMPRA!

AHORA POSEE UNO DE LOS EQUIPOS DE CORTE AL PLASMA MÁS SEGUROS Y TECNOLÓGICAMENTE AVANZADOS. SIGA NUESTRAS SUGERENCIAS Y LE GARANTIZAMOS UNA UTILIZACIÓN SEGURA Y SIN PROBLEMAS.

NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES GENERALES


INTRODUCCIÓN

El equipo para corte por plasma está equipado con sofisticados sistemas de seguridad que bloquean el funcionamiento y, por lo tanto, las funciones de corte hasta que no se restablecen las condiciones de seguridad. El procedimiento de corte por plasma requiere tensiones peligrosas para el encendido del arco piloto y durante el corte, por lo tanto deben observarse con atención algunas reglas de seguridad.



ELECTRICIDAD

- 1-Cerciórese que el equipo esté conectado a tierra y que la línea de alimentación eléctrica tenga una toma de tierra eficiente.
- 2-Controle que el banco de trabajo esté conectado a una toma de tierra eficiente.
- 3-Evite el contacto entre las barras de metal que se cortan y la piel desnuda o ropa húmeda.
- 4-No se apoye contra la pieza que está cortando ni lo sostenga con las manos.
- 5-No corte en ambientes húmedos o sobre superficies mojadas.
- 6-No utilice la unidad si el soplete o los cables están deteriorados.
- 7-Antes de substituir el electrodo, la boquilla o el difusor del soplete, apague el equipo.
- 8-Antes de efectuar trabajos de mantenimiento en el interior del equipo, apáguelo y desconecte el cable de alimentación del tomacorriente principal.

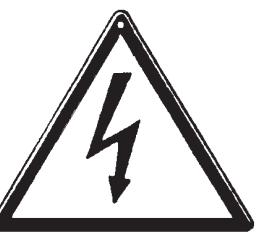

¡ATENCIÓN!

Las reparaciones, el mantenimiento y la puesta en marcha del equipo deben ser efectuadas por personal calificado, consciente de los peligros originados por la alta tensión necesaria para hacer funcionar el equipo de corte por plasma. El operador debe trabajar de conformidad con las normas vigentes y observando la ley para la prevención de accidentes.

¡ATENCIÓN!

Si durante el corte per plasma advirtiese un ligera sensación de descarga eléctrica, interrumpa de inmediato el trabajo y no utilice el equipo hasta que el desperfecto no haya sido eliminado.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS Y CUERPO

Uno de los peligros durante el procedimiento de corte por plasma está constituido por la emisión de ondas electromagnéticas causadas por el arco eléctrico. La longitud de dichas ondas va desde el infrarrojo al ultravioleta. Si estos rayos alcanzan los ojos, pueden provocar diferentes patologías como conjuntivitis, quemaduras en la retina, deterioración de la vista, etc.; además, la alta concentración de rayos ultravioletas puede probar quemaduras en la piel. Por lo tanto, es importante que el operador utilice sistemas de seguridad adecuados y ropas de protección, como por ejemplo:

- 1- Guantes de serraje o cuero
- 2- Delantales de serraje o cuero
- 3- Polainas
- 4- Zapatos de protección
- 5- Máscara de protección (o mejor un casco) lo suficientemente ancha para cubrir toda la cara, con cristales de protección que filtren todas las radiaciones y reduzcan notablemente la intensidad luminosa absorbida por el ojo.

¡ATENCIÓN!

Jamás y bajo ninguna circunstancia mire un arco eléctrico sin la protección para los ojos.



¡ATENCIÓN!

Otro peligro para los ojos está representado por las astillas o partículas que pueden saltar durante el corte, esmerilado, cepillado o martillado para la eliminación de escorias. Durante dichas operaciones póngase siempre las gafas o pantallas de protección con cristales transparentes para impedir que entren en los ojos las astillas u otros cuerpos extraños.

IMPORTANTE: alrededor de la zona de corte por plasma deben instalarse pantallas antireflejo para evitar que las radiaciones emitidas por el arco puedan afectar a otras personas, que estén trabajando en zonas cercanas.

HUMO Y GAS DEL CORTE

Durante el corte se producen humos y polvos metálicos nocivos. Los metales pintados o revestidos o que contienen mercurio, cinc, plomo y grafito pueden provocar durante el corte concentraciones nocivas de humo tóxico.

Para prevenir la exposición del operador u otras personas al humo tóxico, es aconsejable que se utilicen mascarillas para filtrar el humo y trabajar en áreas con una ventilación adecuada.

En ambientes cerrados se aconseja emplear aspiradores colocados debajo de la zona de corte.

¡ATENCIÓN!

Para evitar la formación de gases tóxicos, es muy importante limpiar el material a ser cortado si éste tiene solventes o desengrasantes halógenos. Algunos solventes clorinados pueden descomponerse en presencia de las radiaciones emitidas por el arco y generar gas fosgeno.

INCENDIO

- 1- Evite que se produzca fuego a causa de chispas o escorias calientes.
- 2- Retire del área de corte todos los materiales inflamables o combustibles.
- 3- Asegúrese que los dispositivos antincendio estén cerca de la zona de trabajo.
- 4- Coloque el generador en un lugar donde esté asegurada la aspiración y la expulsión del aire por las rejillas de los paneles.

¡ATENCIÓN!

No corte recipientes de combustibles o lubricantes aun si están vacíos.

No corte recipientes o camisas que contengan materiales inflamables.

No trabaje en ambientes en los que haya alta concentración de gases inflamables o vapores de líquidos combustibles (como la bencina).

RUIDO

El ruido se genera durante el corte. El nivel del ruido depende de los parámetros de corte utilizados.

¡ATENCIÓN!

El ruido puede perjudicar el oído.

Protéjase adecuadamente para evitar daños.

QUEMADURAS

El operador debe protegerse adecuadamente cada vez que corte, lo cual debe convertirse en una precaución de rutina.

¡ATENCIÓN!

No apunte el chorro del soplete contra otras personas o cuerpos extraños.

EMC

Antes de instalar el equipo de corte por plasma, controle el área circundante, siguiendo los puntos que, como guía, se indican a continuación:

1- Verifique que no haya otros cables de alimentación, líneas de control, cables telefónicos u otros equipos en proximidad del equipo.

2- Verifique que no haya aparatos receptores de radio o tv.

3- Verifique que no haya ordenadores u otros sistemas de control.

4- Verifique que en el área circundante no haya personas que lleven marcapasos o prótesis acústicas.

5- Verifique la inmunidad de los otros aparatos que tengan que trabajar en el mismo ambiente. En ciertos casos se pueden solicitar medidas de protección adicionales.

Las eventuales interferencias pueden reducirse de las siguientes maneras:

1- Si se detectan interferencias en la línea de alimentación, colocando un filtro E.M.C entre la línea de alimentación y el equipo.

2- Acortando los cables de salida del equipo, manteniéndolos lo más cerca posible entre sí y extendidos sobre el piso.

3- Cerrando correctamente todos los paneles del equipo después de haber realizado una operación de mantenimiento.

EL ARCO DE PLASMA Y EL PRINCIPIO DE APLICACIÓN EN EL CORTE DE PLASMA

- ✓ El plasma es un gas que se calienta a temperatura extremadamente elevada y se ioniza, convirtiéndose en conductor de la electricidad.
- ✓ Este procedimiento de corte usa el plasma para transferir el arco eléctrico a la pieza metálica que se funde por el calor y se separa.
- ✓ La antorcha utiliza aire comprimido que proviene de una sola alimentación, ya sea para el gas plasma que para el gas de refrigeración y protección.
- ✓ El inicio del ciclo está determinado por un arco, llamado arco piloto, que se establece entre el electrodo móvil (polaridad -) y la tobera de la antorcha (polaridad +), como consecuencia de la corriente de cortocircuito entre estos dos elementos.
- ✓ Si se pone la antorcha en contacto directo con la pieza que se debe cortar (conectada a la polaridad + de la fuente de corriente) el arco piloto se establecerá entre el electrodo y la pieza misma, estableciendo un arco plasma llamado también arco de corte.
- ✓ El tiempo de mantenimiento del arco piloto fijado en fábrica es de 3 segundos; si no se efectúa la transferencia en este tiempo, el ciclo se bloquea automáticamente, excepto el mantenimiento del aire de refrigeración.

CONEXION A LA LINEA ELECTRICA

La máquina debe conectarse a un sistema de línea-neutro con conductor de tierra de protección "PE". Verificar que el terminal de la toma esté conectado efectivamente a la tierra de distribución.

CONEXION AL CABLE DE TIERRA

Conectar las pinzas del terminal del cable de tierra a la pieza a cortar, o al banco de metal, tomando las siguientes precauciones:

- ✓ Comprobar que hay un buen contacto eléctrico, particularmente si se están cortando placas cubiertas oxidadas o aisladas.
- ✓ Hacer la conexión a tierra lo más cerca posible a la área de corte
- ✓ Si las estructuras de metal que se utilicen no son partes del objeto que está haciendo como vías de retorno para la corriente de corte, esto podría ser peligroso para la seguridad y dar un resultado insuficiente con el corte.
- ✓ No hacer una conexión de tierra en la parte de la pieza que se va a remover.

CONEXION DE LA ANTORCHA DE CORTE PLASMA

¡ATENCIÓN! : Antes de empezar operaciones de corte, comprobar que las piezas estén unidas apropiadamente, observando la cabeza de la antorcha, como se indica en el párrafo "Mantenimiento de la antorcha".

LOCALIZACION Y MANIPULACION DE LA FUENTE DE CORRIENTE

Elegir el lugar, comprobando que haya buena ventilación, sin polvo, humo o gas conductivos o agresivos. Asegurarse que no haya obstáculos que eviten la salida del flujo de aire fresco, de las aperturas frontales y posteriores de la máquina.

Dejar un espacio abierto, de al menos 5m alrededor de la máquina.

En caso de que haya que mover la máquina, desconectar siempre el enchufe de la toma de salida y recoger los cables y tubos, para así evitar que puedan dañarse.

CONEXION DEL AIRE COMPRIMIDO

Este equipo de corte por plasma requiere la conexión de aire comprimido a la unidad. El mínimo de la presión de aire de entrada deberá ser 72.5 PSI, 5 Bar y no deberá exceder 150 PSI, 10.3 Bar. La velocidad del flujo de aire requerida es de 100L/min. (3.5 cu. pies/min).

La unidad incluye un regulador de aire con una configuración de presión óptima de 4.5 Bar (65 PSI).

El regulador no debe ser ajustado sobre los 6 Bar.

SISTEMA DE PURGA MANUAL

La unidad también está equipada con un filtro de aire que captura el vapor de agua y aceite.


El vapor recolectado puede drenarse fuera de la parte inferior del filtro girando la perilla de drenaje. Perilla (Vea la Figura) de Drenaje de Tres Posiciones, elegir la más adecuada:

1. Abierta - Nunca deje la perilla en esta posición durante las operaciones de corte.


2. Abierta cuando no hay presión de aire, cerrada cuando la hay.

3. Cerrada.

Nota: La unidad no operará si la presión de aire de entrada es menor a 3.8 BAR (55 psi).

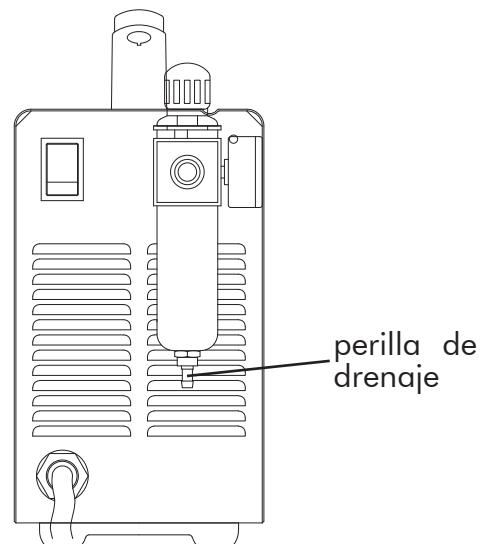

FUNCIONES

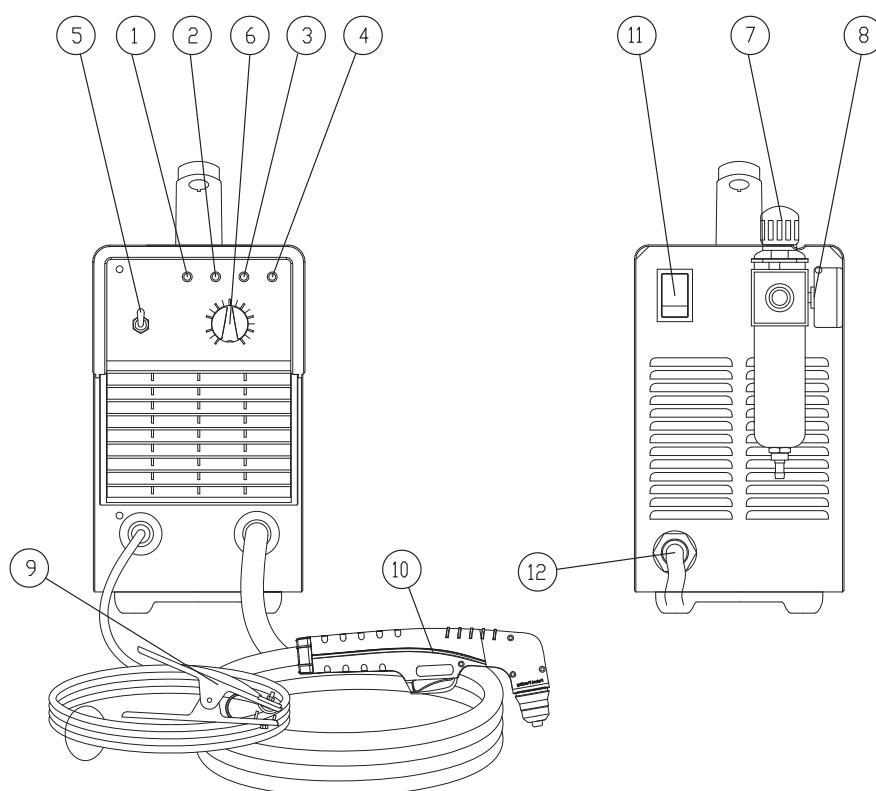

1. LED Verde - Se ENCIENDE cuando el voltaje de entrada se aplica dentro del rango normal. Parpadea lentamente cuando el voltaje de entrada excede 260Vac.
2. LED Rojo - Se ENCIENDE cuando la antorcha se activa. Parpadea rápidamente durante el preflujo de seguridad de 1.5 segundos antes del inicio del arco piloto. Parpadea lentamente si el arco de corte no se inicia después de 1.5 segundos del inicio del arco piloto.
3. LED Amarillo - Se ENCIENDE cuando está funcionando la protección contra baja presión (la presión está por debajo de 3.8 Bar)
4. LED Amarillo - Se ENCIENDE cuando se activa la protección térmica.
5. Potenciómetro de regulación de la Corriente de Salida
Ajusta la corriente de corte suministrada por la máquina conforme al grosor del material/velocidad.
6. Regulador de Aire - Ajusta la presión del aire de entrada - tire hacia arriba para desbloquear y hacia abajo para bloquear - la configuración de presión de aire nominal es de 4.5 BAR. Nota: El regulador no debe ser ajustado sobre los 6 Bar.
7. Conexión de Aire Comprimido
8. Cable de tierra con pinza
9. Antorcha (tiene un gatillo de seguridad)
10. Interruptor principal (ON/OFF) - En la posición de ENCENDIDO la máquina está lista para la operación normal. Todos los circuitos de control del sistema están activados. La posición de APAGADO desactiva los circuitos de control.
11. Cable de Alimentación

OPERACIONES DE CORTE

PRELIMINARES

ATENCIÓN

Desconectar el generador de red antes de ensamblar partes sueltas o partes de la antorcha. Comprobar y llevar a cabo las condiciones descritas en los párrafos "Seguridad y instalación" contenidas en estas instrucciones.

PARTES DE LA ANTORCHA

- ✓ Controllar la antorcha para comprobar su correcto montaje. Instalar la partes de la antorcha más apropiadas para trabajar lo que haya que ser realizado. (hacer referencia al párrafo "Elección de las partes"). NOTA: El generador no se pondrá en función hasta que la tobera de la antorcha no esté completamente cerrada y bien posicionada contra los contactos eléctricos en la cabeza de la antorcha.

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

- ✓ Comprobar que haya una correcta tensión de alimentación para el generador.
- ✓ Asegúrese que el generador sea conforme a los requisitos de conexión y de protección del circuito.
- ✓ Conectar a la red y poner el interruptor principal para alimentar el sistema.

CABLE DE MASA

- ✓ Asegúrese que haya una buena conexión del cable de masa con la pieza para cortar.

CONTROL CUALIDAD DEL AIRE

- ✓ Para comprobar la calidad del aire, desactivar la antorcha (post-flujo) y posicionar el vidrio de la pantalla de protección frente de la antorcha. Cualquier residuo de aceite o humedad en el aire será visible en los vidrios. No establezca el arco durante el control de calidad del aire.

CORTE

A. CORTE CON ANTORCHA MANUAL

- ✓ La antorcha puede manejarse confortablemente con una mano o con dos manos. Elegir la técnica más cómoda y que permita un buen control del movimiento. Posicionar el índice o el pulgar para apretar el pulsador de la antorcha.
- ✓ Para empezar el corte desde el borde de la pieza mantener la antorcha perpendicularmente con la pieza, la punta de la antorcha debe colocarse en el borde de la pieza, allí donde empezará el corte. (Fig. A) Para perforar, mantener la antorcha inclinada para dirigir las chispas lejos de la antorcha hasta el fin de la perforación.(Fig. B)

Fig. A


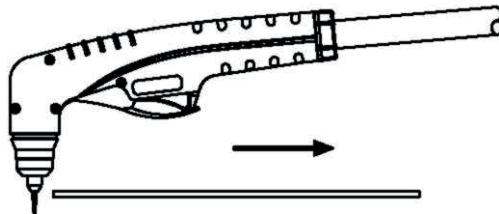


Fig. B

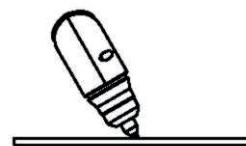

- ✓ Para cortes en contacto mantener la antorcha en pegada con la pieza. Para el corte de distancia, mantener la antorcha a más o menos 2-3mm de distancia de la pieza.
- ✓ Con la antorcha en posición de principio, apretar el pulsador de la antorcha. Después de una inicial purga de gas (pre-aire), el arco piloto se enciende y se queda encendido unos 1.5 segundos hasta que no se establezca el arco de corte.
- ✓ Una vez encendido, el arco principal se mantiene hasta que el botón de control esté apretado, salvo que la antorcha no sea alejada de la pieza o que el movimiento de la antorcha sea demasiado lento. Continúe moviendo mientras corta. Corte a una velocidad estable sin pausas. Mantenga la velocidad de corte en tal forma que la demora del arco esté de 30° detrás de la dirección de recorrido. (Fig. C)
En caso de apague incidental del arco de corte, el arco piloto entrará automáticamente por 1.5 segundos.
- ✓ Para apagar el arco soltar el pulsador de control. Cuando se suelta el pulsador se mantendrá un flujo de aire. Si el pulsador de la antorcha está apagado durante el postflujo, se establecerá el arco piloto.

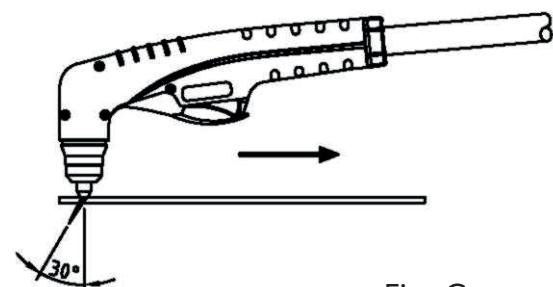


Fig. C

B. PERFORACIÓN MANUAL CON ANTORCHA

Nota: Capacidad máxima de perforación es de 2mm. Para perforar chapas de espesor superior a los 2 mm: utilizar un taladro para hacer un agujero de mínimo 6mm de diámetro y cortar empezando de este agujero.

- ✓ Para hacer un agujero, inclinar la antorcha para que las chispas vuelen lejos de la punta de la antorcha (y del operador) (Fig. B).
- ✓ Completar la perforación fuera de la línea de corte y luego seguir con el corte sobre la línea. Gire la antorcha lentamente hacia una posición vertical a medida que el arco se vuelva más profundo. (Fig. D)
- ✓ Limpiar pronto la tobera de la antorcha. Rociar o sumergir la tobera en una substancia idónea para quitar las proyecciones.

Fig. B

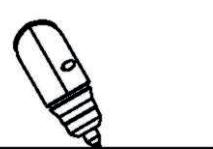


Fig. D



C. SPOT WELD REMOVAL

- ✓ Para eliminar los puntos de soldadura o cortar con corrientes muy bajas, ajustar "Spot Weld Removal" con el selector (5) en la parte frontal de la máquina. El flujo de aire se reduce y evita que el arco de corte se apague fácilmente.
- ✓ Utilizar la boquilla con 2 orificios (marcada "compressor") y la tobera de ø 0,65mm.
- ✓ Empezar a cortar cerca de la soldadura por puntos para quitar y avanzar rápidamente a su alrededor.

D. CORTE DE PARILLAS

Para cortar parillas es aconsejable arreglar la corriente de corte entre 20 - 25A.

ATENCIÓN

Desconectar el generador de alimentación antes de desmontar la antorcha o sus conexiones. Repasar frecuentemente las "Precauciones de seguridad" al principio de este manual. Asegúrese que el operador lleve guantes, ropa, protecciones para los ojos y las orejas idóneas. Asegúrese que ninguna parte del cuerpo del operador venga en contacto con la pieza mientras que la antorcha está activa.

ATENCIÓN

Proyecciones y chispas creadas por el procedimiento de corte pueden causar daños a las superficies revestidas, pintadas y otras superficies como vidrio, plástico, metal.

NOTA

Tener cuidado en manipular las conexiones de la antorcha y protegerlas contra posibles daños.

ELEGIR A LOS CONSUMABLES DE LA ANTORCHA


A fin de cambiar las partes consumibles de la antorcha, utilice el siguiente procedimiento:

NOTA: La tobera, distribuidor de gas y electrodo se mantienen en su lugar gracias a la boquilla de protección.

Coloque la antorcha con la boquilla hacia arriba para evitar que estas partes se caigan cuando se remueva la boquilla.

Utilizar:

- Tobera de diámetro 0,65mm para cortar chapas de espesor inferior de 5mm con corriente de corte 5-15 A y para eliminar los puntos de soldadura.
- Tobera de diámetro 0,80mm para cortar chapas de espesor superior de 5mm con corriente de corte 15-25A
- Boquilla de protección con 2 orificios (marcada "compressor") para eliminar los puntos de soldadura.
- Boquilla de protección con 6 orificios (marcada "06") para corte estándar

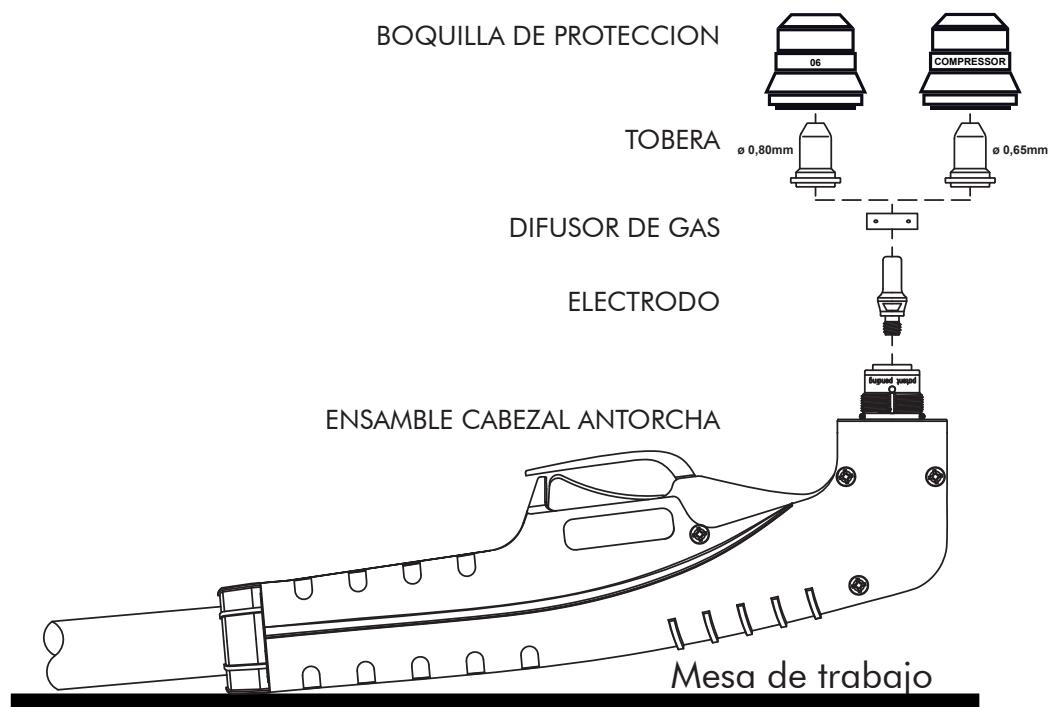

1. Desatornille y remueva la boquilla de protección del Ensamble del Cabezal de la Antorcha.
2. Remueva la tobera, distribuidor de gas y electrodo.
3. Instale el electrodo, distribuidor de gas y tobera.
4. Apriete la boquilla de protección con la mano hasta que quede sentada en el cabezal de la antorcha. Si siente resistencia al instalar la boquilla, revise los rosques antes de proceder.

ERRORES DE CORTE MAS COMUNES

Durante la realización de operaciones de corte, pueden surgir inconvenientes que no son causados por mal funcionamiento del equipo o por otros aspectos operativos, tales como:

✓ **Penetración insuficiente:**

- velocidad de corte demasiado alta;
- la antorcha está demasiado inclinada;
- la pieza es demasiado espesa;
- la corriente de corte es demasiado baja;
- algunas partes de la antorcha están desgastadas

✓ **Interrupción del arco de corte:**

- velocidad de corte demasiado baja;
- corriente de corte demasiado baja, seleccionar "Spot Weld Removal"
- excesiva distancia entre la antorcha y la pieza;
- voltaje de la línea demasiado bajo – reducir la intensidad de corte;
- algunas partes de la antorcha están desgastadas; recambios no originales;
- el cable de masa no está bien conectado.

✓ **Excesiva acumulación de rebava:**

- velocidad de corte demasiado baja (rebava inferior);
- velocidad de corte demasiado alta (rebava superior);
- excesiva distancias entre la antorcha y la pieza;
- corriente de corte demasiado baja;
- algunas partes de la antorcha están desgastadas;
- recambios no originales no adecuados.

✓ **Corte inclinado (no perpendicular):**

- mal colocación de la antorcha;
- uso asimétrico del orificio de la boquilla y/o error en el montaje de las piezas de la antorcha.

✓ **Excesivo desgaste de la boquilla y de los electrodos:**

- presión del aire demasiado baja;
- capacidad del sistema sobrepasada (espesor del material demasiado grueso);
- aire contaminado (humedad – aceite);
- exceso de encendidos del arco piloto en el aire;
- la antorcha no está montada correctamente;
- punta de la antorcha en contacto con la pieza;
- faltan partes de la antorcha o están dañadas;
- recambios no originales.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento del equipo puede efectuarse sólo si se poseen los conocimientos técnicos y el equipo necesario, en caso contrario póngase en contacto con el servicio de asistencia más cercano.

iATENCIÓN!

No acceder nunca a fuentes de corriente (extracción del panel) sin haber desconectado el enchufe de potencia. Cualquier inspección realizada bajo tensión en el interior de la máquina o dentro la antorcha, puede causar severos shocks eléctricos, provocados por contacto directo con zonas de alta tensión

UNIDAD

Mantenga el área de corte o desbaste, y el área alrededor de la máquina limpias y libres de materiales combustibles. No deberá permitirse ninguna acumulación de desechos que pudiera obstruir el flujo de aire hacia la máquina.

Inspeccione el equipo cada 3-4 meses (de acuerdo también con la frecuencia de empleo) y elimine, ayudándose con aire comprimido, los eventuales depósitos de polvo

ATENCIÓN

Para la limpieza utilice sólo aire comprimido seco.

No oriente el chorro de aire directamente hacia los circuitos electrónicos..

ANTORCHA

Periódicamente, de acuerdo a su uso o a errores de corte, comprobar el desgaste de piezas conectadas al arco plasma:

Asa de la boquilla:

Desenroscar manualmente de la cabeza de la antorcha. Limpiar totalmente y sustituirla si está dañada (quemada, torcida o rota). Comprobar la integridad del sector superior del metal (seguridad del accionador de la antorcha).

Boquilla:

Revisar el desgaste del orificio del arco plasma y de los superficies inferiores y exteriores. Si el orificio está ensanchado, comparado a su anchura original, o si está dañado, sustituir la boquilla. Si las superficies están particularmente óxidadas, limpiarlas con papel abrasivo extra fino.

Circuito de distribucion del aire:

Comprobar que no haya quemaduras o roturas, o que los orificios de fluido de aire no estén obstruidos. Si están dañados, sustituir inmediatamente.

Electrodo

Sustituir el electrodo cuando la colocación del cráter en la superficie desprendente es de unos 2mm..

iATENCIÓN!

- ✓ Antes de hacer cualquier operación en la antorcha, dejarla enfriar, al menos durante el periodo post-aire;
- ✓ Excepto para casos particulares, es aconsejable sustituir el electrodo y la boquilla al mismo tiempo;
- ✓ Respectar el orden de montaje de piezas de la antorcha (de forma invertida al desmontaje). prestar atención a que el circuito de distribución esté montado adecuadamente;
- ✓ Volver a montar el asa de la boquilla, enroscando manualmente y apretando ea misma;
- ✓ No montar nunca el asa de la boquilla, sin tener colocado el circuito de distribución de electrodo y breviamente la boquilla;
- ✓ Los procedimientos oportunos y apropiados de control en las piezas de la atorch, son esenciales para la seguridad y funcionalidad del sistema de corte.**CUERPO, ASA Y CABLE DE LA ANTORCHA**
- ✓ Estas piezas normalmente no necesitan en mantenimiento particular, a excepción de una inspección periódica y una atenta limpieza sin solventes de algún tipo. Si se encuentran daños al aislamiento como fracturas, roturas y quemaduras, o incluso si se sueltan los conductores eléctricos, la antorcha no puede ser usada de nuevo, hasta que las condiciones de seguridad no hayan sido respectadas. En este caso, la reparación (mantenimiento extraordinario) no puede ser efectuada "in situ", sino que debe llevarse a un centro de servicio, para realizar pruebas de test especiales, después la reparación haya sido efectuada.

Para mantener la antorcha eficiente, es necesario seguir estas precauciones:

- ✓ No tocar la antorcha ni el cable con piezas ardentes o calientes;
- ✓ No estirar el cable;
- ✓ No mover el cable sobre filos cortantes;
- ✓ Recoger el cable em bobinas regulares, si es demasiado largo;
- ✓ No pisar el cable;

FILTRO DE AIRE COMPRIIMIDO

La unidad se proporciona con un filtro para el aire comprimido que incluye un drenaje manual para la condensación. (El drenaje está localizado en la parte inferior del filtro). Purgue periódicamente para remover el agua en el filtro abriendo la perilla de drenaje según las instrucciones del párrafo "Sistema de purga manual".


No usar solventes para limpiar el filtro; usar solo agua con jabón

BUSQUEDA DE AVERIAS

- | | |
|--|--|
| A. Indicador de la presencia de la red apagado, ventilador no funciona | 1. Enchufe la unidad a una salida de 230V. 2. Interruptor abierto. Restablezca el interruptor. |
| B. Indicador de red encendido, indicador amarillo de sobrecalentamiento encendido. | 1. La unidad está sobrecaleentada. Asegúrese que la máquina no haya trabajado más de los límites del ciclo de trabajo. 2. Flujo del aire obstruido. Dejar un espacio abierto de al menos 0,5 m alrededor de la máquina. |
| C. Indicador de red encendido, Indicador de baja presión encendido | 1. El aire no está conectado o la presión del aire es demasiado baja. Comprobar que haya una presión de al menos 5 BAR, durante la purgación o el pre-flujo regular la presión en 4.5 BAR. 2. Filtro o línea del aire bloqueados. Sustituir el cartucho del filtro. Controlar que las mangueras del aire y los tubo de la antorcha no estén torcidos o doblados |
| D. Indicador de red encendido, Indicadores de sobrecalentamiento/baja presión apagados, ningún flujo de aire cuando el pulsador de la antorcha está apretado | 1. La tobera no está bien montada en la antorcha. Controlar que la tobera esté bien colocada sobre la cabeza de la antorcha 2. Pulsador de la antorcha está defectuoso o montaje no apropiado de las partes de la cabeza. Hacer referencia al párrafo Mantenimiento 3. Placa electrónica defectuosa. Reparar/sustituir el generador |
| E. Indicador de red encendido, Indicador de sobrecalentamiento apagado, flujo de gas. La antorcha no establece el arco piloto. | 1. Partes de la antorcha defectuosas. Controlar las partes de la antorcha y sustituirlas si es necesario 2. Presión del gas demasiado alta. Asentar la presión a 4.5 BAR. 3. Placa electrónica defectuosa. Reparar/sustituir el generador |
| F. En la antorcha hay arco piloto, pero no corta. | 1. El cable de masa no está conectado. Asegúrese que el cable de masa esté bien conectado a la pieza 2. Voltaje de línea demasiado bajo. Utilizar una alargadera de cable de alimentación lo más corto posible 3. Placa electrónica defectuosa. Reparar/sustituir el generador |


TORCH PARTS LIST AND EXPLODED VIEW

| | | |
|----|-------------------------|---|
| 01 | TORCH HEAD | 1 |
| 02 | ELECTRODE | 1 |
| 03 | AIR DIFFUSER | 1 |
| 04 | TIP D.0,8 (15-25A) | 1 |
| 04 | TIP D. 0,65 (5-15A) | 1 |
| 05 | SHIELD CUP "06" | 1 |
| 05 | SHIELD CUP "COMPRESSOR" | 1 |
| 06 | ELECTRODE WRENCH | 1 |
| 07 | HANDLE+MICRO | 1 |
| 08 | CABLE ASSEMBLY | 1 |
| 10 | SPACER | 1 |

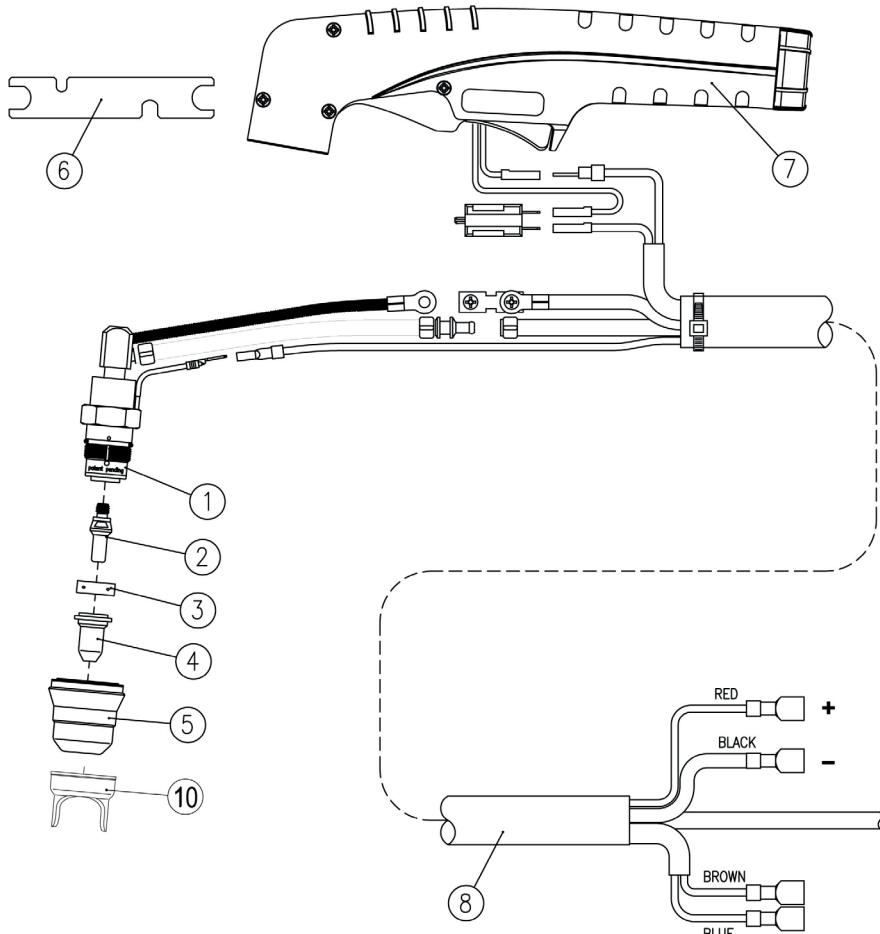


UNIT PARTS LIST AND EXPLODED VIEW

| | | |
|----|---|---|
| 01 | MANUAL/AUTOMATIC SWITCH | 1 |
| 02 | PLASTIC ABAT-VENT L=140 | 1 |
| 03 | RED KNOB D.26 FOR POTENTIOM. + POINTER | 1 |
| 04 | FRONT FRAME | 1 |
| 05 | CONTROL PCB STM8 PL30 HALF BRIDGE 230V | 1 |
| 06 | MAIN PCB | 1 |
| 07 | DIVIDING PANEL | 1 |
| 08 | PLASTIC HANDLE | 1 |
| 09 | FILTER AT-FRM 1/4 W/MAN. | 1 |
| 10 | DOUBLE POLE SWITCH | 1 |
| 11 | BLACK BOTTOM PANEL | 1 |
| 12 | COVER PANEL | 1 |
| 13 | EARTH CABLE 6mm ² 4m CLAMP 200A | 1 |
| 14 | CABLE CLAMP | 1 |
| 15 | EARTH CLAMP 200A | 1 |
| 16 | CABLE CLAMP M25X1,5 | 1 |
| 17 | PLASMA TORCH PT-40 4m DIR. CONN. | 1 |
| 18 | SOLENOIDE VALVE 230V 50HZ 1/8"FF BYPASS D.0,8 | 1 |
| 19 | SOLENOIDE VALVE 5313 230V BRK 1/8"G 3V | 1 |
| 20 | AIRPRESSURE SENSOR | 1 |
| 21 | FAN 115/230VAC 120X120X38 | 1 |
| 22 | CABLE CLAMP D.10 + SCREW | 1 |
| 23 | POWER CORD | 1 |
| 24 | LITTLE FEET | 2 |

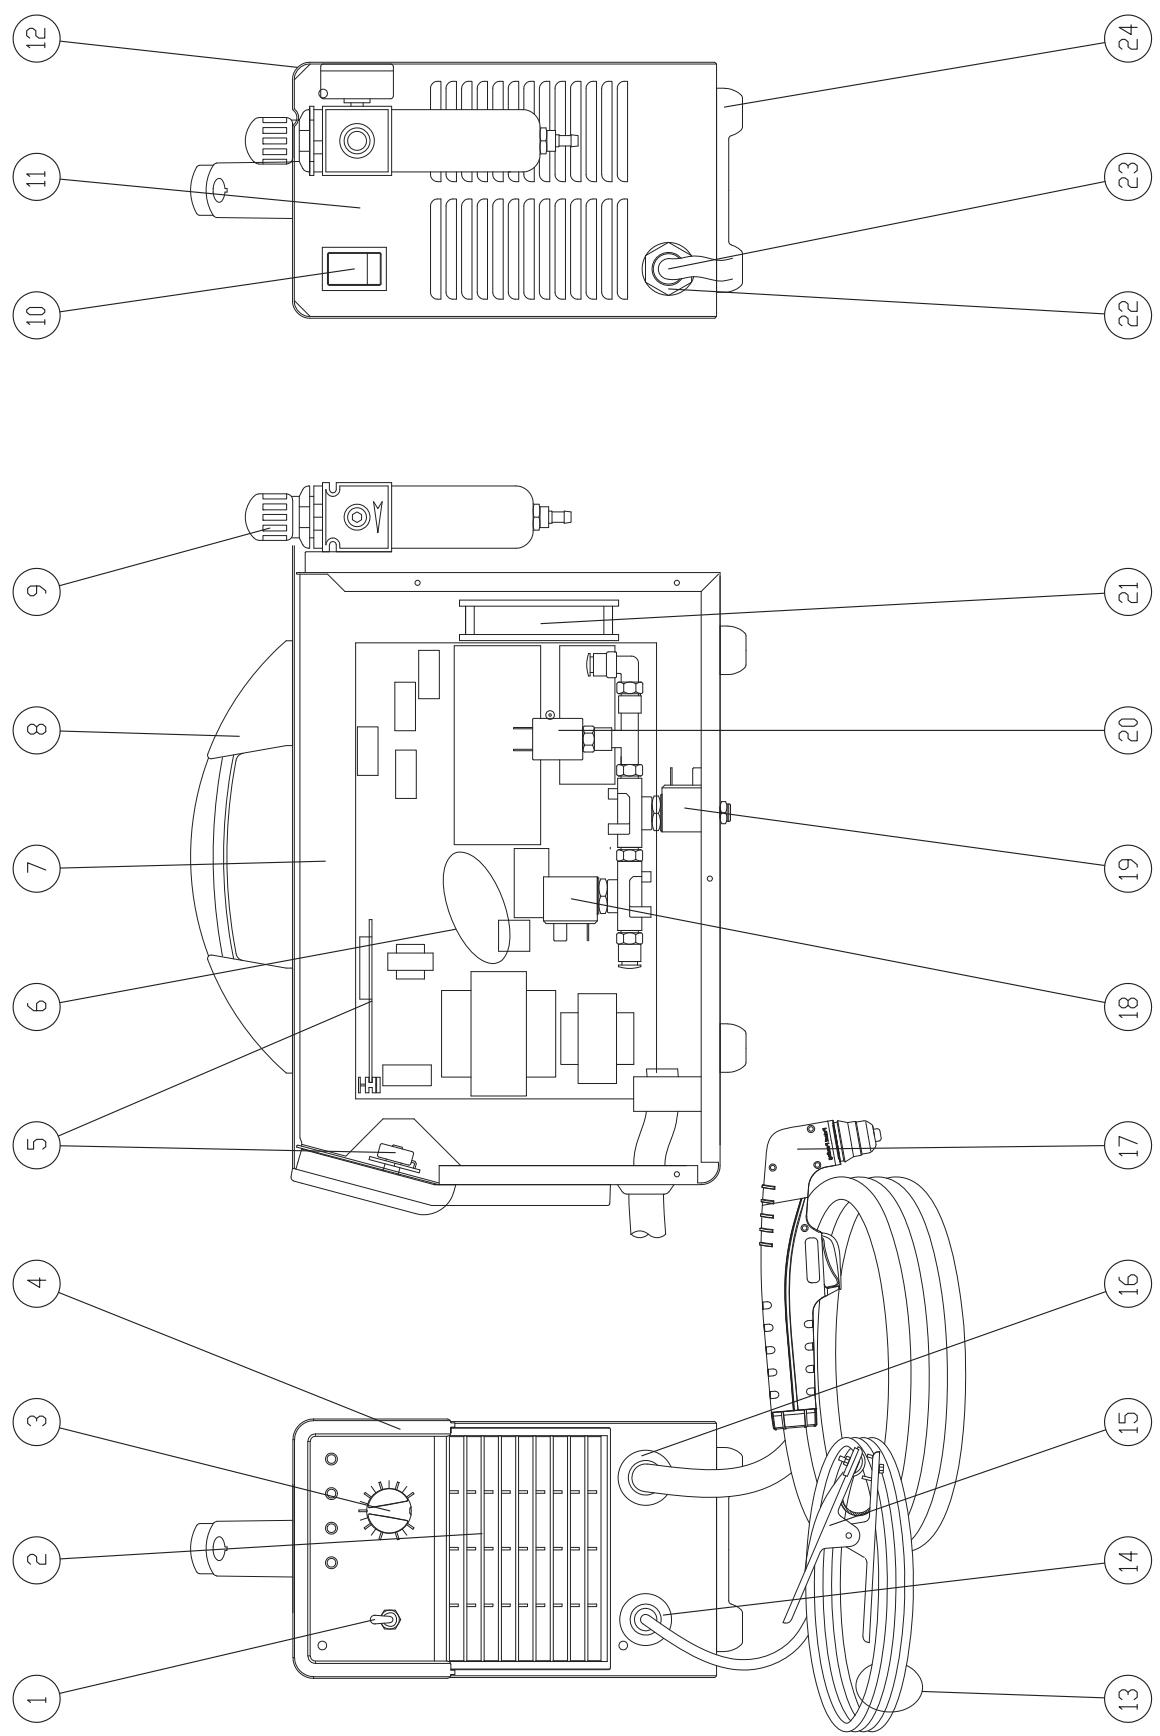

WIRING DIAGRAM

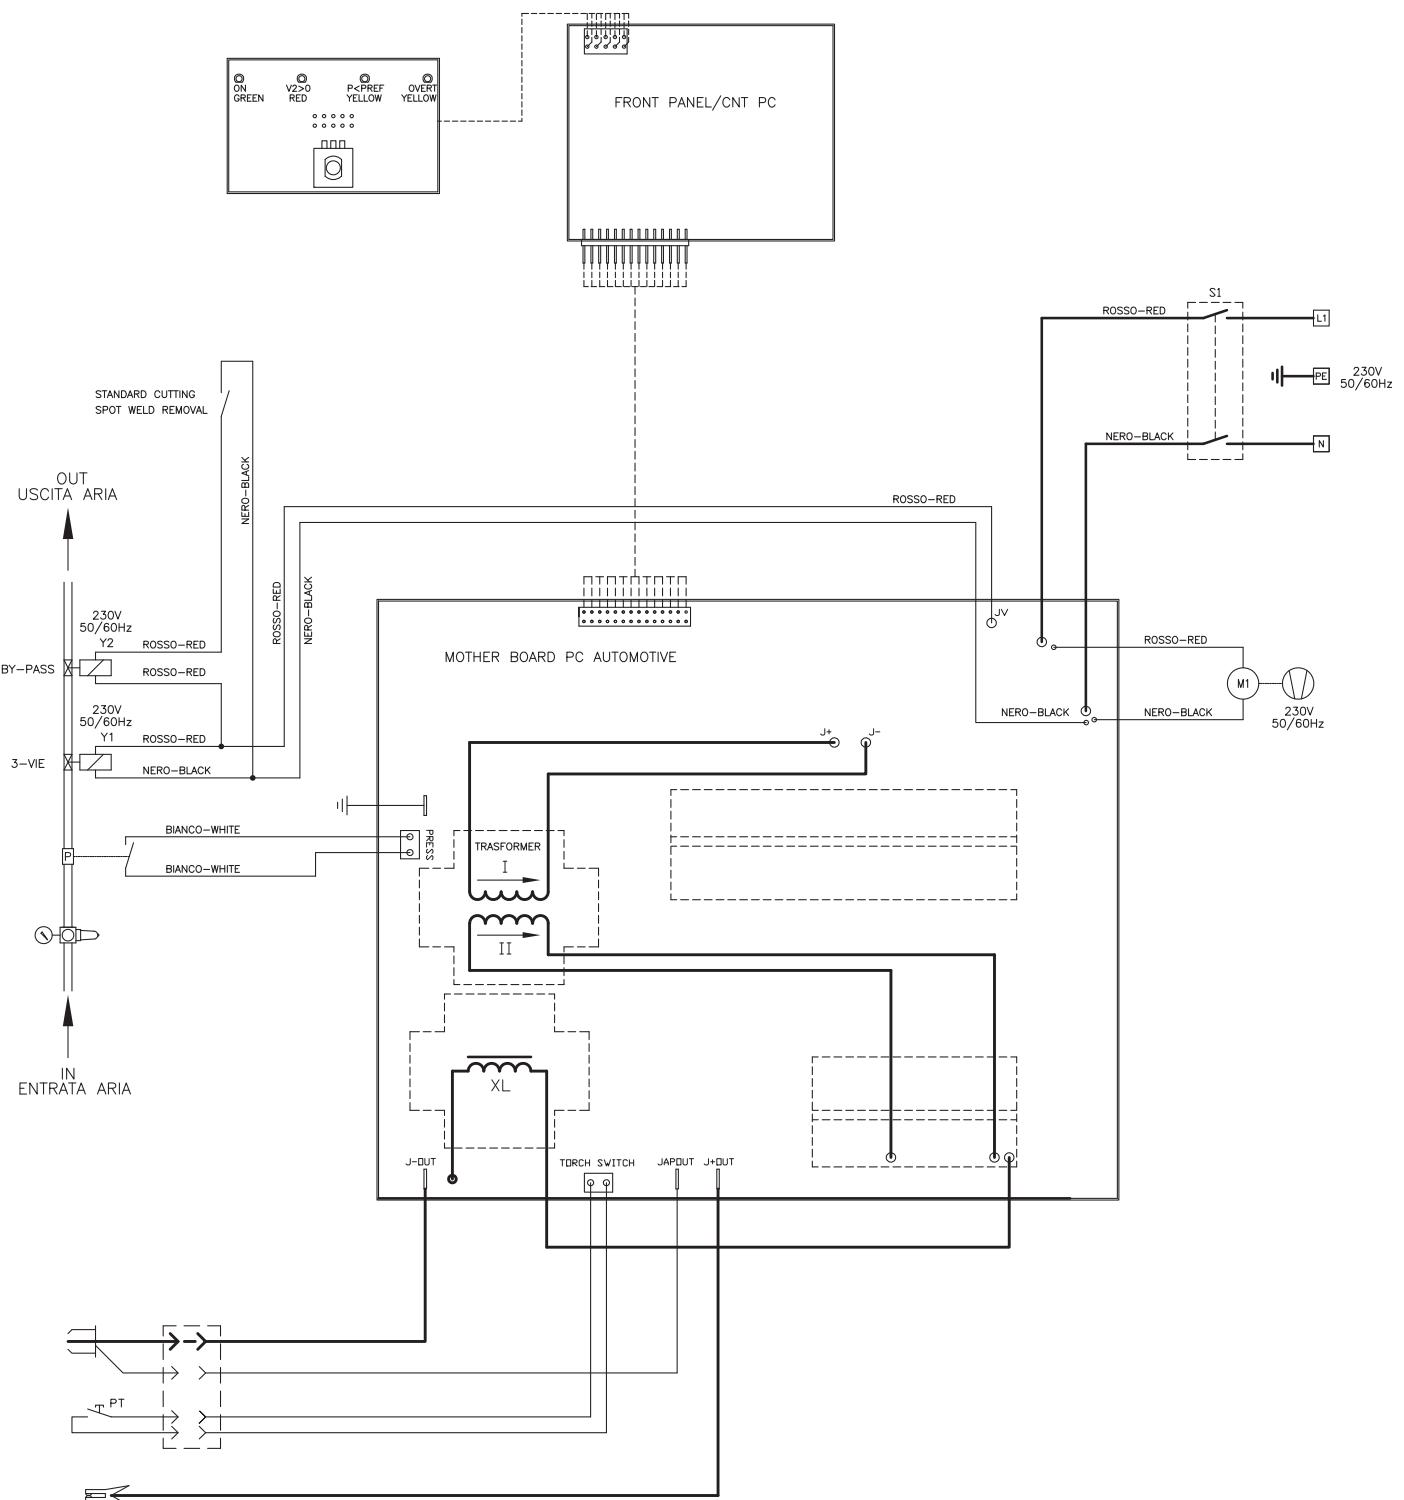

| S1 | ON - OFF | ON - OFF | ON - OFF | ON - OFF |
|-------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| PT | TORCH PUSH BUTTON | BRENNERSCHALTER | BOUTON TORCHE | PULSANTE TORCIA |
| Y1-Y2 | SOLENOID VALVE | ELEKTROVENTJL | ELETROVANNE | ELETTOVALVOLA |
| P | PRESSOSTAT | LUFTDRUCKSCHALTER | PRESSOSTAT | PRESSOSTATO |
| M1 | FAN | VENTILATOR | VENTILATEUR | VENTILATORE |
| XL | CHOKE | IMPEDANZ | IMPEDANCE | IMPEDENZA |



SMALTIMENTO DI APPARECCHI DA ROTTAMARE DA PARTE DI PRIVATI NELL'UNIONE EUROPEA

Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta ed il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENT BY USERS IN PRIVATE HOUSEHOLDS IN THE EUROPEAN UNION

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is yr responsibility to dispose of yr waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of yr waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off yr waste equipment for recycling, please contact yr local city office, yr household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

EVACUATION DES ÉQUIPEMENTS USAGÉS PAR LES UTILISATEURS DANS LES FOYERS PRIVÉS AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE

La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN DURCH BENUTZER IN PRIVATEN HAUSHALTEN IN DER EU

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS DOMÉSTICOS EN LA UNIÓN EUROPEA

Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recolección designado para el reciclaje de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recolección por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudarán a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

DESCARTE DE EQUIPAMENTOS POR USUÁRIOS EM RESIDÊNCIAS DA UNIÃO EUROPEIA

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que adquiriu o produto.

77611881