

EN

INSTRUCTION MANUAL

IT

MANUALE D'ISTRUZIONE

FR

MANUEL D'INSTRUCTIONS

D

BEDIENUNGSANLEITUNG

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

RU

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**PLASMA CUTTING UNIT WITH
BUILT-IN COMPRESSOR**

**GENERATORE DI TAGLIO AL PLASMA
CON COMPRESSORE INTERNO**

**APPAREIL DE COUPAGE PLASMA
AVEC COMPRESSEUR INTÉGRÉ**

**PLASMASCHNEIDEMASCHINE MIT
INTEGRIERTEN KOMPRESSOR**

**EQUIPO DE CORTE POR PLASMA
CON COMPRESOR DE AIRE INTERNO**

**ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ СИСТЕМА С
ВНУТРЕННЕЙ КОМПРЕССОР**

CE

INDEX

FOREWORD	EN-1
SAFETY RULES AND GENERAL WARNINGS..	EN-1
INTRODUCTION	EN-1
ELECTRICITY.....	EN-2
EYE AND BODY PROTECTION.....	EN-2
CUTTING FUMES AND GASES.....	EN-3
FIRE HAZARDS.....	EN-3
NOISE.....	EN-4
BURNS	EN-4
EMC	EN-4
GENERAL INFORMATION	EN-4
POWER SUPPLY CONNECTION	EN-5
CONNECTION TO GROUND CABLE.....	EN-5
TORCH CONNECTION.....	EN-5
LOCATION AND HANDLING OF THE POWER SOURCE	EN-5
COMPRESSED AIR SUPPLY	EN-5
FUNCTIONS AND CONTROLS.....	EN-5
CUTTING OPERATION.....	EN-7
COMPRESSED AIR SOURCE	EN-8
TORCH CONSUMABLE PARTS SELECTION	EN-10
OPERATING FAULTS	EN-11
MAINTENANCE	EN-11
TROUBLESHOOTING	EN-13

INDICE

PREMESSA.....	IT-1
NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI GENERALI	IT-1
PREMESSA.....	IT-1
ELETTRICITA'.....	IT-2
PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL CORPOIT-2	
FUMI E GAS DI TAGLIO	IT-3
INCENDIO	IT-3
RUMORE.....	IT-3
GENERALITA'	IT-4
DATI TECNICI	IT-4
BRUCIATURE	IT-4
EMC	IT-4
ALLACCIAMENTO ALLA LINEA ELETTRICA..IT-5	
COLLEGAMENTO DEL CAVO DI MASSA.....IT-5	
COLLEGAMENTO DELLA TORCIA PER TAGLIO PLASMA.....	IT-5
UBICAZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLA SORGENTE DI CORRENTE	IT-5
ARIA COMPRESSA.....	IT-5
FUNZIONI.....	IT-5
OPERAZIONI DI TAGLIO.....	IT-7
FONTE DI ARIA COMPRESSA	IT-8
SCELTA DEI CONSUMABILI TORCIA.....IT-10	
DIFETTI DI TAGLIO.....	IT-11
MANUTENZIONE	IT-11
RICERCA GUASTI	IT-13

CONTENU

AVANT-PROPOS	FR-1
NORMES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES	FR-1
INTRODUCTION	FR-1
ÉLECTRICITÉ	FR-2
PROTECTION DES YEUX ET DU CORPS ...	FR-2
FUMÉES ET GAZ DE DÉCOUPAGE	FR-3
INCENDIE	FR-3
BRUIT	FR-4
BRÛLURES	FR-4
EMC	FR-4
GÉNÉRALITÉS	FR-4
DONNÉES TECHNIQUES	FR-4
BRANCHEMENT À LA LIGNE ÉLECTRIQUE	FR-5
BRANCHEMENT DU CABLE DE MASSE	FR-5
BRANCHEMENT DE LA TORCHE POUR LE COUPE PLASMA	FR-5
SITUATION ET DÉPLACEMENT DE LA SOURCE DE COURANT	FR-5
BRANCHEMENT DE L'AIR COMPRIMÉ	FR-5
DISPOSITIFS DE CONTROLE, SIGNALISATION ET SÉCURITÉ	FR-5
OPÉRATIONS DE COUPE	FR-7
SOURCE D'AIR COMPRIMÉ	FR-8
SÉLECTION DES PIÈCES CONSOMMABLES DE CHALUMEAU	FR-10
DYSFONCTIONNEMENTS HABITUELS ...	FR-11
ENTRETIEN	FR-11
DÉPANNAGE	FR-13

INHALT

VORWORT	D-1
SICHERHEITSREGELN UND ALLGEMEINE WARNUNGEN	D-1
EINFÜHRUNG	D-1
ELEKTRIZITÄT	D-2
AUGEN- UND KÖRPERSCHUTZ	D-2
SCHNEIDABGASE UND GASE	D-3
FEUERGEFAHREN	D-3
LÄRM	D-3
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	D-4
TECHNISCHE DATEN	D-4
NETZANSCHLUSS	D-4
VERBRENNUNGEN	D-4
EMV	D-4
ANSCHLUSS DES WERKSTÜCKKABELS	D-5
ANSCHLUSS DES SCHNEIDBRENNERS	D-5
LAGE UND HANDHABUNG DER STROMQUELLE	D-5
DRUCKLUFTVERSORGUNG	D-5
FUNKTIONEN UND SCHALTER	D-5
SCHNEIDVORGÄNGE	D-7
DRUCKLUFTVERSORGUNG	D-8
AUSWAHL DER BRENNERVERSCHLEISSTEILE	D-10
BEDIENUNGSFEHLER	D-11
INSTANDHALTUNG	D-11
HINWEISE ZUR FEHLERBEHANDLUNG	D-13

CONTENIDO

PREÁMBULO	ES-1
NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES GENERALES	ES-1
INTRODUCCIÓN	ES-1
ELECTRICIDAD	ES-2
PROTECCIÓN DE LOS OJOS Y CUERPO ...	ES-2
HUMO Y GAS DEL CORTE	ES-3
INCENDIO	ES-3
RUIDO	ES-4
QUEMADURAS	ES-4
EMC	ES-4
DATOS GENERALES	ES-4
DATOS TÉCNICOS	ES-4
CONEXION A LA LINEA ELECTRICA	ES-5
CONEXION AL CABLE DE TIERRA	ES-5
CONEXION DE LA ANTORCHA DE CORTE PLASMA	ES-5
LOCALIZACION Y MANIPULACION DE LA FUENTE DE CORRIENTE	ES-5
CONEXION DEL AIRE COMPRIMIDO	ES-5
FUNCIONES	ES-5
OPERACIONES DE CORTE	ES-7
FUENTE DE AIRE COMPRIMIDO	ES-8
ELEGIR A LOS CONSUMABLES DE LA ANTORCHA	ES-10
ERRORES DE CORTE MAS COMUNES	ES-11
MANTENIMIENTO	ES-12
BUSQUEDA DE AVERIAS	ES-14

ИНДЕКС

ОБЩИЕ НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	RU-1
ВВЕДЕНИЕ	RU-1
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО'	RU-1
ЗАЩИТА ГЛАЗ И ТЕЛА	RU-1
ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ ПРИ РЕЗКЕ ГАЗЫ ...	RU-2
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРА	RU-2
ШУМЫ	RU-3
ОЖОГИ	RU-3
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ	RU-3
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	RU-3
ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ	RU-3
ПОДСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ МАССЫ	RU-4
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ГОРЕЛКИ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ	RU-4
РАЗМЕЩЕНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИСТОЧНИКА ТОКА	RU-4
ПОДСОЕДИНЕНИЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА	RU-4
ФУНКЦИИ	RU-4
ОПЕРАЦИИ ПО РЕЗКЕ	RU-6
ИСТОЧНИК ВОЗДУХА	RU-7
ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ ГОРЕЛКИ	RU-9
ДЕФЕКТЫ РЕЗКИ	RU-10
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	RU-10
НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	RU-12

FOREWORD

Thank you for purchasing our products. When assembled and used correctly, our welding and cutting generators are reliable and long-lasting and will help increase the productivity of your business with minimum maintenance costs.

All these appliances were designed, manufactured and tested entirely in Italy, in full accordance with the European Directives of Low Voltage (2014/35/EU) and EMC (2014/30/EU), by applying norms EN 60974.1 (safety rules for electric material, Part 1: source of welding current) and EN 60974-10 (EMC Electromagnetic Compatibility) and are identified as Class A products.

Class A appliances were not designed for use in domestic environments in which power is supplied through a public low-voltage grid; it is therefore potentially difficult to ensure the electromagnetic compatibility of Class A appliances in such environments, due to radiated and conducted disturbances. These professional electric appliances must therefore only be used in industrial environments, connected to private power distribution cabins.

These generators are therefore not subject to the European/International EN/IEC regulation 61000-3-12 which defines the maximum levels of harmonic distortion induced in the public grid of low-voltage power distribution.

The installer or the user (if necessary, contact your power distributor) is responsible for ensuring that these appliances can be connected to a public low-voltage grid.



Warning: the manufacturer refuses all responsibility in the event of unauthorized modifications performed on its products.

These power generators must only be used for the cutting procedures described in this manual; they must never be employed to recharge batteries, for the thawing of water pipes, for the heating of buildings by means of added resistances etc.

Compliance to RoHS Directive: We hereby declare that this range of generators described in this manual is in accordance with RoHS EU Regulations 2011/65/EU of 8 June 2011 regarding the restriction of the use of certain substances harmful for human health present in Electric and Electronic Equipment (EEE).



This symbol, applied to the generator or to its packaging, indicates that, at the end of its useful life, the product must not be treated as ordinary waste, but must be collected separately from other waste and in accordance with European Directive 2012/19/EU of 4 July 2012 regarding the disposal of waste electrical and electronic equipment (WEEE). These must be collected separately and disposed of in an environmentally compatible way.

As owner of an EEE product (Electrical Electronic Equipment), you are responsible for contacting your area dealers for information on authorized collectors. Applying the above mentioned European Directive improves the environment and our own health.




Warning: Welding, cutting and similar techniques may be dangerous operations for the worker and for anyone near the working area. Please carefully read the SAFETY chapter below in order to reduce risks.

SAFETY RULES AND GENERAL WARNINGS

INTRODUCTION

This manual contains instructions for the proper installation of the Electric Electronic Equipment (EEE) you have just purchased.

The owner of an EEE must make sure that this document is read and understood by welding technicians and their assistants and by maintenance technicians.

 Warning: Even when the ON/OFF switch of the EEE is at “O”, voltage from the power grid is still present within the generator and in the power cable. Prior to any internal inspection, make sure the appliance has been disconnected from the power source (this means taking a series of steps in order to separate the appliance from the power source and to keep it free from voltage). Electrical electronic appliances may never be used without their panels and covers, as this may be dangerous for the workers involved. Using the appliances without these protections may cause serious damage to the appliances themselves.

These generators may be supplied by an electricity generator, which must absolutely be equipped with a diesel engine with a power higher than the power required by the generator and the adequate output voltage according to the technical data table.

ELECTRICITY

1-Make sure that the unit is earthed and that the supply line has an adequate earth connection.

2-Make sure that the work bench has a satisfactory earth connection.

3-Avoid contact between the metal bars being cut and bare skin or damp clothes.

4-Do not lean on the piece being cut or hold it in your hands.

5-Do not carry out cutting operations in damp environments or on wet surfaces.

6-Do not use the unit if the torch or cables appear damaged.

7-Always turn the unit off before replacing the electrode, the nozzle or the spreader tip of the torch.

8-Always switch the unit off and remove the power cable from the mains socket before carrying out any maintenance inside the unit.



CAUTION!

Repairs, maintenance and operation of the unit should be carried out by trained personnel who are aware of the risks caused by the high voltage needed to operate the plasma cutting unit. The operator should work in compliance with current standards and abide by all safety regulations.

CAUTION!

If during the cutting operation a slight electric shock is felt, stop work immediately and do not use the unit until the fault has been discovered and resolved.

EYE AND BODY PROTECTION

One of the hazards during the cutting process is the emission of electromagnetic waves due to the electric arc. The length of these waves ranges from infrared to ultraviolet. If these rays hit the eyes, they can cause various complaints such as conjunctivitis, burns to the retina, deterioration of sight, etc. Moreover a high concentration of ultraviolet rays can burn the skin. It is, therefore, extremely important that the operator uses adequate safety equipment and clothing, such as:

1-Split or leather gloves

2-Split or leather aprons

3-Shin-guards

4-Safety shoes


5-Safety mask (or even better helmet) large enough to cover the whole of the face, equipped with safety lenses able to filter all the radiation and reduce the intensity of the light absorbed by the eye.

CAUTION!

Never, under any circumstances, look at an electric arc without eye protection.



According to the requirements in 2006/25/EC Directive and EN 12198 Standard, the equipment is a category 2. It makes compulsory the adoption of Personal Protective Equipment (PPE) having filter with a protection degree up to a maximum of 15, as required by EN169 Standard.

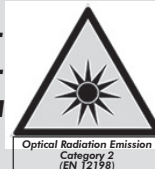

CAUTION!

A further hazard for eyes is the risk of splinters or particles which may be detached during the cutting operations or during grinding, brushing or hammering away of the scale.



Always wear goggles or protective shields with transparent lenses during these operations to prevent splinters or other foreign bodies from entering the eye.

IMPORTANT: *safety screens should be installed around the cutting area to protect other people, who may be working in adjacent areas, from the radiation given out by the arc.*

CUTTING FUMES AND GASES

Harmful fumes and metallic powders are produced during the cutting operation. Metals which are painted or coated or which contain mercury, cadmium, zinc, lead and graphite may produce harmful concentrations of toxic fumes during cutting.

To protect the operator or other persons from exposure to possible toxic fumes, fume respirators should be worn and work areas should be adequately ventilated.

When working in enclosed environments, suction units should be fitted below the cutting area.

CAUTION!

When halogenated solvents or degreasing agents are present, the material to be cut should be cleaned properly to prevent the formation of toxic gases. Some chlorinated solvents may decompose in the presence of the radiation given out by the arc and may generate phosgene gas.

The employer is required to evaluate the risks to which workers are exposed during the use of welding/cutting machines, focusing in particular on the risks deriving from the welding or cutting of stainless steel alloys.

In relation to the legislation in force in the country where the welding/cutting machines are sold, the employer who uses these machines to weld or cut stainless steel alloys is required to evaluate the carcinogenic risk deriving from the development of fumes containing nickel and hexavalent chromium in gaseous form (remember that nickel and hexavalent chromium in the gaseous state are carcinogenic).

FIRE HAZARDS

- 1-Prevent sparks or hot scale from producing flames
- 2-Remove inflammable or combustible materials from the cutting area.
- 3-Make sure that fire-fighting equipment is located near the work area.
- 4-Situate the unit in an area where the air can be sucked in and exhausted from the grilles on the panel

CAUTION!

**Do not cut fuel or lubricant containers even if these are empty.
Do not cut containers or casings which contain inflammable material.
Never cut in environments which are polluted by inflammable gas or combustible liquid vapours (such as petrol).**

NOISE

Noise is generated during the cutting process. The noise level depends on the cutting parameters used.

CAUTION!
Noise can damage hearing
Wear adequate hearing protection.

BURNS

The operator should be adequately protected during cutting operations. This should be routine practice.

CAUTION!
Do not point the torch jet at people or foreign bodies.

EMC

Before installing the plasma cutting unit, carry out an inspection of the surrounding area, observing the following guidelines:

- 1-Make sure that there are no other power supply cables, control lines, telephone leads or other equipment near the unit.
- 2-Make sure that there are no radio receivers or television appliances.
- 3-Make sure there are no computers or other control systems.
- 4-Make sure that there is no-one with a pacemaker or hearing aid in the area around the unit.
- 5-Check the immunity of any other equipment operating in the same environment. In certain cases additional protective measures may be required.

Interference can be reduced in the following ways:

- 1-If there is interference in the power supply line, an E.M.C. filter should be inserted between the mains and the unit.
- 2-The output cables of the unit should be shortened; these should be kept close together and stretched along the ground.
- 3-All the panels of the unit should be correctly closed after carrying out maintenance.

GENERAL INFORMATION

PLASMA ARC AND BASIC PRINCIPLES FOR THE PERFORMANCE OF PLASMA CUTTING

- √ Plasma is a gas that is heated to an extremely high temperature and ionised so that it becomes a conductor of electricity.
- √ This cutting procedure utilises the plasma to transfer the electric arc to the metal workpiece, which is melted by the heat and then separated.
- √ The torch uses compressed air from a single source, for both the plasma and cooling and protective gas.
- √ The start of the cycle is determined by an arc, called the pilot arc, which is struck between the mobile electrode (negative polarity) and the torch nozzle (positive polarity) due to the short circuit between these two elements.
- √ When the torch is brought into direct contact with the workpiece to be cut (connected to the positive polarity of the power source) the pilot arc is transferred between the electrode and the workpiece itself thus striking a plasma arc, also called cutting arc.
- √ The duration of the pilot arc is set in the factory at 3 seconds; if the transfer has not been made within this time, the cycle is automatically stopped except for the cooling air which is kept on.

POWER SUPPLY CONNECTION

The machine must be connected to a Line-Neutral system with a “PE” protected grounding wire. **Check that the relevant socket terminal is actually connected to the distribution system grounding.**

CONNECTION TO GROUND CABLE

Connect the dinse plug to the socket and the work cable clamp to the piece to be cut or to the metallic workbench. Take following precautions:

- ✓ Verify that there is a good electrical contact particularly if insulated or oxidated coated sheets are cut.
- ✓ Make ground connections as close as possible to the cutting area. The use of the metallic structures which are not part of the workpiece, such as the return cable of the cutting current, may endanger the safety system and give poor cutting results.
- ✓ Do not make a ground connection on the piece which has to be removed.

TORCH CONNECTION

WARNING!: Before starting the cutting operations verify that the parts are properly assembled by inspecting the head of the torch as shown on paragraph “Torch Maintenance”

LOCATION AND HANDLING OF THE POWER SOURCE

- ✓ Choose location verifying that there is a good air flow and no dust, smoke or gas is present.
- ✓ Make sure that obstacles do not prevent the cooling air flow out of front and rear openings of the machine.
- ✓ Arrange an open space of at least 5m around the machine.
- ✓ In the case the machine has to be moved, always disconnect the plug from the outlet and gather the cables and pipes so as not to damage them.

COMPRESSED AIR SUPPLY (ONLY FOR THE MODEL WITH DOUBLE FUNCTION “INSIDE COMPRESSOR/EXTERNAL AIR SOURCE”)

A source of clean, dry air or nitrogen can be supplied to your plasma cutting unit. The supply pressure must be between 72.5 and 150 psi (5 and 10.3 bar). The flow rate is approximately 3.5 cu.ft./ min. (100 L/min.). Failure to observe these precautions could result in excessive operating temperatures or damage to the torch.


An air regulator is included with the unit with the optimum pressure setting set to 65 PSI, 4,5 Bar.

NOTE: the regulator should never be set above 6 bar.

NOTE: The unit will not operate if the input air pressure is too low.


FUNCTIONS AND CONTROLS

- MODEL THAT WORKS WITH INTERNAL COMPRESSOR ONLY

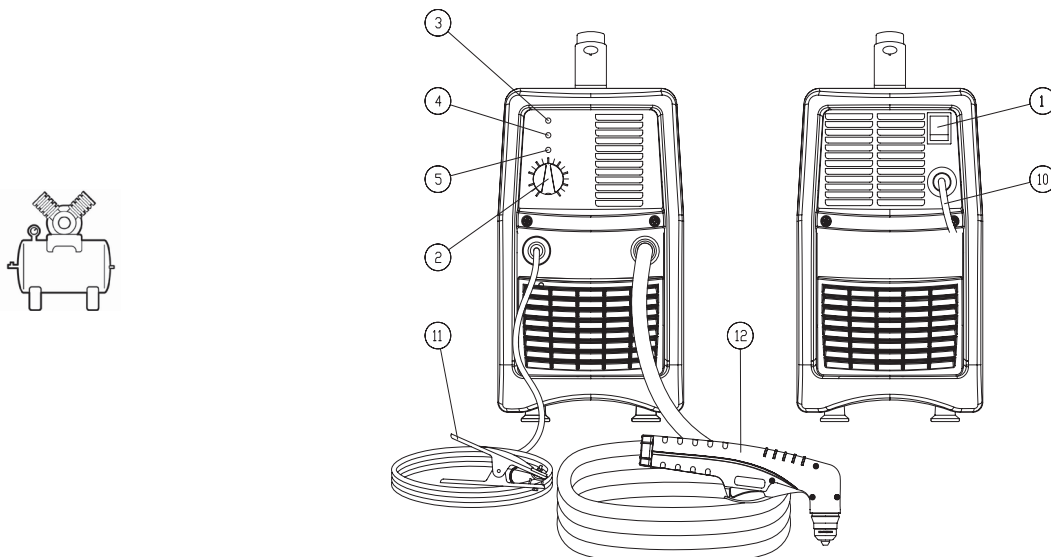

EN-5

- MODEL WITH DOUBLE FUNCTION: INTERNAL COMPRESSOR / EXTERNAL COMPRESSED AIR SOURCE

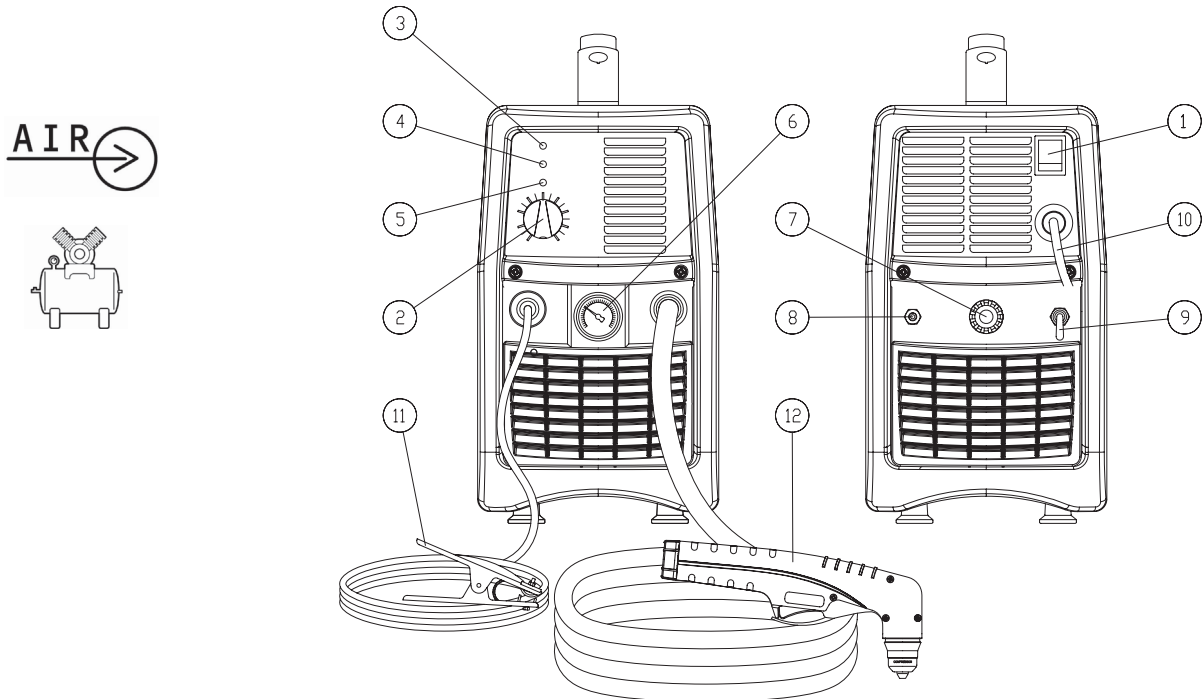

1.ON/FF Switch – In the ON position the machine is ready for normal operation. All system control circuits are activated. OFF position deactivates control circuits.

2.Output Current Knob - Adjusts the cutting current supplied by the machine according to the thickness of material/speed.

3. Green LED– It blinks for a few seconds to show that capacitors are in charge and that the unit is getting ready for operation. It turns ON when input voltage is applied within normal range – blinks slowly when input voltage goes above 260Vac, or below 180Vac.

4. Yellow LED– Turns ON when the thermal protection is activated. Blinks slowly when the under pressure protection is working (only while working with external air source).

5. Red LED–Turns ON when torch is triggered. Blinks quickly during 3 second safety pre-flow prior to pilot arc ignition. Blinks slowly if cutting arcs not initiated after 3 second pilot arc ignition.

6. Gauge

7. Air regulator - Pull to unlock - adjusts the input air pressure - push to lock. Nominal air pressure setting is 4,5 Bar. Note: the regulator should never be set above 6 Bar.

8. Compressed air connection

9. “Inside air compressor / external compressed air” selector switch: “down” to use the internal air compressor; “up” to connect the unit to an external air source.

10. Input cord

11. Work cable with clamp

12. Torch

CUTTING OPERATION

PRELIMINARIES

WARNING: unplug the unit from the power supply before assemble or disassemble piled parts, single parts, parts of the torch, torch assemblies or cables.

- √ Check and follow instructions as foreseen in the paragraphs “Safety and Installation” of the present instructions manual.

PARTS OF THE TORCH

- √ Check the torch for proper assembly. Install proper torch parts for the desired application (refer to Section called Torch Consumable Parts Selection). NOTE: The power supply will not operate unless the torch shield cup is fully seated against the PIP (Parts in Place) pins in the torch head.

INPUT POWER

- √ Check the power source for proper input voltage.
- √ Make sure the power source meets circuit protection and wiring requirements.
- √ Plug unit in and close main disconnect switch to supply primary power to the system.

GROUND CABLE

- √ Check for a solid ground cable connection to the workpiece.

AUTOMATIC PURGE SYSTEM

- √ Place the ON/OFF switch to the ON position. The ON light will flicker momentarily as the system powers up and then stays on. Activate the torch button to initiate gas purge (pre-flow) to will remove any condensation that may have accumulated in the torch and leads while the system was shut down. When the gas purge is complete, pilot arc will be initiated.

WARNING

Do not initiate pilot arc during adjustment.

CHECKING AIR QUALITY

- √ To check air quality, deactivate the torch (post-flow) and place welding filter lens in front of the torch. Any oil or moisture in the air will be visible on the lens. DO NOT initiate pilot arc while checking air quality.


COMPRESSED AIR SOURCE

NOTE: the instructions regarding the use with external air source are valid only for the model with double function (internal compressor / external compressed air source).

The plasma cutting process requires a compressed air source: this unit can work either with the inside air compressor or with an external compressed air source.

The use of an external compressed air source allows a wider cutting current range and permits to cut thicker workpieces.



Select the proper mode for your application. For proper selection and consumable parts installation follow the here below chart:

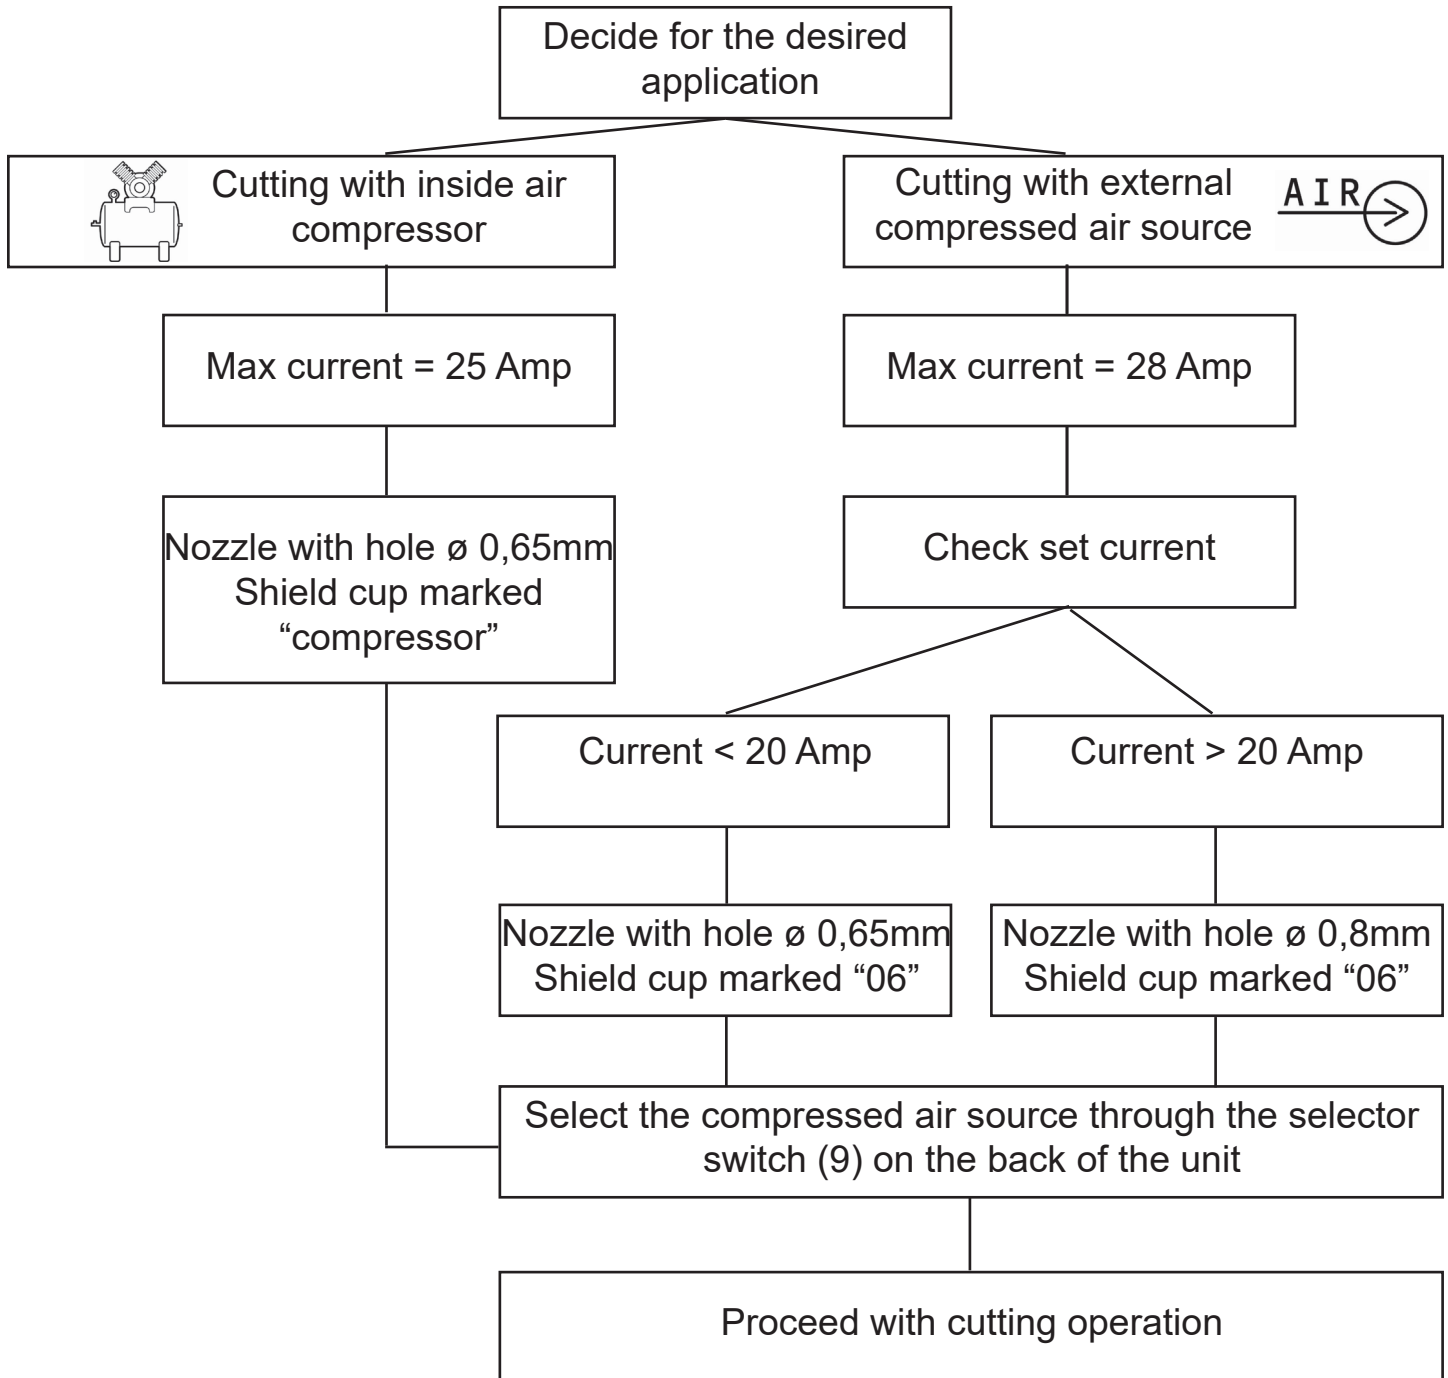


CUTTING

A. Cutting with a Hand Torch

- ✓ The torch can be comfortably held in one hand or steadied with two hands. Choose the technique that feels most comfortable and allows good control and movement. Position the index finger or thumb to press the control switch on the torch handle.
- ✓ For edge starts, hold the torch perpendicular to the workpiece with the front of the tip on the edge of the workpiece at the point where the cut is to start. - Fig. A. For piercing, angle the torch slightly to direct sparks away from the torch until the pierce is complete. Fig. B

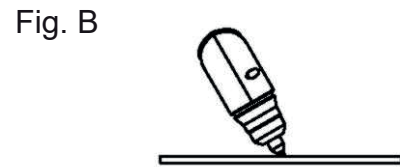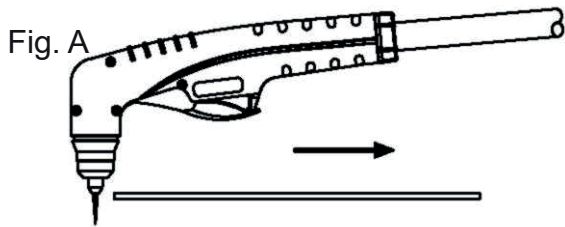


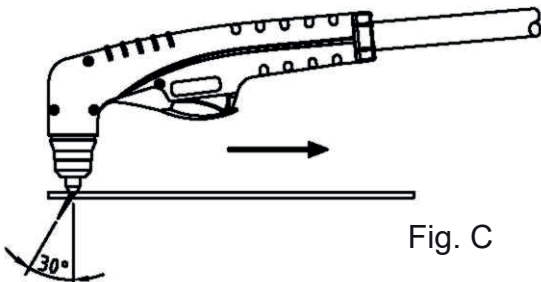- ✓ For drag cuts keep the torch in contact with the workpiece. For standoff cutting, hold the torch 2-3 mm from the work.
 - ✓ With the torch in starting position, press the control switch. After an initial gas purge (pre-air), the pilot arc will come on and remain on for 3 seconds until the cutting arc starts.
 - ✓ Once on, the main arc remains on as long as the control switch is held down, unless the torch is withdrawn from the work or torch motion is too slow. Keep moving while cutting. Cut at a steady speed without pausing. Maintain the cutting speed so that the arc lag is about 30° behind the travel direction. Fig. C
- 
- If the cutting arc is interrupted, and the torch trigger is still pressed, the pilot arc comes back on automatically for 3 seconds.
- ✓ To shut off the torch simply release the control switch. When the switch is released a post-flow will occur. If the torch trigger is pressed during the post-flow, the pilot arc will restart.

B. Piercing with a Hand Torch

Note: If necessary to make a cut on a metal sheet which is thicker than the maximum piercing capacity (without an edge start) make a hole \varnothing 6mm at least using an electric drill to start cutting.

- ✓ When piercing with a hand torch, tip the torch slightly so that blowback particles blow away from the torch tip (and operator) rather than directly back into it. Fig. B
- ✓ Complete the pierce off the cutting line and then continue the cut onto the line. Hold the torch perpendicular to the workpiece after the pierce is complete. Fig. D
- ✓ Clean spatter and scale from the shield cup and the tip as soon as possible. Spraying or dipping the shieldcup in anti-spatter compound will minimize the amount of scale which adheres to it.

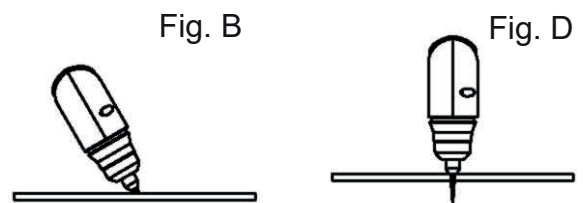

WARNING

Disconnect primary power at the source and wait that the torch has cooled before disassembling the torch or torch leads. Frequently review the Important Safety Precautions at the front of this Manual.

Be sure the operator is equipped with proper gloves, clothing, eye and ear protection. Make sure no part of the operator's body comes into contact with the work piece while the torch is activated.

CAUTION

Sparks from the cutting process can cause damage to coated, painted, and other surfaces such as glass, plastic and metal.


NOTE Handle torch leads with care and protect them from damage.

TORCH CONSUMABLE PARTS SELECTION


Warning: It is extremely important that you read carefully these instructions before choosing the consumables for your torch. This will prevent damages to the torch and the plasma unit.

To change the torch consumable parts use the following procedure: Position the torch with the shield cup facing upward to prevent these parts from falling out when the cup is removed.

- CUTTING WITH INSIDE AIR COMPRESSOR

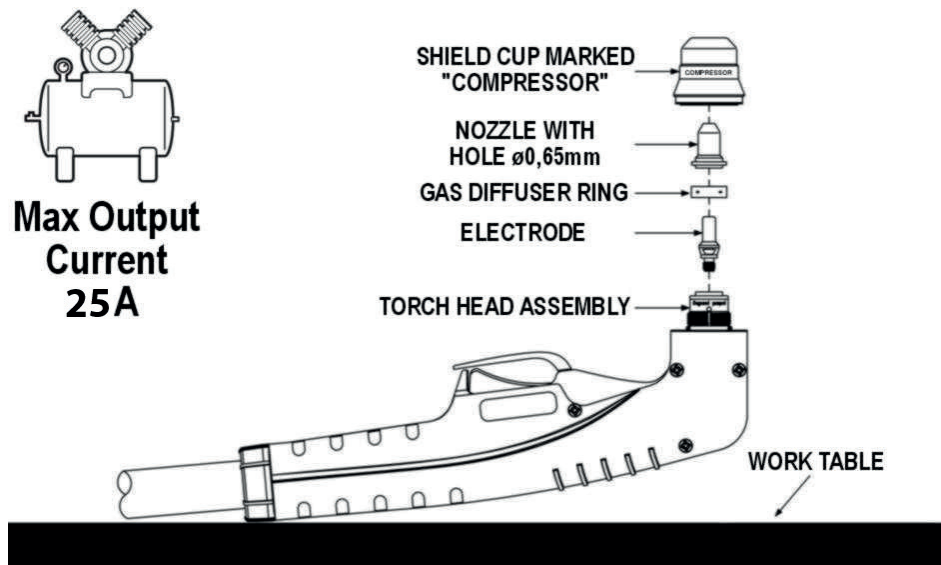

- CUTTING WITH EXTERNAL COMPRESSED AIR SOURCE

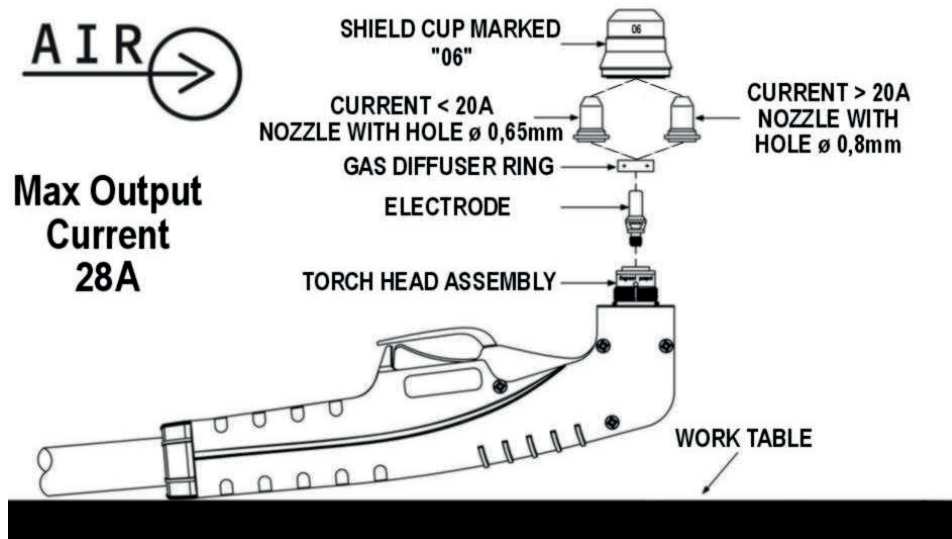

WARNING: Wait the torch has sufficiently cooled before replacing torch parts.

1. Unscrew and remove the shield cup from the Torch Head Assembly.
2. Remove the tip, gas distributor, and electrode.
3. Install the electrode, gas distributor, and tip.
4. Hand tighten the shield cup until it is seated on the torch head. If resistance is felt when installing the cup, check the threads before proceeding.

OPERATING FAULTS

During cutting operations performance faults may arise which are not caused by plant malfunctioning but by other operational faults such as:

- √ Insufficient penetration :
 - too high cutting speed;
 - torch is too tilted;
 - piece is too thick;
 - cutting current too low;
 - torch parts are worn out;
 - non-genuine Manufacturer's parts;
- √ Interruption of the cutting arc:
 - cutting speed too slow;
 - excessive distance between torch and workpiece;
 - AC line too low - reduce output current;
 - torch parts are worn out;
 - non-genuine Manufacturer's parts;
 - work cable is disconnected;
- √ Excessive scoria settlement:
 - too low cutting speed (bottom dross);
 - too high cutting speed (top dross);
 - excessive distance between torch and workpiece;
 - cutting current too low;
 - torch parts are worn out;
 - non-genuine Manufacturer's parts;
- √ Tilted cutting (not perpendicular):
 - Torch position not correct;
 - asymmetric wear of nozzle hole and/or wrong; assemblage of the torch parts;
- √ Excessive wear of nozzle and electrodes:
 - air pressure too low;
 - exceeding system capability (material too thick);
 - contaminated air (humidity-oil);
 - excessive pilot arc arc ignitions in the air;
 - Improperly assembled torch;
 - torch tip contacting workpiece;
 - damaged or loose torch head components;
 - non-genuine Manufacturer's parts.

MAINTENANCE

Maintenance can only be carried out on the unit if the person in charge of this operation has the necessary technical knowledge and the correct tools. If this is not the case, contact your nearest service centre.

CAUTION!

Never access inside the machine (panel removal) or touch the torch (disassemblage) without having disconnected power plug.

Any inspection performed under voltage inside the machine or inside the torch may cause severe electric shocks caused by direct contact with parts under voltage.

UNIT

Keep the cutting or gouging area and the area around the machine clean and free of combustible materials. No debris should be allowed to collect, this could obstruct air flow to the machine.

Inspect the unit every 3-4 months (depending on how often the unit is used) and use compressed air to remove any dust deposits.

CAUTION!

Only use dry compressed air for cleaning. Do not point the jet of air at the electronic circuits. Clean periodically the filter cartridge to avoid losses of pressure (FIG. E)

TORCH

Periodically, according to its use or to cutting faults verify wear of the parts connected to plasma arc:

Shield Cup:

Unscrew manually from head of the torch. Clean thoroughly and replace if damaged (burns, distortions or cracks). Verify integrity of superior metal sector (actuator torch safety).

Tip:

Check wear of plasma arc hole and of inner and outer surfaces. If the hole is widened compared to its original width or if it is damaged, replace tip. If surfaces are particularly oxidated clean them with extra fine abrasive paper.

Air Distribution Ring:

Verify there are no burns or cracks or that airflow holes are not obstructed. If damaged, replace immediately.

Electrode:

Replace electrode when crater settling on emitting surface is about 2mm.

WARNING!

- ✓ Before making any operation to the torch let it cool at least all along the “postgas” period.
- ✓ Except for particular cases it is advisable to replace electrode and tip **AT THE SAME TIME**.
- ✓ Respect assembly order of torch parts (reserved compared to disassemblage).
- ✓ Be careful that distributing is assembled properly.
- ✓ Reassemble shield cup screwing tightly and manually.
- ✓ Never assemble shield cup without having assembled electrode distributing ring and tip beforehand.
- ✓ Timely and appropriate control procedures on torch parts are essential for safety and functionality of the cutting system.

TORCH BODY, HANDLE AND CABLE

- ✓ These parts usually need no particular maintenance with the exception of a periodic inspection and an accurate cleaning to be made **WITHOUT THE USE OF SOLVENTS**.

In case of damages to the insulation such as breaks, cracks and burns or even a loosening of electric conductors, the torch **CANNOT BE USED FURTHER SINCE SAFETY CONDITIONS HAVE NOT BEEN RESPECTED**.

IN THIS CASE, REPAIRING (EXTRAORDINARY MAINTENANCE) CANNOT BE MADE ON SITE BUT NEEDS TO BE DELEGATED TO A SERVICE CENTER TO MAKE SPECIAL TESTS AFTER REPAIRING HAS BEEN EXECUTED.

In order to keep the torch and the cable efficient it is necessary to follow these precautions:

- ✓ **DO NOT** touch torch and cable with warm or hot parts.
- ✓ **DO NOT** strain the cable.
- ✓ **DO NOT** move the cable on sharp edges or abrasive surfaces.
- ✓ gather the cable in regular coils if it is too long.
- ✓ **DO NOT** step on the cable.

COMPRESSED AIR FILTER

The power source is equipped inside with a filter for the compressed air with a manual drainer of the condense (drainer is placed on the bottom of the unit). Purge periodically to remove the water in the filter. To drain the condensation from the air filter, turn off the Power source and unplug it from the mains. Lift the unit, to reach the drain valve located on the bottom of the unit. (FIG. F) -

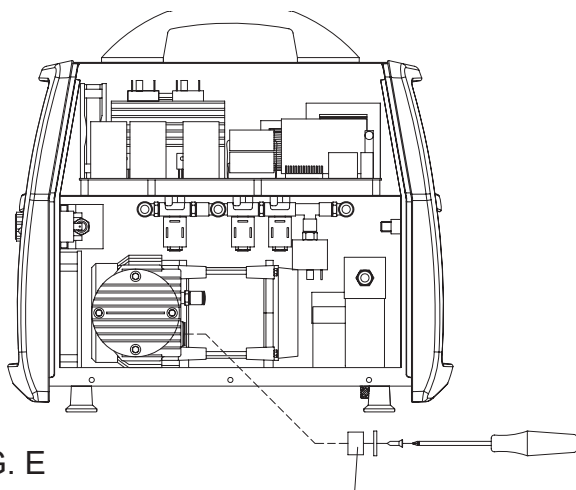


FIG. E

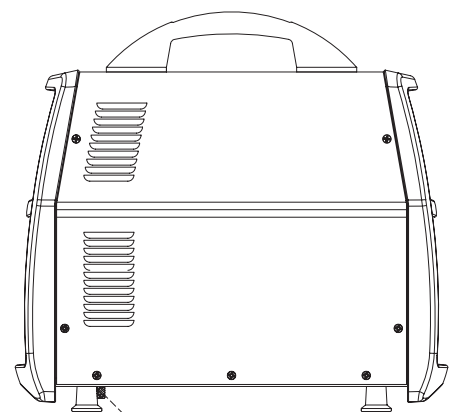


FIG. F

VALVOLA DI SCARICO
DRAIN KNOB
BOUTON DE DRAINAGE
ABLASSVENTIL

Open the valve turning it counter-clock wise and let the condensation drain. Once the condensation has drained, it is extremely important that you tightly close the valve, turning it clock-wise.

WARNING: Failure to close this valve will result in serious damages to the torch.

In case the filter cartridge is particularly dirty it is necessary to substitute it in order to avoid pressure losses.

NOTE: The unit will not operate if the input air pressure is too low.

Do not use solvents to clean the filter; use soapy water only.

TROUBLESHOOTING (SOME INSTRUCTIONS ARE VALID ONLY FOR THE MODEL WITH DOUBLE FUNCTION)

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE AND REMEDY
GREEN LED OFF, Fan not operating. No Input Power.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plug unit into 230V outlet. 2. Reset Breaker.
GREEN LED ON, YELLOW Overtemperature / under pressure LED ON. Unit is overheated.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure the unit has not been operated beyond duty cycle limits. 2. Air Flow obstructed.
GREEN LED ON, YELLOW Overtemperature / under pressure LED blinks. No air flow in purge or pre-flow.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Air not connected or pressure too low. Check source for at least 5 Bar (72.5 PSI) during purge or pre-flow, adjust air pressure to 4,5 Bar (65 PSI). 2. Air filter or air line blocked, torch blocked. Replace filter cartridge. Check that air line and torch leads are free of twists and kinks.
GREEN LED ON, YELLOW Overtemperature / under pressure LED OFF, no air flow when torch switch pressed.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Shield cup not properly installed on torch. Check that shield cup is fully seated against torch. 2. Faulty Torch Switch or Parts Assembly in torch holder. Refer to Maintenance paragraph. 3. Faulty Main PC Board Repair / Replace Power Supply.
GREEN LED ON, YELLOW Overtemperature / under pressure LED OFF. Air flows, Pilot arc does not start.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faulty torch parts. Inspect torch parts and replace if necessary. 2. Gas pressure too high. Set pressure to 65 psi (4.5 BAR). 3. Faulty main PC Board. Repair /replace.
Torch has pilot arc but does not cut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Work lead not connected. Make sure work lead is connected securely to bare metal. 2. AC input power too low. Use shortest distance to breaker panel possible. 3. Faulty Main PC Board. Repair/Replace.

PREMESSA

Vi ringraziamo della fiducia accordataci con l'acquisto di uno o più apparecchi riportati nel presente libretto. Questi prodotti se correttamente montati e utilizzati sono dei generatori di taglio affidabili e durevoli che aumenteranno la produttività della vostra attività con minimi costi di manutenzione.

Questi apparecchi sono stati tutti progettati, costruiti e testati interamente in ITALIA nel pieno rispetto delle Direttive Europee Bassa Tensione (2014/35/UE) e EMC (2014/30/UE) mediante l'applicazione delle rispettive norme EN 60974.1 (regole di sicurezza per il materiale elettrico, Parte 1: sorgente di corrente di saldatura) ed EN 60974-10 (Compatibilità Elettromagnetica EMC) e sono identificati come prodotti di Classe A.

Le apparecchiature di Classe A non sono progettate per l'utilizzo in aree domestiche, dove l'energia elettrica è fornita da una rete pubblica a bassa tensione, quindi è potenzialmente difficile assicurare la compatibilità elettromagnetica di apparecchiature di Classe A in queste aree, a causa di disturbi radiati e condotti. Questi apparecchi elettrici professionali vanno quindi utilizzati in ambienti industriali e connessi a cabine private di distribuzione. Su questi generatori non è quindi applicabile la normativa Europea/Internazionale EN/IEC 61000-3-12 che definisce i livelli massimi di distorsione armonica indotti sulla rete pubblica di distribuzione a bassa tensione.

E' responsabilità dell'installatore o dell'utilizzatore (se necessario consultare il distributore dell'energia elettrica) assicurarsi che queste apparecchiature possono essere collegate ad una rete pubblica in bassa tensione.



Attenzione: la ditta produttrice viene sollevata da ogni responsabilità in caso di modifiche non autorizzate sui propri prodotti, Questi generatori di corrente vanno utilizzati unicamente per i procedimenti di taglio sopra riportati; quindi non possono tassativamente essere utilizzati per la ricarica delle batterie, lo scongelamento delle condotte d' acqua, il riscaldamento di locali con l'aggiunta di resistenze, ecc.....

Conformità alla Direttiva RoHS: si dichiara qui di seguito che la gamma di questi generatori trattati nel presente manuale rispettano la Normativa Comunitaria RoHS 2011/65/UE dell'8 Giugno 2011 sulla restrizione d'uso di determinate sostanze pericolose alla salute umana presenti nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE).



Questo simbolo riportato sul generatore di taglio o sull'imballo indica che al momento della rottamazione, lo stesso "non dovrà" essere smaltito come un rifiuto ordinario, ma dovrà essere trattato in modo specifico e in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE del 4 Luglio 2012 relativa allo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) che devono essere raccolti separatamente e sottoposti ad un riciclo rispettoso dell'ambiente.

In veste di proprietario di un prodotto AEE (Apparecchiature Elettriche Elettroniche), dovrà informarsi sui sistemi di raccolta autorizzati presso i nostri rappresentanti di zona. L'applicazione della sopra menzionata Direttiva Europea migliorerà l'ambiente e la nostra salute.




Attenzione: *i procedimenti di saldatura, taglio e tecniche affini possono essere pericolosi per l'operatore e per le persone che si trovano in prossimità dell'area di lavoro; di conseguenza leggete con attenzione il capitolo "SICUREZZA" di seguito riportato.*

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI GENERALI

PREMESSA

Questo manuale contiene le istruzioni per una corretta installazione dell' Apparecchiatura Elettrica Elettronica (AEE) da Voi acquistata.

Il proprietario di un prodotto AEE deve assicurarsi che il presente documento venga letto e capito dagli operatori in saldatura e taglio, dai loro assistenti e dal personale tecnico addetto alla manutenzione.

 **Attenzione:** anche con l'interruttore ON/OFF dell'apparecchiatura elettrica elettronica in posizione "0" la tensione di rete è presente all'interno del generatore e sul cavo di alimentazione, quindi prima di qualsiasi verifica interna dovete assicurarvi che l'apparecchio sia separato dall'impianto elettrico di distribuzione dell'energia elettrica mediante interdizione (con il termine interdizione si intende un insieme di operazioni destinate a separare ed a mantenere l'apparecchio fuori tensione).

Un apparecchio elettrico elettronico non dovrà mai essere utilizzato privo di pannelli e copertura, poiché pericoloso per il personale operativo. Un simile utilizzo potrebbe causare gravi danni all'apparecchiatura stessa.

Questi generatori possono essere alimentati da un gruppo elettrogeno; quest'ultimo dovrà tassativamente essere equipaggiato di motore diesel di potenza superiore alla potenza richiesta dal generatore (fare riferimento alla tabella dati tecnici) e con tensione di uscita adeguata in accordo con la targa dati del generatore.

ELETTRICITA'

1-Assicurarsi che il generatore sia collegato a terra e che la linea di alimentazione sia provvista di un'efficiente presa di terra.

2-Assicurarsi che il banco di lavoro sia collegato ad una efficiente presa di terra.

3-Evitare contatti tra le barre di metallo da tagliare e la pelle nuda o indumenti umidi.

4-Evitare di appoggiarsi o tenere con le mani il pezzo da tagliare.

5-Non effettuare operazioni di taglio in ambienti umidi o su superfici bagnate.

6-Non utilizzare l'impianto se la torcia o i cavi appaiono danneggiati.

7-Spegnere sempre il generatore prima di sostituire l'elettrodo, l'ugello o il diffusore della torcia.

8-Prima di eseguire lavori di manutenzione all'interno del generatore, spegnerlo sempre e staccare il cavo di alimentazione dalla presa di distribuzione.



ATTENZIONE !

Le operazioni di riparazione, manutenzione e la stessa messa in funzione dell'impianto devono essere eseguite da personale qualificato, consapevole dei rischi dovuti alle elevate tensioni necessarie per far funzionare l'impianto di taglio al plasma, in conformita' alle norme vigenti e nel pieno rispetto della legge antinfortunistica.

ATTENZIONE !

Se durante le operazioni di taglio si dovesse avvertire una piccola sensazione di scossa elettrica, interrompere subito le operazioni e non utilizzare il generatore fino a che il guasto non sia stato risolto.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL CORPO

Durante il processo di taglio, uno dei pericoli è rappresentato dall'emissione di onde elettromagnetiche dovute all'arco elettrico aventi lunghezze d'onda che vanno dall'infrarosso all'ultravioletto. Tali raggi colpendo l'occhio possono causare patologie diverse come congiuntiviti, ustioni alla retina, decadimento della capacità visiva ecc., inoltre la forte concentrazione di raggi ultravioletti può procurare ustioni alla pelle. È quindi molto importante che l'operatore utilizzi adeguati sistemi e indumenti protettivi come :

1-Guanti in crosta o cuoio.

2-Grembiuli in crosta o cuoio.

3-Ghette.

4-Scarpe antinfortunistiche.

5-Maschera di protezione (o meglio casco) sufficientemente ampio da coprire tutto il viso, munita di vetri di protezione capaci di filtrare tutte le radiazioni e di ridurre notevolmente l'intensità luminosa assorbita dall'occhio.



ATTENZIONE !

non guardare mai, in nessuna circostanza, un arco elettrico senza la protezione per gli occhi.

Conformemente a quanto prescritto nella Direttiva 2006/25/CE e alla norma EN 12198, l'apparecchiatura è di categoria 2. Si rende obbligatoria l'adozione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) con grado di protezione del filtro fino ad un massimo di 15, secondo quanto prescritto dalla Norma EN169.



ATTENZIONE !

Un ulteriore pericolo per gli occhi e' rappresentato da schegge o corpuscoli che si possono staccare durante le operazioni di taglio, molatura, spazzolatura o martellatura per la rimozione delle scorie.

Durante queste operazioni indossare sempre degli occhiali o schermi protettivi con le lenti trasparenti in modo da impedire che le schegge o altri corpi estranei entrino negli occhi.



IMPORTANTE: *attorno alla zona di taglio devono essere montati degli schermi antiriflesso, in modo da impedire che altre persone, che possono operare nelle zone attigue, siano colpite dalle irradiazioni emesse dall'arco.*

FUMI E GAS DI TAGLIO

Durante le operazioni di taglio si producono fumi e polveri metalliche nocive. Metalli ricoperti o contenenti mercurio, zinco, piombo e grafite possono produrre concentrazioni nocive di fumi tossici durante il taglio. Per prevenire l'esposizione dell'operatore o di altre persone a possibili fumi tossici e' bene utilizzare mascherine antifumo e lavorare in spazi con adeguata ventilazione.

In ambienti chiusi si consiglia l'utilizzo di aspiratori posti sotto la zona di taglio.

ATTENZIONE !

E' molto importante pulire il materiale da tagliare qualora siano presenti solventi o sgrassanti alogeni, per evitare la formazione di gas tossici. Alcuni solventi clorinati possono decomporsi in presenza di radiazioni emesse dall'arco e generare gas floggeni.

Il datore di lavoro è tenuto valutare i rischi a cui sono esposti i lavoratori durante l'impiego dei generatori di saldatura / taglio, soffermandosi in particolar modo sui rischi derivanti dalla saldatura/taglio delle leghe in acciaio inox. In relazione alla legislazione vigente nel paese in cui i generatori di saldatura / taglio vengono commercializzati, il datore di lavoro che impiega tali generatori per effettuare la saldatura o il taglio di leghe in acciaio inox è tenuto a valutare il rischio cancerogeno derivante dallo svilupparsi dei fumi contenenti nichel e cromo esavalente in forma gassosa (si ricorda che il Nichel e il Cromo esavalente nello stato gassoso sono cancerogeni).

INCENDIO

- 1-Evitare che si produca fuoco a causa di scintille o scorie calde.
- 2-Rimuovere dalla zona di taglio materiali infiammabili o combustibili.
- 3-Assicurarsi che i dispositivi antincendio siano vicini al posto di lavoro.
- 4-Collocare il generatore in un posto dove sia garantita l'aspirazione e l'espulsione dell'aria dalle griglie dei pannelli.

ATTENZIONE !

Non tagliare contenitori di combustibile o lubrificante anche se vuoti. Non tagliare recipienti o intercapedini contenenti materiali infiammabili. Non tagliare mai in atmosfera inquinata da gas infiammabili o da vapori di liquidi combustibili (tipo benzina).

RUMORE

Durante il procedimento di taglio si genera del rumore. Il livello di rumore dipende dai parametri di taglio utilizzati.

ATTENZIONE !
Il rumore puo' danneggiare l'udito.
Protegersi adeguatamente per evitare danni.

BRUCIATURE

L'operatore deve proteggersi adeguatamente durante ogni operazione di taglio. Questa deve essere una precauzione abituale.

ATTENZIONE !
Evitare di dirigere il getto della torcia contro persone o corpi estranei.

EMC

Prima di installare il generatore di taglio al plasma eseguire una valutazione dell'area circostante seguendo i punti guida qui elencati:

1-Verificare che non ci siano altri cavi di alimentazione, linee di controllo, cavi telefonici o sistemi in prossimita' del generatore.

2-Verificare che non ci siano apparecchi ricevitori radio o tv.

3-Verificare che non ci siano computer o altri sistemi di controllo.

4-Verificare che nell'area circostante al generatore non ci siano persone che utilizzano pacemakers o protesi acustiche.

5-Verificare l'immunita' di altre apparecchiature che debbano lavorare nello stesso ambiente. In alcuni casi possono essere richieste delle misure di protezione supplementari.

La riduzione di eventuali disturbi puo' essere effettuata nei seguenti modi:

1-Se si rilevano delle interferenze nella linea di alimentazione, inserendo un filtro E.M.C. tra la linea e il generatore.

2-Riducendo la lunghezza dei cavi di uscita del generatore, mantenendoli il piu' vicino possibile tra di loro e stesi sul pavimento.

3-Richiudendo in modo corretto tutti i pannelli del generatore dopo aver eseguito un'operazione di manutenzione.

GENERALITA'

L'ARCO PLASMA E PRINCIPIO DI APPLICAZIONE NEL TAGLIO PLASMA

- √ Il plasma è un gas riscaldato a temperatura estremamente elevata e ionizzato in modo da diventare elettricamente conduttore.
- √ Questo procedimento di taglio utilizza il plasma per trasferire l'arco elettrico al pezzo metallico che viene fuso dal calore e separato.
- √ La torcia utilizza aria compressa proveniente da una singola alimentazione sia per il gas plasma sia per il gas di raffreddamento e di protezione.
- √ La partenza del ciclo è determinata da un arco, che si instaura tra l'elettrodo mobile (polarità negativa) e l'ugello della torcia (polarità positiva) per effetto della corrente di cortocircuito tra questi due elementi.
- √ Portando la torcia a diretto contatto con il pezzo da tagliare (collegato alla polarità positiva della corrente) l'arco pilota viene trasferito tra l'elettrodo ed il pezzo stesso instaurando un arco plasma detto anche arco di taglio.
- √ Il tempo di mantenimento dell'arco pilota impostato in fabbrica è 3s; se il trasferimento non è effettuato entro questo tempo il ciclo viene automaticamente bloccato salvo il mantenimento dell'aria di raffreddamento.

DATI TECNICI

È possibile trovare la tabella dei dati del dispositivo nell'ultima pagina di questo manuale.

I dati possono variare in funzione della torcia che si va ad usare con il generatore.

ALLACCIAMENTO ALLA LINEA ELETTRICA

La macchina deve essere collegata ad un sistema Linea-Neutro con conduttore di terra "PE". Verificare che l'apposito terminale della presa sia effettivamente collegato alla terra di distribuzione.

COLLEGAMENTO DEL CAVO DI MASSA

Collegare il morsetto a pinza del cavo di massa al pezzo da tagliare o al banco metallico di sostegno osservando le seguenti precauzioni:

- ✓ Verificare che venga stabilito un buon contatto elettrico in particolare se vengono tagliate lamiere con rivestimenti isolanti, ossidate, ecc.
- ✓ Eseguire il collegamento di massa il più vicino possibile alla zona di taglio.
- ✓ L'utilizzazione di strutture metalliche non facenti parte del pezzo in lavorazione, come conduttore di ritorno della corrente di taglio, può essere pericoloso per la sicurezza e dare risultati insufficienti di taglio.
- ✓ Non eseguire il collegamento di massa sulla parte del pezzo che deve essere rimossa.

COLLEGAMENTO DELLA TORCIA PER TAGLIO PLASMA

IMPORTANTE!: Prima di iniziare le operazioni di taglio, verificare il corretto montaggio delle parti di consumo ispezionando la testa della torcia come indicato nel paragrafo "Manutenzione torcia".

UBICAZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLA SORGENTE DI CORRENTE

Scegliere il luogo di ubicazione verificando che vi sia una buona circolazione di aria senza polveri, fumi o gas conduttivi o aggressivi.

Assicurarsi che eventuali ostacoli non impediscano il flusso di aria di raffreddamento dalle aperture anteriori e posteriori della macchina.

Prevedere uno spazio libero di almeno 5 m attorno alla macchina.

Dovendo effettuare spostamenti della macchina staccare sempre la spina dalla presa di alimentazione e raccogliere tubi e tubazioni per evitare che possano essere danneggiati transitando sopra di essi.

ARIA COMPRESSA (PER IL MODELLO CON DOPPIA FUNZIONE "COMPRESSORE INTERNO/ ARIA COMPRESSA ESTERNA")

Predisporre una linea di distribuzione aria compressa con le seguenti caratteristiche minime:

Pressione aria : 5-10.3 bar (72.5-150 psi)

Portata: 100L/min. (3.5 cu. ft./min)


La macchina è dotata di un riduttore con pressione nominale impostata a 4.5 bar, 65 PSI.

NOTA: Il riduttore non deve essere mai regolato al di sopra di 6 bar.


Attenzione: la macchina non funziona se la pressione in entrata è troppo bassa.

FUNZIONI

- MODELLO UTILIZZABILE SOLAMENTE CON COMPRESSORE INTERNO

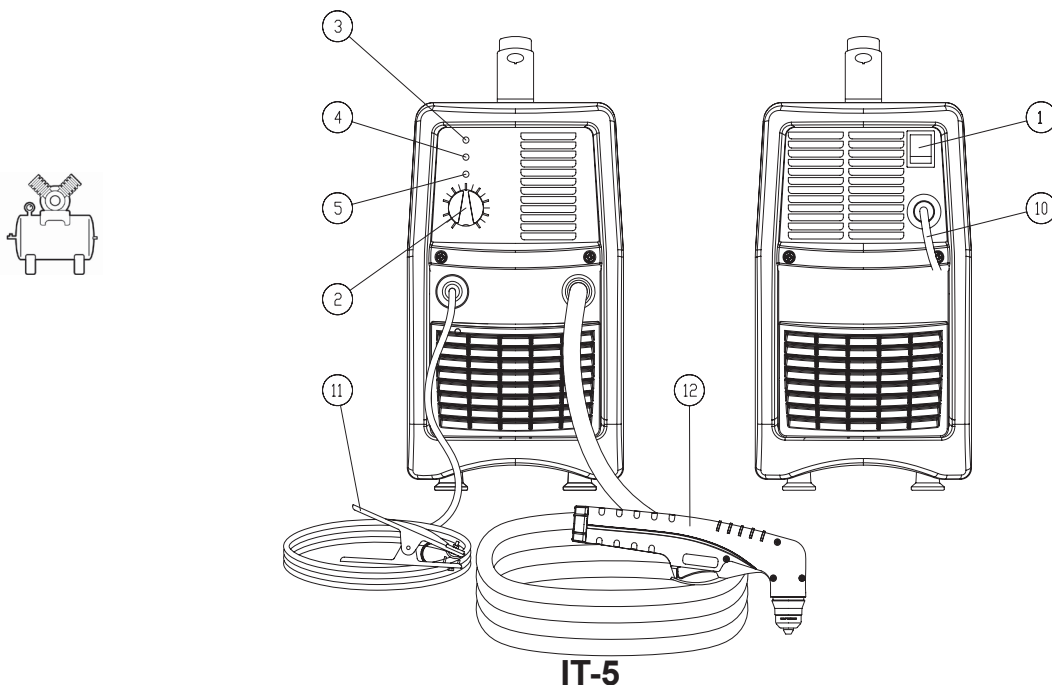

MODELLO UTILIZZABILE SIA CON COMPRESSORE INTERNO CHE CON FONTE DI ARIA COMPRESSA ESTERNA

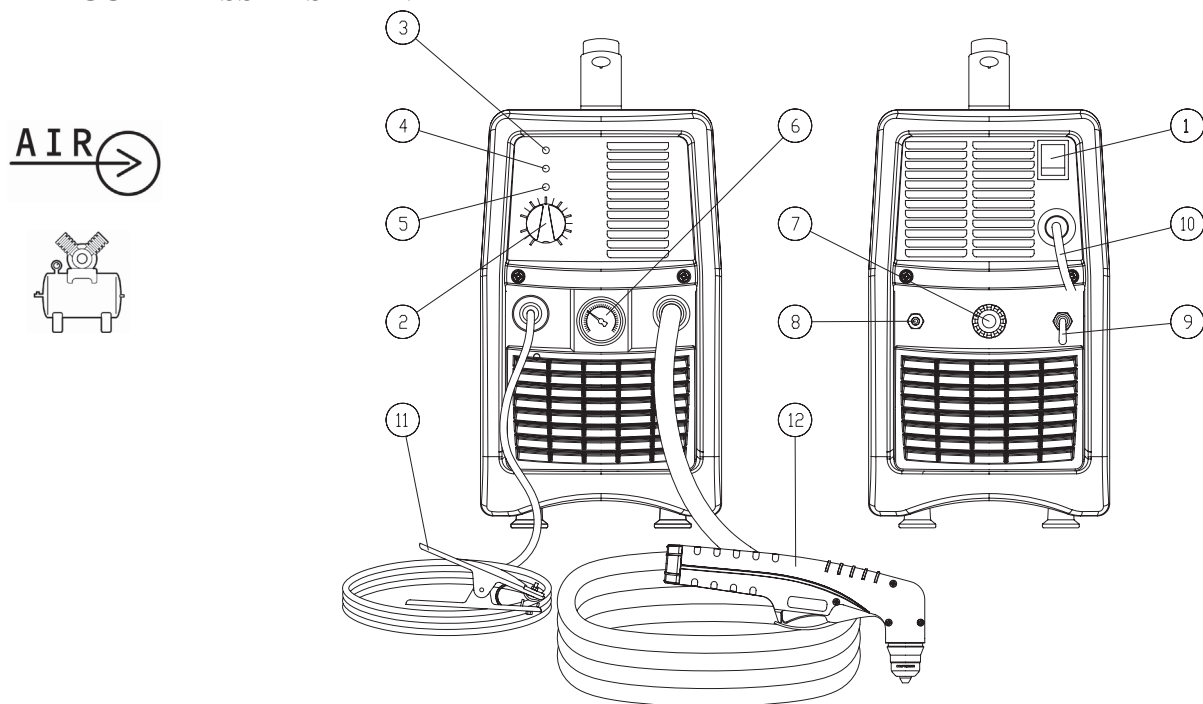

INTERRUTTORE PRINCIPALE ON/OFF (1)

In posizione ON la macchina è pronta per lavorare. Tutti i circuiti di controllo del sistema sono attivi. La posizione OFF disattiva tutti i circuiti di controllo.

POTENZIOMETRO REGOLAZIONE CORRENTE DI TAGLIO (2)

Permette di impostare l'intensità della corrente di taglio fornita dalla macchina in conformità all'applicazione (spessore del materiale / velocità).

LED VERDE (3)

Lampeggia per alcuni secondi dopo l'accensione della macchina, per far in modo che i condensatori si carichino e la macchina sia pronta ad operare.

Rimane acceso quando la tensione di linea è ok - lampeggia lentamente se la tensione di linea va sopra i 260Vac, o sotto i 180Vac.

LED GIALLO (4)

Si accende quando interviene la Protezione Termica. Lampeggia lentamente quando la pressione è troppo bassa (questa avvertenza è attiva solo utilizzando una fonte di aria esterna)

LED ROSSO (5)

Si illumina quando la torcia è attivata. Lampeggia velocemente durante i 3 secondi di pre-aria, prima dell'innesco dell'arco pilota. Lampeggia lentamente se l'arco di taglio non viene innescato dopo i 3 secondi di arco pilota.

MANOMETRO (6)

RIDUTTORE DI PRESSIONE (7)

Tirare la manopola per sbloccarla, impostare la pressione desiderata (la pressione nominale è di 4.5 bar), spingere la manopola per bloccarla. Nota: il riduttore non deve mai essere settato sopra i 6 bar.

RACCORDO ARIA COMPRESSA ALLA MACCHINA (8)

INTERRUTTORE ARIA INTERNA/ARIA ESTERNA (9)

√ Verso il basso per usare il compressore interno, verso l'alto per connettere il generatore a un'unità esterna

CAVO DI ALIMENTAZIONE (10)

CAVO DI MASSA CON PINZA (11)

TORCIA TAGLIO PLASMA (12)

√ Il pulsante torcia è l'unico dispositivo di controllo che può attivare e fermare le operazioni di taglio.

OPERAZIONI DI TAGLIO

PRELIMINARI

ATTENZIONE

Scollegare il generatore dalla rete prima di assemblare o disassemblare parti accatastate, parti singole, parti della torcia o assiemi torcia o cavi.

√ Controllare e seguire le istruzioni come da paragrafi "Sicurezza ed Installazione" di questo manuale.

PARTI DELLA TORCIA

√ Controllare la torcia per accertarsi del suo corretto montaggio. Installare le parti della torcia idonee per l'applicazione desiderata (fare riferimento al paragrafo "Scelta delle parti"). NOTA: Il generatore non funzionerà finché l'ugello della torcia non è completamente posizionato contro i pin nella testa della torcia.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

- √ Controllare che ci sia una corretta tensione di alimentazione per il generatore.
- √ Assicurarsi che il generatore sia conforme ai requisiti di collegamento e di protezione del circuito.
- √ Collegare alla rete e chiudere l'interruttore principale per fornire tensione al sistema.

CAVO DI MASSA

√ Assicurarsi che ci sia una buona connessione del cavo di massa al pezzo da tagliare.

SISTEMA DI PULIZIA (SPURGO)

√ Posizionare l'interruttore ON/OFF in posizione ON. Il LED di tensione sfarfallerà momentaneamente finché si alimenta e poi rimane acceso. Premere il pulsante torcia per iniziare la spurgo del gas (pre-flusso) per rimuovere eventuale condensa che si potrebbe essere accumulata nella torcia e nei conduttori mentre il sistema era spento. Quando lo spurgo del gas è completato, si innescherà l'arco pilota.

ATTENZIONE

NON innescare l'arco durante la fase di impostazione.

CONTROLLO QUALITÀ ARIA

√ Per controllare la qualità dell'aria, disattivare la torcia (post-flusso) e posizionare i vetri di filtro di saldatura di fronte alla torcia. Qualsiasi traccia di olio o di umidità nell'aria sarà visibile sui vetri. **NON** innesca l'arco pilota durante il controllo della qualità dell'aria.


FONTE DI ARIA COMPRESSA

ATTENZIONE: Le istruzioni per il taglio con fonte di aria compressa esterna sono valide solamente per il modello che prevede questa funzione.

Il processo di taglio al plasma richiede una fonte di aria compressa: questo generatore può operare sia con compressore interno che con una fonte di aria compressa esterna.

L'utilizzo di una fonte di aria esterna permette un range maggiore di corrente di taglio e quindi una maggior capacità di taglio.

Scegliere la modalità (aria interna/aria esterna) più adatta alle vostre esigenze e seguire le seguenti istruzioni:


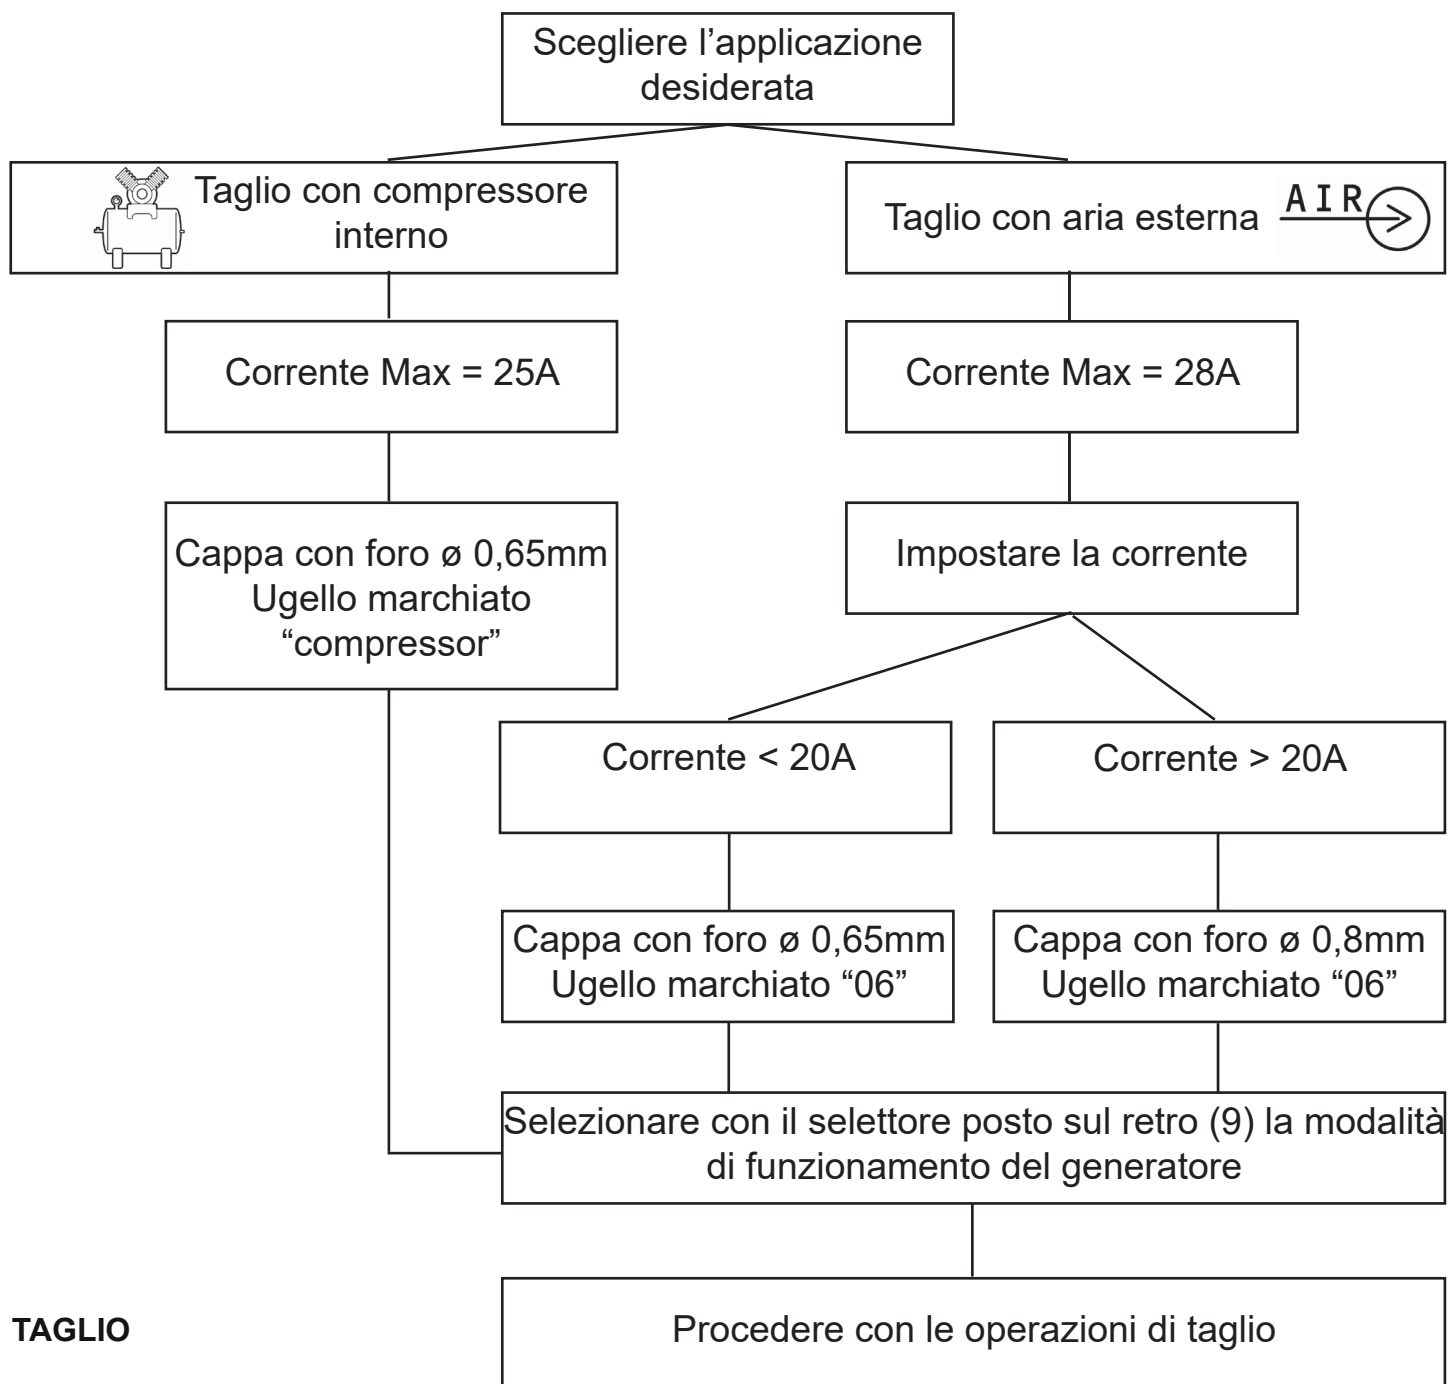


TAGLIO

√ A. Taglio con torcia a mano

√ La torcia può essere tenuta confortevolmente in una mano o fermamente con due mani. Scegliere la tecnica più comoda e che permette un buon controllo e movimento. Posizionare il dito indice o il pollice per premere il pulsante di controllo sull'impugnatura della torcia.

√ Per iniziare a tagliare dal bordo del pezzo tenere la torcia perpendicolare al pezzo con la parte frontale della punta sul bordo del pezzo nel punto in cui dovete iniziare a tagliare. FIG. A Per forare, appoggiare la cappa nel punto in cui si vuole forare e inclinare leggermente la torcia per dirigere le scintille lontano dalla torcia finché la foratura non è completa. Si consiglia di non forare spessori maggiori di 3mm. FIG. B

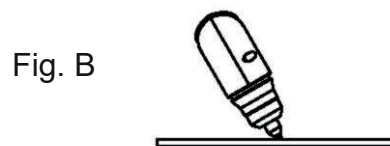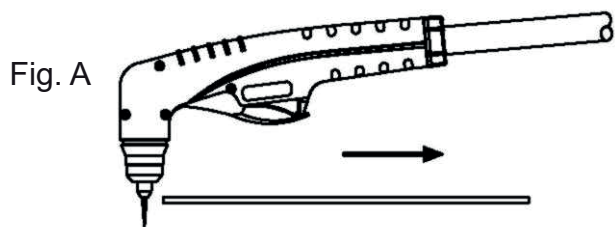

- √ Per il taglio a contatto tenete la torcia in contatto con il pezzo. Attenzione: questi modelli lavorano solo con taglio a contatto.
- √ Con la torcia in posizione di avvio premere il pulsante della torcia. Dopo un iniziale spurgo di gas (pre-aria), l'arco pilota si accenderà e rimarrà acceso per un massimo di 3-5 sec. finchè non si innesca l'arco di taglio.
- √ Una volta acceso l'arco principale rimane acceso finchè il pulsante torcia è premuto, a meno che la torcia non sia rimossa dal pezzo o che il movimento della torcia sia troppo lento. Continuate a spostarvi durante il taglio. Mantenete una velocità costante, in modo che l'angolo dell'arco sia di 30° dietro la direzione di taglio. FIG. C. Se l'arco di taglio viene interrotto, e il pulsante torcia è premuto, l'arco pilota si re-innesca automaticamente per 3 secondi.
- √ Per spegnere la torcia rilasciare semplicemente il pulsante torcia. Quando il pulsante è rilasciato ci saranno alcuni secondi di post-flusso. Se il pulsante torcia viene premuto durante il post-flusso, l'arco pilota si innescherà di nuovo.

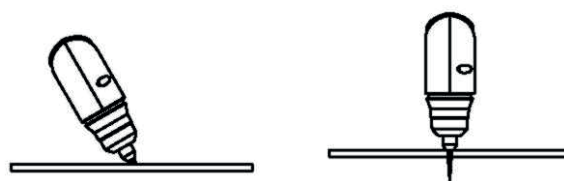
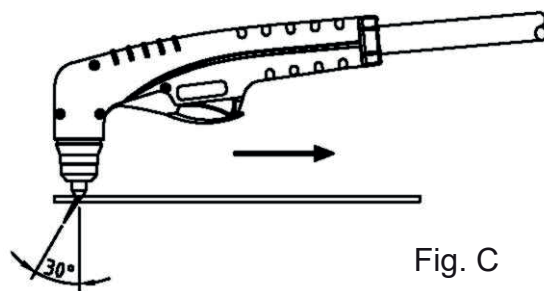


Fig. B

Fig. D

B. Foratura con torcia a mano

Nota: Se fosse necessario perforare uno spessore maggiore della capacità massima, si consiglia di perforare prima con un trapano per creare un foro di almeno \varnothing 6mm da cui si potrà iniziare a tagliare con facilità.

- √ Quando si fora con una torcia a mano, inclinare leggermente la torcia in modo che le particelle volino via dalla punta della torcia invece di tornare verso di questa. FIG. B
- √ Completare la foratura fuori dalla linea di taglio e poi continuare il taglio sulla linea. Tenere la torcia perpendicolare al pezzo dopo che la foratura è completata. FIG. D
- √ Ripulire l'ugello e la cappa da schizzi e depositi il prima possibile. Spruzzare o immergere l'ugello e la cappa in una sostanza antischizzi diminuirà il deposito che vi aderisce.

ATTENZIONE

Scollegare il generatore dall'alimentazione prima di smontare la torcia o i suoi collegamenti. Riguardare frequentemente le Precauzioni di sicurezza all'inizio di questo manuale. Assicurarsi che l'operatore sia fornito di guanti, abbigliamento, protezioni per gli occhi e le orecchie idonei. Assicurarsi che nessuna parte del corpo dell'operatore venga in contatto con il pezzo mentre la torcia è attiva.

ATTENZIONE

Schizzi dal processo di taglio possono causare danni a superfici rivestite, verniciate o ad altre superfici come vetro, plastica, metallo.

NOTA Maneggiare i collegamenti della torcia con cura e proteggerli da eventuali danneggiamenti.

SCELTA DEI CONSUMABILI TORCIA


ATTENZIONE: E' estremamente importante leggere le seguenti istruzioni prima di scegliere i consumabili per la torcia. Questo eviterà danni alla torcia e alla macchina.

Per cambiare le parti consumabili della torcia seguire la seguente procedura: **NOTA** La cappa, il diffusore, e l'elettrodo sono tenuti assieme al loro posto dall'ugello. Posizionare la torcia con l'ugello rivolto verso l'alto per prevenire che queste parti cadono quando l'ugello viene rimosso.


ATTENZIONE: Attendere che la torcia si sia sufficientemente raffreddata prima di sostituire i consumabili.

1. Svitare e e rimuovere l'ugello dalla torcia.
2. Rimuovere cappa, diffusore ed elettrodo.
3. Installare l'elettrodo, il diffusore e la cappa.
4. Serrare a mano l'ugello finchè non è sistemato nella propria sede sulla testa della torcia. Se l'ugello incontra resistenza nell'essere installato controllare le filettature prima di procedere.

- PER TAGLIARE CON COMPRESSORE INTERNO

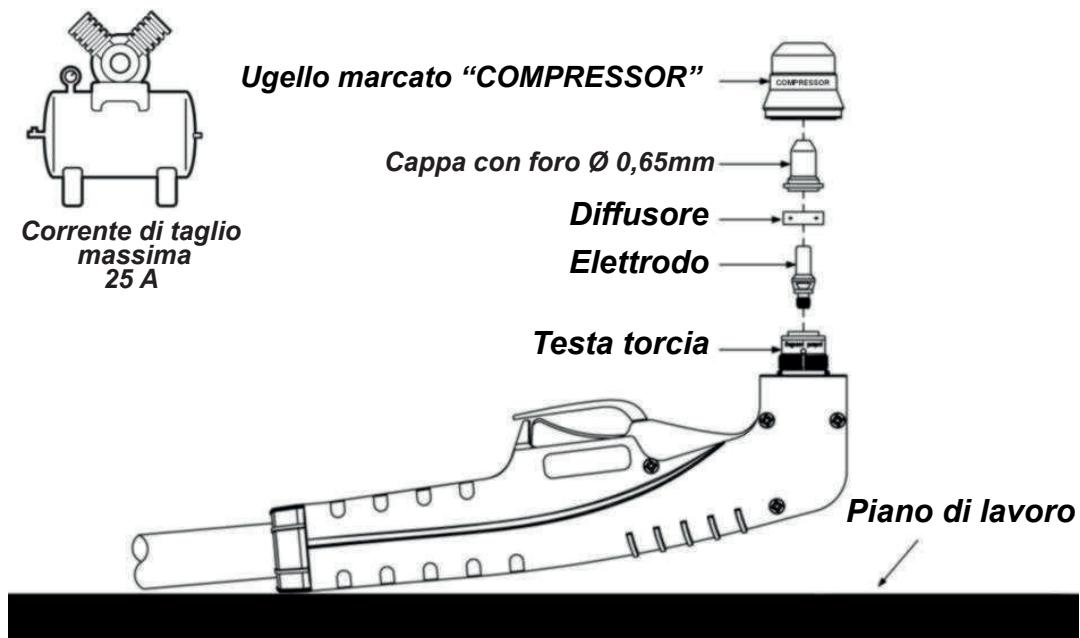

- PER TAGLIARE CON FONTE DI ARIA COMPRESSA ESTERNA

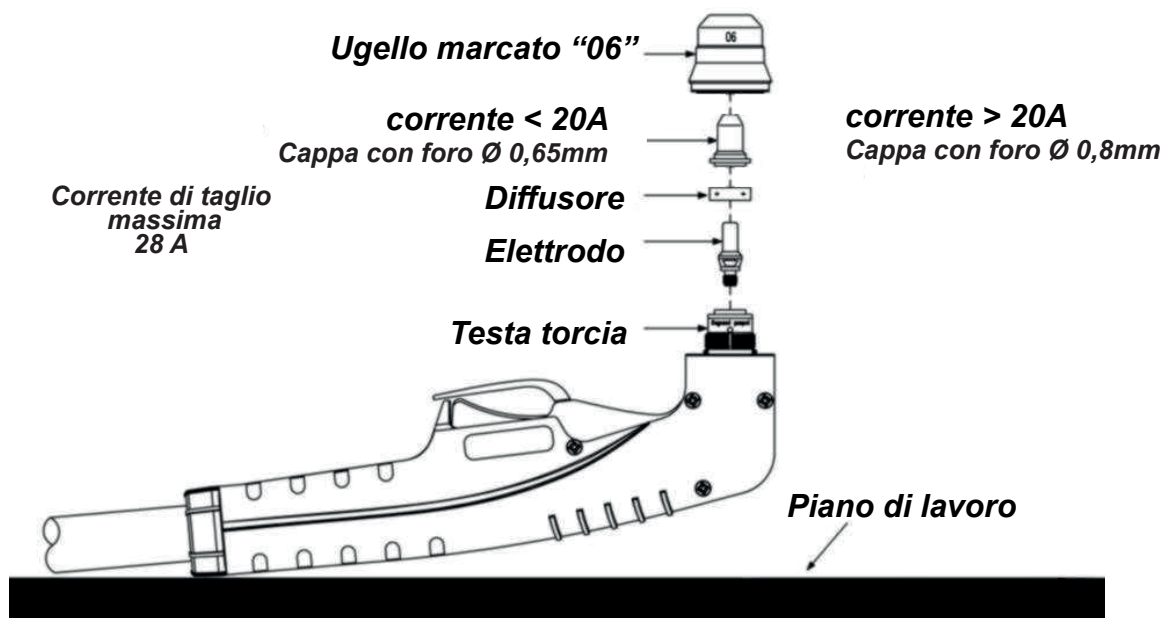

DIFETTI DI TAGLIO

Durante le operazioni di taglio possono sorgere delle imperfezioni di prestazione che possono essere causate da malfunzionamenti di fabbrica o da altri difetti operativi come:

- √ Penetrazione insufficiente :
 - velocità di taglio troppo elevata;
 - Torcia troppo inclinata;
 - pezzo troppo spesso;
 - corrente di taglio troppo bassa;
 - parti della torcia consumate;
 - ricambi non originali;
- √ Interruzione dell'arco di taglio:
 - velocità di taglio troppo bassa;
 - distanza eccessiva tra torcia e pezzo;
 - linea c.a. troppo bassa -> ridurre corrente in uscita;
 - parti della torcia consumate;
 - ricambi non originali;
 - cavo di massa scollegato;
- √ Formazione eccessiva di scorie:
 - velocità di taglio troppo bassa (scoria inferiore);
 - velocità di taglio troppo elevata (scoria superiore);
 - distanza eccessiva tra torcia e pezzo;
 - corrente di taglio troppo bassa;
 - parti della torcia consumate;
 - ricambi non originali;
- √ Taglio inclinato (non perpendicolare):
 - posizione della torcia non corretta;
 - errata e/o asimmetrica usura del foro della cappa; assemblaggio delle parti della torcia;
- √ Eccessiva usura della cappa e degli elettrodi:
 - pressione dell'aria troppo bassa;
 - superamento capacità del sistema (materiale troppo spesso);
 - aria contaminata (umidità - olio);
 - eccessivo innesco dell'arco pilota in aria;
 - torcia non assemblata correttamente;
 - punta della torcia a contatto con il pezzo;
 - componenti della testa della torcia mancanti o danneggiati;
 - ricambi non originali.

MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione del generatore possono essere eseguiti solo nel caso si abbiano le conoscenze tecniche e l'attrezzatura necessarie, in caso contrario rivolgersi al più vicino centro assistenza.

ATTENZIONE !

In nessun caso accedere all'interno della sorgente di corrente (rimozione dei pannelli) o eseguire interventi sulla torcia (smontaggio) senza che sia stata in precedenza scollegata la spina dalla presa di alimentazione. Controlli eseguiti sotto tensione all'interno della macchina o della torcia possono causare shock elettrico grave originato da contatto diretto con parti in tensione.

UNITA'

Ispezionare ogni 3-4 mesi (in funzione anche del tempo di utilizzo) il generatore ed asportare con l'aiuto di aria compressa gli eventuali depositi di polvere.

ATTENZIONE!

Per la pulizia utilizzare solo aria compressa secca. Non orientare direttamente il getto d'aria verso i circuiti elettronici. Pulire periodicamente la cartuccia del filtro del compressore per evitare perdite di pressione (fig E)

TORCIA

Periodicamente, in funzione dell'intensità d'impiego o nell'evenienza di difetti di taglio, verificare lo stato d'usura delle parti della torcia interessate dall'arco plasma:

Ugello: Svitare manualmente l'ugello dalla torcia. Eseguire un'accurata pulizia o sostituirlo se danneggiato (bruciature, deformazioni o incrinature). Verificare l'integrità del settore metallico superiore della torcia (testa della torcia).

Cappa: Controllare l'usura del foro di passaggio dell'arco plasma e delle superfici interne ed esterne. Se il foro risulta allargato rispetto al diametro originale o deformato sostituire la cappa. Se le superfici risultano particolarmente ossidate pulirle con carta abrasiva finissima.

Diffusore: Verificare che non ci siano bruciature o incrinature o che i fori di passaggio aria non siano ostruiti. Se danneggiato sostituire immediatamente.

Elettrodo: Sostituire l'elettrodo quando la profondità del cratere che si forma sulla superficie emettitrice è di circa 2mm.

ATTENZIONE!

- ✓ Prima di eseguire qualsiasi intervento sulla torcia lasciarla raffreddare almeno per tutto il tempo di "postaria";
- ✓ Eccetto per casi particolari, è consigliabile sostituire elettrodo e punta contemporaneamente;
- ✓ rispettare l'ordine di montaggio dei componenti della torcia (inverso rispetto allo smontaggio);
- ✓ Fate attenzione che il diffusore venga montato nel verso corretto;
- ✓ Rimontare l'ugello avvitandolo manualmente forzando leggermente.
- ✓ In nessun caso montare l'ugello senza aver preventivamente montato elettrodo, diffusore e cappa;
- ✓ La tempestività e la corretta procedura dei controlli sulle parti di consumo della torcia sono vitali per la sicurezza e la funzionalità del sistema di taglio.

CORPO TORCIA, IMPUGNATURA E CAVO

- ✓ Normalmente questi componenti non necessitano di particolari manutenzioni salvo un'ispezione periodica ed una accurata pulizia da eseguire senza utilizzare solventi di qualsiasi natura. Se si riscontrano danni all'isolamento come fratture, incrinature e bruciature oppure allentamento delle condutture elettriche, la torcia non può essere ulteriormente utilizzata poichè le condizioni di sicurezza non sono soddisfatte. In questo caso la riparazione (manutenzione straordinaria) non può essere effettuata sul luogo, ma delegata ad un centro di assistenza autorizzato, in grado di effettuare le prove speciali di collaudo dopo la riparazione.

Per mantenere in efficienza torcia e cavo è necessario adottare alcune precauzioni:

- ✓ NON mettere in contatto torcia e cavo con parti calde o arroventate.
- ✓ NON sottoporre il cavo ad eccessivi sforzi di trazione.
- ✓ NON far transitare il cavo su spigoli vivi, taglienti o superfici abrasive.
- ✓ Raccogliere il cavo in spire regolari se la sua lunghezza è eccedente il fabbisogno.
- ✓ NON transitare con alcun mezzo sopra il cavo.

FILTRO ARIA COMPRESSA

Il generatore è dotato di un filtro interno per l'aria compressa con spurgo manuale della condensa (la valvola di spurgo è collocata sul fondo della macchina). Spurgare periodicamente per rimuovere l'acqua nel filtro. Prima di effettuare lo spurgo, spegnete il generatore e staccatelo dall'alimentazione. Sollevate la macchina per raggiungere la valvola di spurgo posizionata sul fondo (FIG. F). Aprite la valvola girandola in senso anti-orario e lasciate scendere la condensa. Una volta effettuato lo spurgo è estremamente importante che la valvola venga chiusa fermamente, girandola in senso orario.

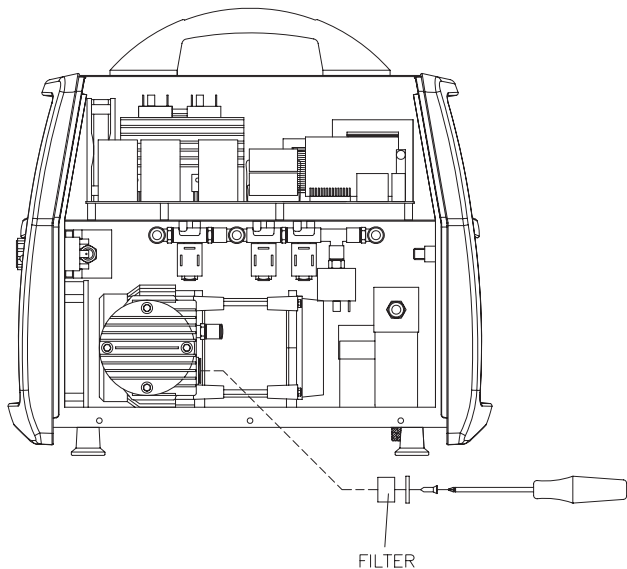


FIG. E

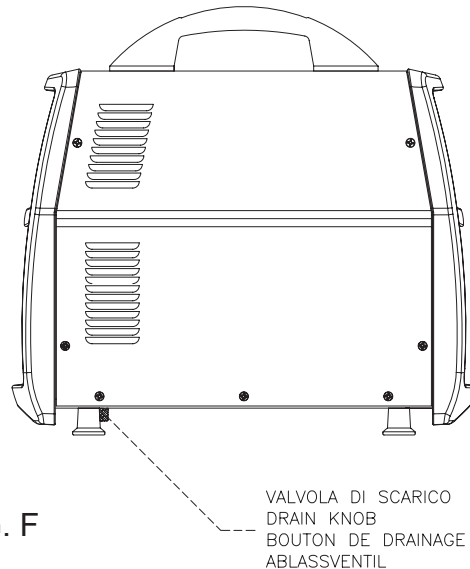


FIG. F

ATTENZIONE: La mancata chiusura di questa valvola potrebbe causare seri danni alla torcia. Nel caso la cartuccia sia particolarmente sporca, sarà necessario sostituirla per evitare perdite di pressione.

Attenzione: la macchina non funziona se la pressione in entrata è troppo bassa. Non utilizzate solventi per pulire il filtro; utilizzare solamente acqua saponosa.

RICERCA GUASTI

X. PROBLEMA

1. Causa

- a. Controllo/ Rimedio.

A. Indicatore di rete spento, ventilatore non lavora.

1. Interruttore aperto.

- a. Ripristinare l'interruttore.

B. Indicatore di rete ON, indicatore giallo di sovratemperatura/sottopressione ON.

1. L'unità è surriscaldata.

- a. Assicurarsi che la macchina non abbia lavorato oltre il limite del ciclo di lavoro.

2. Flusso dell'aria ostruito.

- a. Lasciare almeno 5 m per lato liberi attorno all'unità.

3. Torcia in corto. L'indicatore di sovratemperatura si accende momentaneamente e la macchina si spegne.

- a. Controllare il corretto assemblaggio delle parti della torcia ed escludere la possibilità di un corto della testa della torcia.

C. Indicatore di rete ON, Indicatore di sovratemperatura/sottopressione lampeggiante, nessun flusso di aria nelle fasi di spurgo o di pre-aria.

1. Aria non collegata pressione troppo bassa.

- a. Controllare che ci sia una pressione di almeno 72.5 psi (5 BAR) durante lo spurgo o il preflusso, regolare pressione del gas a 4.5 bar (65 psi).

2. Filtro o linea dell'aria bloccati,

- a. Sostituire la cartuccia del filtro. Controllare che le linee d'aria e i collegamenti della torcia non siano torti o piegati.

D. Indicatore di rete ON, Indicatore di sovratemperatura/sottopressione spento, nessun flusso di aria quando il pulsante torcia è premuto.

1. Ugello non installato propriamente sulla torcia.

- a. Controllare che l'ugello sia propriamente montato sulla testa della torcia.

2. Pulsante torcia difettoso o assemblaggio parti sulla testa non appropriato.

- a. Fare riferimento al paragrafo manutenzione parti della torcia.

3. Scheda difettosa

- a. Riparare/sostituire il generatore.

E. Indicatore di rete ON, Indicatore di sovratemperatura/sottopressione spento, aria scorre. La torcia non innesca l'arco pilota.

1. Parti della torcia difettose

- a. Controllare le parti della torcia e sostituirle se necessario.

2. Pressione del gas troppo elevata.

- a. Impostare la pressione a 65 psi (4.5 BAR).

3. Scheda difettosa.

- a. Riparare/sostituire il generatore.

F. La torcia innesca l'arco pilota, ma non taglia.

1. Cavo di massa non collegato.

- a. Assicurarsi che il cavo di massa sia fermamente collegato al pezzo in metallo e che ci sia un buon contatto tra pinza e pezzo.

2. Tensione in entrata troppo bassa.

- a. Usare prolunghe del cavo di alimentazione quanto più corte possibile.
- b. Usare gruppi elettrogeni di potenza adeguata.

3. Scheda difettosa.

- a. Riparare/sostituire il generatore.

AVANT-PROPOS

On vous remercie de la confiance accordée avec l'achat d'un ou plusieurs des appareils figurant dans ce catalogue. Ces produits, si montés et utilisés correctement, sont des générateurs de coupage fiables et durables qui vous permettront d'augmenter le rendement de votre activité avec des coûts d'entretien minimes.

Ces appareils ont été intégralement conçus, fabriqués et testés en ITALIE conformément aux Directives Européennes Basse Tension (2014/35/UE) et EMC (2014/30/UE) par l'application respective des normes EN 60974.1 (règles de sécurité pour le matériel électrique) Partie 1 : source de courant de soudage) et EN 60974-10 (Compatibilité électromagnétique EMC) et sont identifiés comme produits de Classe A.

Les appareillages de Classe A ne sont pas conçus pour une utilisation domestique, où l'énergie électrique est fournie par un réseau public à basse tension. Il est donc potentiellement difficile de garantir la compatibilité électromagnétique d'appareillages de Classe A dans ces zones, en raison de perturbations radiées et conduites. Ces appareils électriques professionnels doivent donc être utilisés en environnements industriels et raccordés aux armoires de distribution privées. La norme européenne/internationale EN/IEC 61000-3-12 définissant les niveaux maximum de distorsion harmonique induits sur le réseau public de distribution à basse tension ne s'applique donc pas à ces générateurs.

Il relève de la responsabilité de l'installateur ou de l'utilisateur (si nécessaire, consulter le fournisseur de l'énergie électrique) de s'assurer que ces appareillages peuvent être branchés à un réseau public à basse tension.



Attention : le fabricant n'assumera aucune responsabilité en cas de modifications non autorisées effectuées sur ses produits. Ces générateurs de courant doivent être utilisés uniquement dans le cadre des procédures de coupage indiquées ci-dessus. Par conséquent, ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour recharger des batteries, décongeler des conduites d'eau, chauffer des locaux avec ajout de résistances, etc.

Conformité à la directive RoHS : il est ici déclaré que la gamme de générateurs traitée dans le présent manuel respecte la norme communautaire RoHS 2011/65/UE du 8 Juin 2011 sur la restriction d'usage de substances déterminées considérées dangereuses pour la santé humaine et présentes dans les Équipements Électriques et Électroniques (EEE).



Ce symbole figurant sur le générateur de coupage ou sur l'emballage, indique que, au moment de l'élimination, celui-ci « ne devra pas » être éliminé comme un déchet ordinaire mais faire l'objet d'une procédure spécifique conformément à la directive européenne 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative à l'élimination des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), lesquels doivent être collectés séparément et recyclés de façon écologique. Le propriétaire d'un produit EEE (Équipements Électriques Électronique) est tenu de se renseigner pour connaître l'emplacement des centres de collecte différenciée autorisés auprès de nos représentants de zone. L'application de la directive européenne mentionnée ci-dessus permet de protéger l'environnement et notre santé.



Attention : les procédés de soudage, découpe et techniques apparentées peuvent être dangereux pour l'opérateur et les personnes se trouvant à proximité de la zone de travail. Par conséquent, lire attentivement le chapitre « SÉCURITÉ » ci-dessous.

NORMES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

INTRODUCTION

Ce manuel contient les instructions relatives à une installation correcte de l'Équipement Électrique Électronique (EEE) acheté.

Le propriétaire du produit EEE doit s'assurer que ce document soit lu et compris par les opérateurs de coupage, leurs assistants et le personnel technique chargé de l'entretien.



Attention : même si l'interrupteur ON/OFF de l'équipement électronique électrique est positionné sur « 0 », la tension de réseau reste présente à l'intérieur du générateur et dans le câble d'alimentation. Par conséquent, avant de procéder à toute vérification interne, il est indispensable de s'assurer que l'appareil soit déconnecté du circuit électrique en appliquant la procédure d'interdiction (par interdiction est entendu un ensemble d'opérations destinées à séparer et à maintenir l'appareil hors tension).

Un équipement électrique électronique ne doit jamais être utilisé sans panneau et carter de protection car il représente un danger pour les opérateurs. Une telle utilisation pourrait gravement endommager l'appareil.

Ces générateurs peuvent être alimentés par un groupe électrogène. Ce dernier devra strictement être équipé d'un moteur diesel de puissance supérieure à la puissance requise par le générateur de coupage à sa puissance maximale et sa sortie de tension et de fréquence doivent être compatibles avec les valeurs de la puissance électrique requise par le générateur de courant (voir la plaque des données techniques).

ÉLECTRICITÉ

1-S'assurer que le générateur est raccordé à la terre et que la ligne d'alimentation est dotée d'une prise de terre convenable.

2-S'assurer que l'établi est raccordé à une prise de terre convenable.

3-Éviter les contacts entre les barres métalliques à découper et la peau ou des pièces d'habillement humides.


4-Éviter de se poser ou de tenir par les mains la pièce à découper.

5-Ne pas effectuer des opérations de découpage dans des lieux humides ou sur des surfaces mouillées.

6-Ne pas utiliser l'installation si la torche ou les câbles sont détériorés.

7-Avant de remplacer l'électrode, la buse ou le diffuseur de la torche, il faut toujours arrêter le générateur.

8-Avant d'effectuer des opérations d'entretien à l'intérieur du générateur, il faut toujours l'arrêter et débrancher le câble d'alimentation de la prise de distribution.

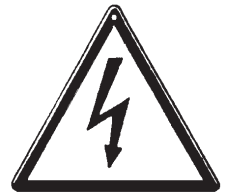

ATTENTION!

Les opérations de réparation, d'entretien, tout comme la mise en fonction de l'installation doivent être effectuées par du personnel qualifié, au courant des risques dus aux hautes tensions nécessaires pour faire fonctionner l'installation de découpage au plasma, conformément aux normes en vigueur et dans le plein respect de la loi sur la prévention des accidents.

ATTENTION!

Si pendant les opérations de découpage, l'on perçoit une légère sensation de décharge électrique, il faut immédiatement suspendre les travaux et ne pas utiliser le générateur jusqu'à ce que la panne n'ait été éliminée.

PROTECTION DES YEUX ET DU CORPS

Pendant le procédé de découpage, un danger est représenté par l'émission d'ondes électromagnétiques dues à l'arc électrique et ayant des longueurs d'onde allant de l'infrarouge à l'ultraviolet. Si ces rayons frappent les yeux, ils peuvent provoquer différentes pathologies, telles que conjonctivites, brûlures de la rétine, baisse de la vue etc. En plus une concentration importante de rayons ultraviolets peut provoquer des brûlures à la peau. Il est donc très important que l'opérateur n'utilise que des systèmes et des pièces d'habillement de protection, tels que:

1-Gants en croûte ou cuir

2-Tabliers en croûte ou cuir

3-Guêtres

4-Chaussures de protection

5-Masque de protection (mieux encore un casque) suffisamment ample à protéger tout le visage et doté de vitres de protection en mesure de filtrer toutes les radiations et de réduire au minimum l'intensité lumineuse absorbée par les yeux.



ATTENTION!

Ne jamais regarder, pour aucune raison, un arc électrique sans une protection pour les yeux.

Conformément aux exigences de la directive 2006/25/CE et de la norme EN 12198, cet équipement est classé catégorie 2. Cela rend obligatoire le port d'Équipements de Protection Individuelle (EPI) avec filtre de niveau de protection 15 maximum, comme le requiert la norme EN 169.



ATTENTION!

Un autre danger pour les yeux est représenté par des éclats ou des corpuscules pouvant se détacher pendant les opérations de découpage, meulage, brossage ou martelage pour l'élimination des déchets. Pendant ces opérations il faut toujours porter des lunettes ou des écrans de protection aux vitres transparentes de façon à empêcher que les éclats ou d'autres corps étrangers n'entrent dans les yeux.



IMPORTANT: autour de la zone de découpage il faut monter des écrans antireflet, de façon à empêcher que d'autres personnes, travaillant dans des zones proches, soient frappées par les radiations produites par l'arc.

FUMÉES ET GAZ DE DÉCOUPAGE

Pendant les opérations de découpage, des fumées et des poussières métalliques nuisibles se produisent. Les métaux recouverts ou contenant mercure, zinc, plomb et graphite peuvent produire des concentrations nuisibles de fumées toxiques pendant le découpage.

Pour éviter l'exposition de l'opérateur ou d'autres personnes à d'éventuelles fumées toxiques, il convient d'utiliser des masques antifumée et de travailler dans des lieux adéquatement ventilés.

Dans des lieux fermés, il est conseillé d'utiliser des aspirateurs situés sous la zone de découpage.

ATTENTION!

Il est très important de bien nettoyer le matériel à découper s'il présente des solvants ou des substances dégraissantes halogènes, afin d'éviter la formation de gaz toxiques. Quelques solvants chlorinés peuvent se décomposer en présence de radiations produites par l'arc et produire du gaz phosgène.

L'employeur est tenu d'évaluer les risques auxquels les travailleurs sont exposés lors de l'utilisation de machines à souder ou à couper, en se concentrant en particulier sur les risques découlant du soudage ou du coupage des alliages d'acier inoxydable.

Au regard de la législation en vigueur dans le pays où les machines à souder ou à couper sont vendues, l'employeur qui utilise ces machines pour souder ou couper des alliages d'acier inoxydable est tenu d'évaluer le risque cancérigène dérivant du développement de fumées contenant du nickel et du chrome hexavalent à l'état gazeux (rappelez-vous que le nickel et le chrome hexavalent à l'état gazeux sont cancérigènes).

INCENDIE

- 1-Éviter de provoquer des incendies dus à des étincelles ou à des déchets chauds.
- 2-Éloigner de la zone de découpage les matières inflammables ou combustibles.
- 3-S'assurer que les dispositifs contre les incendies sont situés près du poste de travail.
- 4-Placer le générateur à un endroit où l'aspiration et l'expulsion de l'air par les grilles des panneaux sont assurées.

ATTENTION!

**Ne pas découper des récipients de combustible ou lubrifiant, même s'ils sont vides.
Ne pas découper des récipients ou des interstices contenant des matières inflammables.
Ne pas découper dans une atmosphère polluée par des gaz inflammables ou par des vapeurs de liquides combustibles (type essence).**

BRUIT

Pendant le procédé de découpage, l'on produit du bruit. Le niveau du bruit dépend des paramètres de découpage utilisés.

ATTENTION!
Le bruit peut nuire à l'ouïe.
Se protéger adéquatement pour éviter des dommages.

BRÛLURES

L'opérateur doit se protéger adéquatement pendant toutes les opérations de découpage et cela doit être une précaution habituelle.

ATTENTION!
Éviter de diriger le jet de la torche contre des personnes ou des corps étrangers.

EMC

Avant d'installer le générateur de découpage au plasma, effectuer une évaluation de la zone environnante selon les points suivants:

- 1- Vérifier qu'il n'y ait pas d'autres câbles d'alimentation, lignes de contrôle, câbles téléphoniques ou systèmes à proximité du générateur.
- 2- Vérifier qu'il n'y ait pas de postes de radio ou de télévision.
- 3- Vérifier qu'il n'y ait pas d'ordinateurs ou d'autres systèmes de contrôle.
- 4- **Vérifier que dans la zone environnante du générateur il n'y ait pas de personnes qui utilisent des stimulateurs cardiaques ou des prothèses acoustiques.**
- 5- Vérifier l'immunité des autres appareillages qui doivent travailler dans le même lieu. En quelques cas, il peut être nécessaire d'utiliser des mesures de protection supplémentaires.

La réduction d'éventuelles perturbations peut être effectuée comme suit:

- 1- Si l'on localise des interférences dans la ligne d'alimentation, il faut insérer un filtre E.M.C. entre la ligne et le générateur.
- 2- Réduire la longueur des câbles de sortie du générateur, en les maintenant le plus près possible entre eux et étendus sur le plancher.
- 3- Refermer correctement tous les panneaux du générateur après avoir effectué une opération d'entretien.

GÉNÉRALITÉS

L'ARC AU PLASMA ET LE PRINCIPE D'APPLICATION DANS LA COUPE AU PLASMA

- ✓ Le plasma est un gaz réchauffé à une température extrêmement élevée et ionisé de façon à devenir électriquement conducteur.
- ✓ Ce procédé de coupe utilise le plasma pour transférer l'arc électrique au morceau métallique qui fond par la chaleur et se sépare.
- ✓ La torche utilise de l'air comprimé provenant d'une unique alimentation autant pour le gaz plasma que pour le gaz de refroidissement et de protection.
- ✓ Le départ du cycle est déterminé par un arc, appelé arc pilote, qui s'instaure entre l'électrode mobile (polarité -) et la tuyère de la torche (polarité +) sous l'effet du courant de court-circuit entre l'électrode et le morceau lui-même, instaurant ainsi un arc de plasma aussi appelé arc de coupe.
- ✓ Le temps de maintien de l'arc pilote programmé en usine est de 3s; si le transfert n'est pas effectué dans cette limite de temps, le cycle est automatiquement bloqué mis à part le maintien de l'air de refroidissement.

DONNÉES TECHNIQUES

Vous pouvez trouver le tableau des données techniques de l'appareil sur la dernière page de ce manuel.

Les données techniques peuvent varier en fonction de la torche à utiliser avec le générateur.

BRANCHEMENT À LA LIGNE ÉLECTRIQUE

La machine doit être branchée à un système Ligne-Neutre avec conducteur de terre de protection "PE". Vérifier que le terminal de la prise prévu à cet effet soit bien branché à la terre de distribution.

BRANCHEMENT DU CÂBLE DE MASSE

Brancher la fiche à la prise de courant et la borne à pince du câble de masse à la pièce à couper ou à l'établi métallique de soutien en observant les précautions suivantes:

- ✓ Vérifier qu'un bon contact électrique s'établisse, en particulier si l'on coupe des toles, avec des revêtements isolants, oxydés, etc.
- ✓ Effectuer le branchement de masse le plus près possible de la zone de coupe.
- ✓ L'utilisation de structures métalliques ne faisant pas partie de la pièce, comme conducteur de retour du courant de coupe, peut être dangereuse pour la sécurité et donner des résultats insuffisants lors de la coupe.
- ✓ Ne pas effectuer le branchement de masse sur la partie de la pièce devant être enlevée.

BRANCHEMENT DE LA TORCHE POUR LE COUPE PLASMA

Avant de commencer les opérations de coupe, vérifier que le montage des parties sujettes à usure soit correct en inspectant la tête de la torche comme il est indiqué au paragraphe "Entretien Torche".

SITUATION ET DÉPLACEMENT DE LA SOURCE DE COURANT

Choisir l'emplacement en vérifiant qu'il y ait une bonne circulation d'air exempte de poussières, fumées ou gaz conducteurs ou agressifs.

S'assurer qu'aucun obstacle n'empêche le passage d'air de refroidissement par les ouvertures avant et arrière de la machine.

Prévoir un espace libre d'au moins 500mm autour de la machine.

En cas de nécessité de déplacer la machine, débrancher-la de la prise et ramasser les câbles et les tuyauterie pour éviter son endommagement pendant le transport.

BRANCHEMENT DE L'AIR COMPRIMÉ

Une source d'air propre et sec ou de nitrogène doit alimenter la machine. La pression d'alimentation doit se trouver entre 72,5 et 150 psi (5 et 10,3 bar). Le débit est d'environ 3,5 cu. ft/min. (100 L/min.). Si ces précautions ne sont pas respectées, cela pourrait avoir pour conséquence des températures de fonctionnement excessives ou des dommages causés à la torche.


Un régulateur d'air est inclus avec l'unité avec un réglage de pression optimal de 65 psi, 4,5 Bar.

REMARQUE: Le régulateur devrait ne jamais être placé au-dessus de 87 psi (6 Bar).


REMARQUE: L'unité ne fonctionne pas si la pression de l'air d'entrée est inférieure à 55 psi, 3.8 Bar.

DISPOSITIFS DE CONTRÔLE, SIGNALISATION ET SÉCURITÉ

- USAGE SEULEMENT AVEC COMPRESSEUR INTERNE

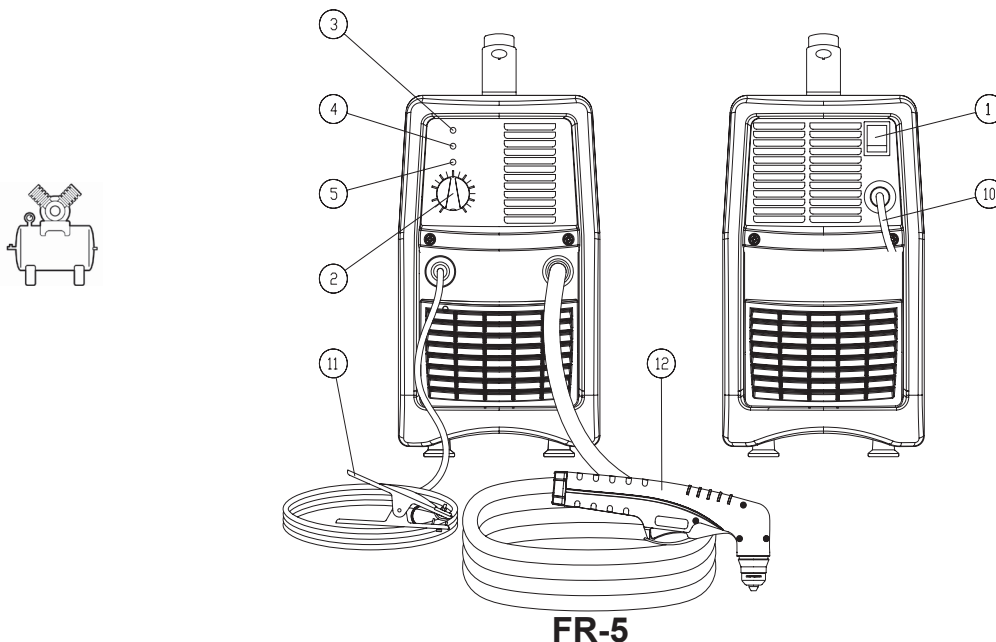

ESTERNA USAGE AVEC COMPRESSEUR INTERNE ET AVEC SOURCES DE L'AIR INTÉRIEURS

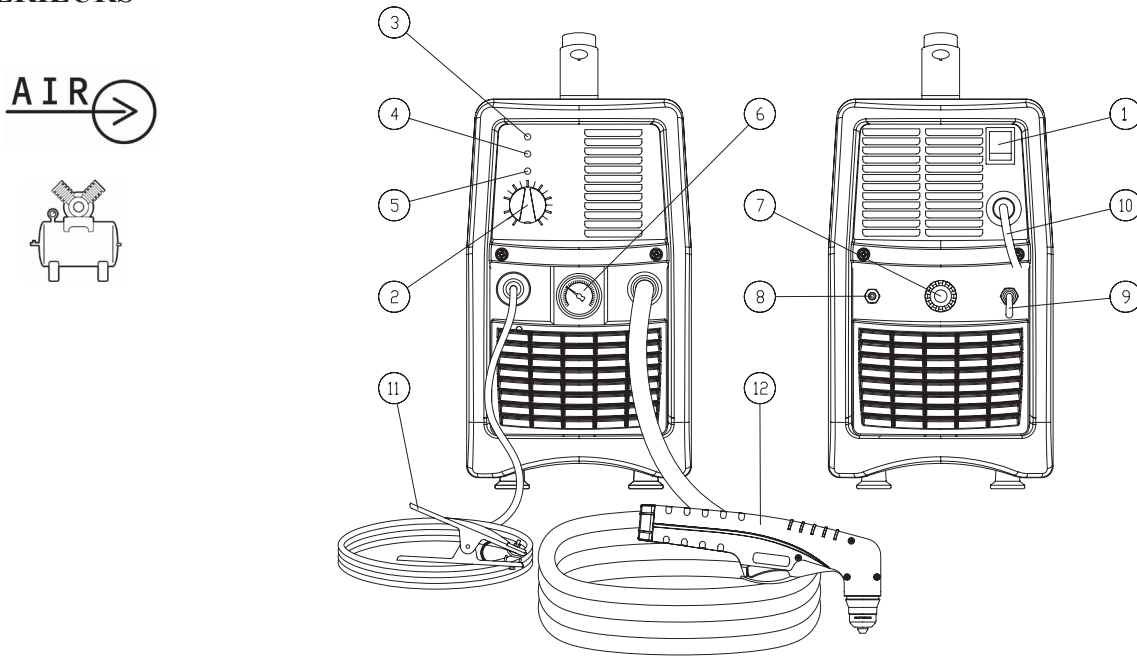

Interrupteur général 0-I (1)

Sur I (ON), machine prête pour le fonctionnement. Les circuits de contrôle et de service sont alimentés.
Sur O (OFF) tout fonctionnement est inhibé; les dispositifs de contrôle sont désactivés.

Potentiometre courant de coupe (2)

Permet de régler l'intensité du courant de coupe fourni par la machine, qui doit être adoptée en fonction de l'application (épaisseur du matériau/vitesse).

Voyant LED vert (3)

S'ALLUME lorsque la tension d'entrée est appliquée dans un registre normal. Clignote lentement lorsque la tension d'entrée dépasse 260 VAC, ou au dessus de 180 VAC.

Voyant LED jaune (4)

S'ALLUME lorsque la protection thermique est activée. Clignote lentement lorsque la protection de sous-pression fonctionne (la pression est inférieure à 55 psi, 3,8 bar.). Cette fonction est activée seulement quand on use une source d'air extérieur.

Voyant LED rouge (5)

S'ALLUME lorsque la torche est activée. Clignote rapidement pendant le pré -écoulement de sécurité de 3 secondes avant le démarrage de l'arc pilote. Clignote lentement si l'arc coupant n'est pas amorcé dans les 3 secondes suivant le démarrage de l'arc pilote.

Manomètre (6)

Régulateur d'Air (7)

Ajuste la pression de l'air d'entrée – tirer vers le haut pour déverrouiller, appuyer vers le bas pour verrouiller – le réglage normal de la pression de l'air est de 65 psi, 4,5Bar. Note: Le régulateur devrait ne jamais être placé au-dessus de 87 psi (6 Bar).

Raccord air comprimé a l'unité (8)

Interrupteur air interne / source d'air extérieur (9)

Vers le bas pour utiliser l'unité avec le compresseur interne, vers le haut pour connecter l'unité a une source d'air extérieur.

Câble de alimentation (10)

Câble de Travail avec Agrafe (11)

Torche (12)

La torche seulement peut activer et fermer les opérations de coupage.

OPÉRATIONS DE COUPE

Préliminaire

AVERTISSEMENT!

Débranchez le secteur à la source avant de monter ou démonter les modules empilés, les modules individuels, les pièces de chalumeau, les ensembles de chalumeau et de câbles.

- ✓ Vérifier et appliquer les conditions prévues aux paragraphes (1) SÉCURITÉ et INSTALLATION de ces instructions.

Pièces de chalumeau

- ✓ Vérifiez le bon montage du chalumeau. Installez les pièces adéquates pour l'application voulue (reportez-vous à la section intitulée Sélection des pièces de chalumeau consommables).

REMARQUE : L'alimentation ne peut pas fonctionner temps que la coquille protectrice de chalumeau n'est pas complètement calée contre les broches PIP (pièces en place) dans la tête de chalumeau.

Alimentation d'entrée

- ✓ Vérifiez la source d'alimentation pour la bonne tension d'entrée.
- ✓ Assurez-vous que la source d'alimentation répond aux exigences en matière de protection de circuit et câblage.
- ✓ Branchez l'appareil et activez l'interrupteur général en amont pour alimenter le système.

Câble de masse

- ✓ Vérifiez que qu'il y a bien une solide connexion de masse avec le câble sur la pièce de travail.

Système de purge

- ✓ Passez l'interrupteur M/A en position de marche (ON). Le voyant correspondant va clignoter brièvement au démarrage du système puis rester allumé. Activez le bouton du chalumeau pour lancer la purge de gaz (pré débit) ce qui va éliminer toute condensation qui aurait pu s'installer dans le chalumeau et les câbles pendant que le système était fermé. Quand la purge de gaz est terminée, l'arc pilote sera démarré.

AVERTISSEMENT

Ne démarrez pas l'arc pilote durant le réglage.

Vérification de la qualité de l'air

- ✓ Pour vérifier la qualité de l'air, désactivez le chalumeau (post-débit) et placez un verre filtre de lunettes de soudeur devant le chalumeau. Tout contenu d'huile ou d'eau sera alors visible sur le verre.

AVERTISSEMENT

NE DÉMARREZ PAS l'arc pilote sans avoir vérifié la qualité de l'air.


SOURCE D'AIR COMPRIMÉ

AVERTISSEMENT: Les instructions pour la coupe avec une source externe d'air comprimé ne sont valables que pour le modèle qui offre cette fonction.

Le processus de découpe au plasma nécessite une source d'air comprimé: ce générateur peut fonctionner avec compresseur interne et avec une source externe d'air comprimé.

L'utilisation d'une source d'air extérieur permet une plus grande gamme de courant de coupe et donc une plus grande capacité de coupe.

Choisissez le mode (l'air intérieur / air extérieur) le mieux adapté à vos besoins et suivez ces instructions:

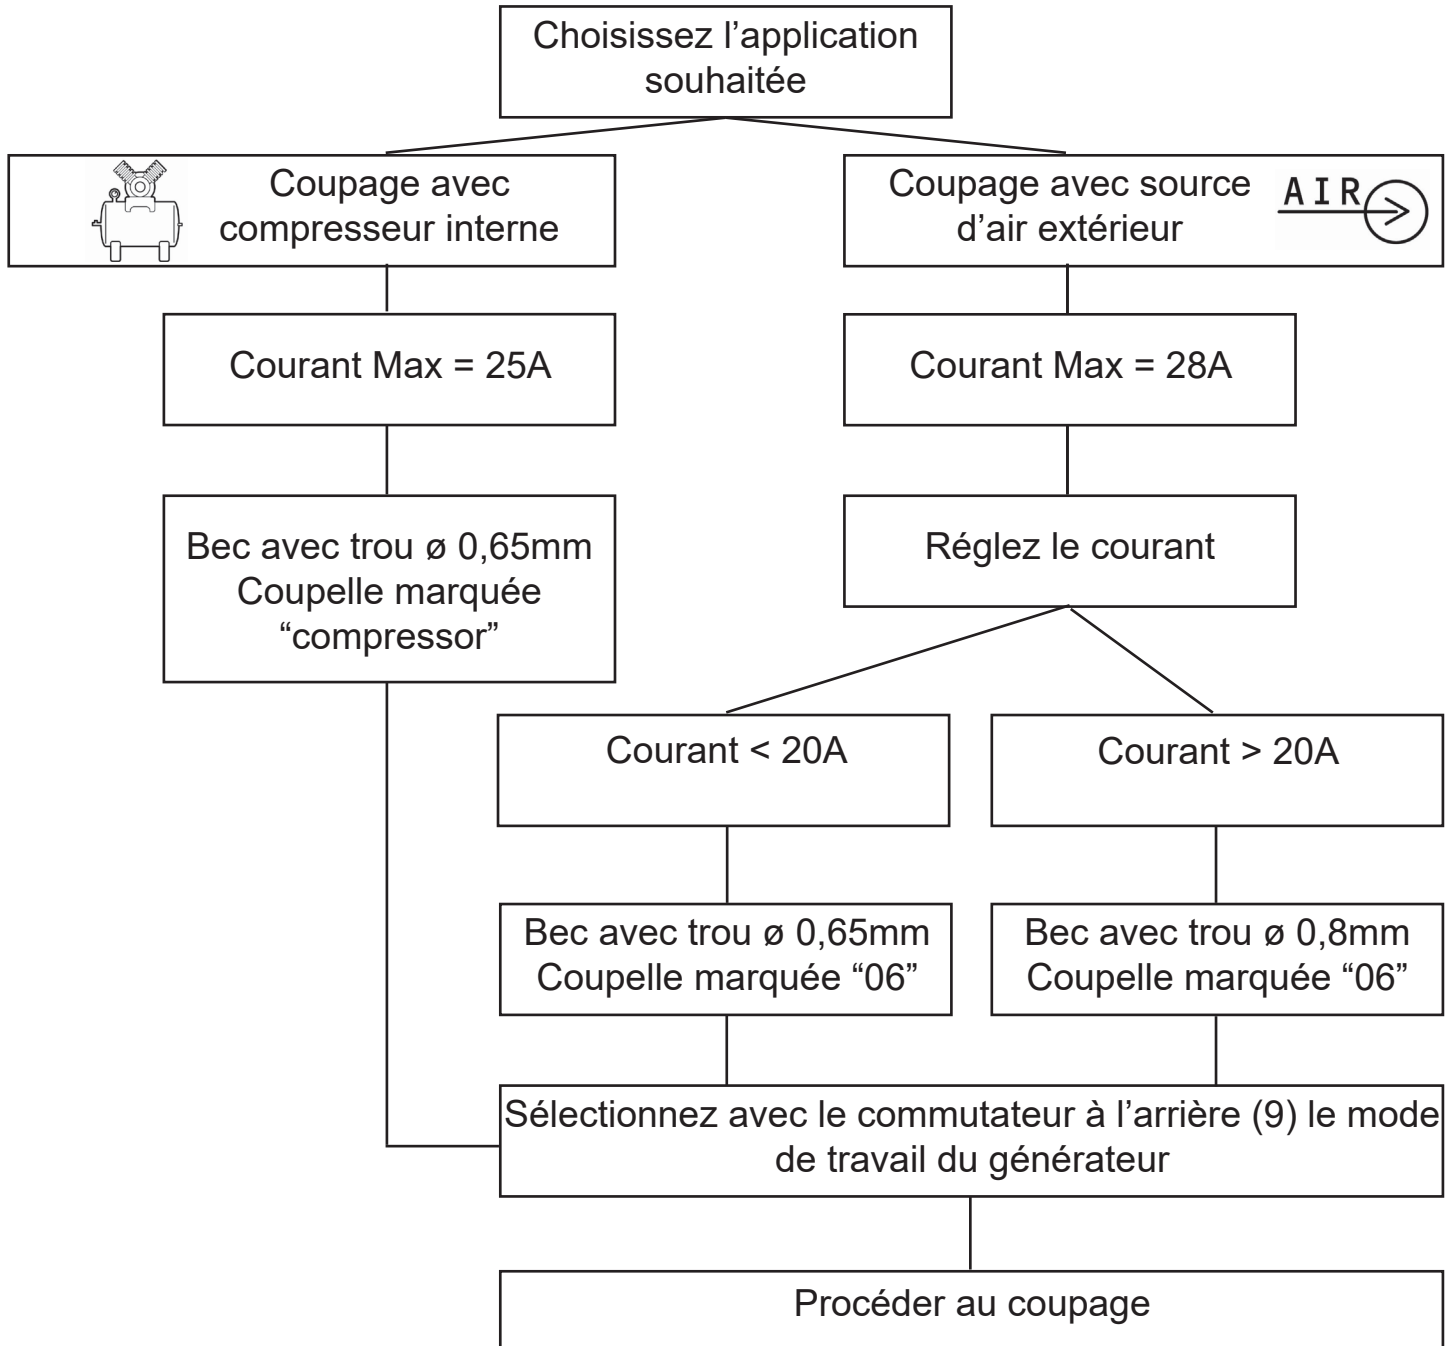

COUPE

A. Découpe avec le chalumeau à main

- ✓ Le chalumeau peut être confortablement tenu à une main, ou plus fermement avec les deux mains. Choisissez la technique avec laquelle vous vous sentez le mieux et qui vous permet un bon contrôle du mouvement. Positionnez votre index ou votre pouce pour appuyer sur le commutateur de commande de la poignée du chalumeau.
- ✓ Pour des départs au bord, maintenez le chalumeau perpendiculaire à la pièce de travail avec l'avant de la buse au bord de la pièce au point où la coupe doit commencer - Fig.A. Pour le perçage inclinez légèrement le chalumeau pour orienter les étincelles à l'écart du chalumeau jusqu'à la fin de la pénétration - Fig.B.

Fig. A


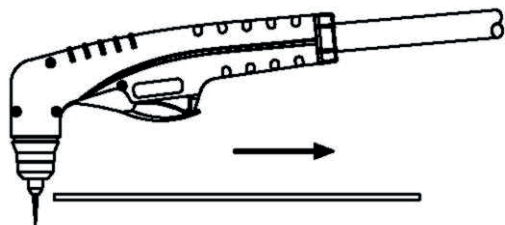


Fig. B

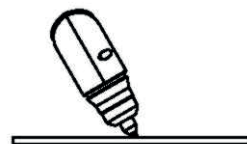

- ✓ Pour la découpe en tirant gardez le chalumeau en contact avec la pièce de travail. Pour la découpe avec écartement maintenez le chalumeau à environ 2-3 mm de la pièce.
- ✓ Avec le chalumeau en position de départ, pressez et maintenez appuyé le commutateur de commande. Après la purge initiale du gaz, l'arc pilote se crée et se maintient pour 3 secondes jusqu'au démarrage de l'arc de coupe.
- ✓ Une fois amorcé, l'arc principal reste actif aussi longtemps que le commutateur de commande est maintenu appuyé, sauf si le chalumeau est écarté de la pièce ou que le mouvement du chalumeau est trop lent. Ne pas cesser de bouger pendant le coupage. Couper à une vitesse régulière sans pauses. Maintenir la vitesse de coupage de sorte que l'hystérésis de l'arc soit de 30° en arrière de la direction de parcours Fig. C.
- ✓ Pour couper le chalumeau, relâchez simplement le commutateur de commande. Après son relâchement un post-débit s'effectue. Si la gâchette est activée pendant cette période, l'arc pilote redémarre.

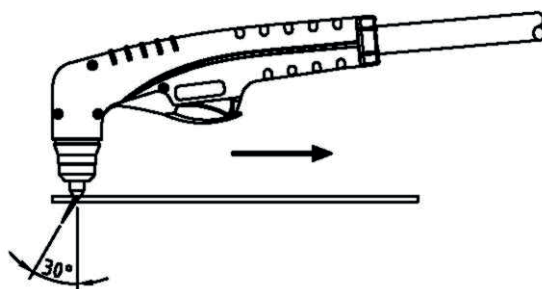


Fig. C

B. Perçage au chalumeau à main

REMARQUE: la capacité maximal de perçage est 2mm. S'il faudrait couper une pièce de métal avec un épaisseur supérieur à 2mm sans départ au bord, pratiquer un trou dans le metal au moins de 6mm de diamètre à la perceuse.

- ✓ Pour percer avec le chalumeau à main, penchez légèrement le chalumeau de façon à ce que les particules renvoyées par soufflage s'écartent de la buse de chalumeau (et de l'opérateur) plutôt que de revenir droit - Fig.B.
- ✓ Terminez la percée sur la ligne de coupe et continuez de couper en suivant cette ligne. Tenez la torche perpendiculaire à la pièce de travail une fois le perçage effectué - Fig.D.
- ✓ Nettoyez éclaboussures et calamine de la coquille de protection et de la buse aussitôt que possible. En vaporisant ou en trempant la coquille avec ou dans un composé anti-projections vous minimisez la quantité de projection qui adhèrera dessus.

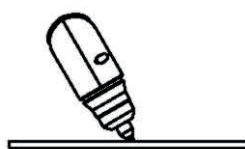


Fig. B

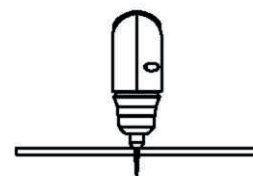


Fig. D

AVERTISSEMENT

Débranchez la source d'alimentation secteur avant de procéder au démontage du chalumeau ou de ses câbles. Relisez fréquemment les précautions de sécurité importantes du début de ce manuel. Assurez-vous que l'opérateur est bien équipé avec gants, vêtements et protections oculaire et auditive appropriées. Assurez-vous qu'aucune partie du corps de l'opérateur n'entre en contact avec la pièce de travail lorsque le chalumeau est activé.

ATTENTION

Des étincelles venant du procédé de coupe peuvent endommager les surfaces peintes, revêtues ou d'autres comme verre, plastique ou métal.

REMARQUE : Manipulez les câbles du chalumeau avec soin et faites attention à ne pas les endommager.

SÉLECTION DES PIÈCES CONSOMMABLES DE CHALUMEAU


Pour changer les pièces de matériel de la torche, utiliser la procédure suivante:

NOTE: Le bec, le distributeur de gaz et l'électrode sont maintenus à leur place par la coupelle blindée. Positionner la torche avec la coupelle blindée vers le haut afin d'éviter la chute de ces pièces au moment du retrait de la coupelle.


Attendez jusqu'à ce que la torche est suffisamment refroidi avant de remplacer les consommables.

1. Dévisser et retirer la coupelle blindée de l'Ensemble de la Tête de la Torche
2. Retirer le bec, le distributeur de gaz et l'électrode.
3. Installer l'électrode, le distributeur de gaz et le bec.
4. Serrer à la main la coupelle blindée jusqu'à ce qu'elle prenne assise sur la tête de la torche. Si on sent une résistance au moment de l'installation de la coupelle, vérifier le filetage avant de continuer.

- POUR LE COUPAGE AVEC COMPRESSEUR INTERNE

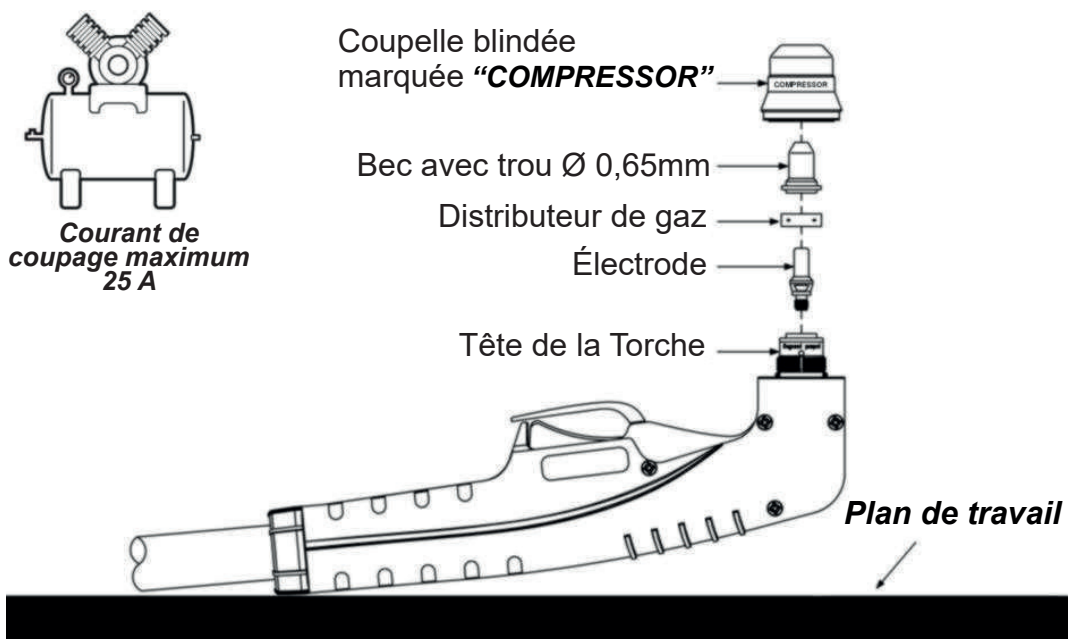

- POUR LE COUPAGE AVEC SOURCE D'AIR EXTÉRIEUR

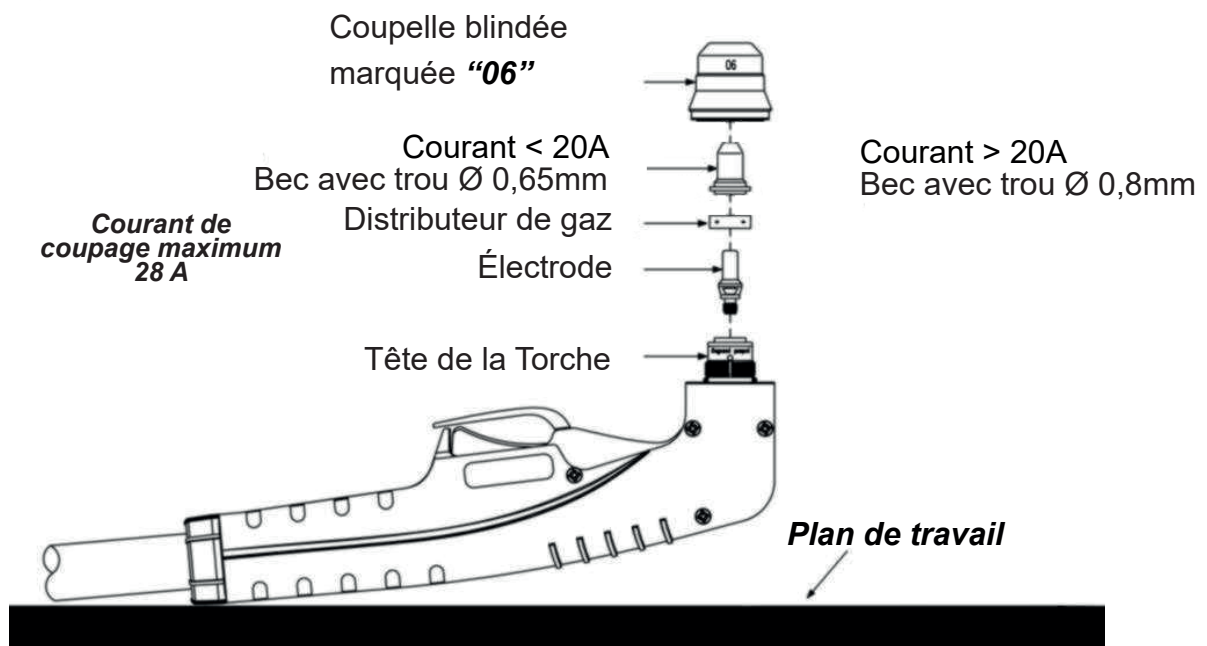

DYSFONCTIONNEMENTS HABITUELS

Voici une liste des problèmes de découpe fréquents avec leurs causes possibles :

- √ Pénétration insuffisante: Vitesse de découpe trop rapide
Chalumeau trop incliné
Métal trop épais
Pièces de chalumeau usées
Courant de coupe insuffisant
Pièces n'étant pas d'origine
- √ Extinction de l'arc principal: Vitesse de découpe trop lente
Écartement du chalumeau trop important par rapport à la pièce
Alimentation CA trop faible, courant de sortie réduit
Câble de masse sur la pièce débranchée
Pièces de chalumeau usées
Pièces n'étant pas d'origine
- √ Formation excessive d'écume: Vitesse de découpe trop lente (écume inférieure)
Vitesse de découpe trop rapide (écume supérieure)
Écartement du chalumeau trop important par rapport à la pièce
Pièces de chalumeau usées
Courant de coupe non approprié
Pièces n'étant pas d'origine
- √ Coupe incliné (pas perpendiculaire): position du chalumeau non appropriée;
mauvais et/ou asymétrique usure du trou de la coupelle;
assemblage des pièces du chalumeau;
- √ Durée de vie des pièces de chalumeau écourtée: Huile ou humidité dans l'approvisionnement en air
Capacité du système outrepassée (matériau trop épais)
Durée excessive de l'arc pilote
Débit d'air trop faible (pression incorrecte).
Chalumeau mal assemblé
Buse de chalumeau touchant la pièce
Composants de tête de chalumeau endommagés ou desserrés
Pièces n'étant pas d'origine

ENTRETIEN

Les interventions d'entretien du générateur ne peuvent être effectuées que si on a les connaissances techniques et les outils nécessaires. Dans le cas contraire, s'adresser au centre après-vente le plus proche.

Attention!

N'accéder pas en aucun cas à l'intérieur du générateur de courant (retrait des panneaux) et ne pas effectuer non plus d'interventions sur la torche (démontage) sans qu'elle ait été débranchée au préalable de la prise de secteur. Des contrôles effectués sous tension à l'intérieur de la machine peuvent causer un choc électrique grave ayant pour origine un contact direct avec des parties sous tension.

GÉNÉRATEUR

Tous les 3-4 mois (cela dépend aussi du temps d'utilisation) il faut examiner le générateur et éliminer avec de l'air comprimé les dépôts éventuels de poussière.

ATTENTION!

Pour le nettoyage, n'utiliser que de l'air comprimé sec.
Ne pas orienter directement le jet d'air vers les circuits électroniques.

TORCHE

Périodiquement, en fonction de l'intensité d'utilisation ou en cas de défauts de coupe, vérifier l'état d'usure des parties de la torche intéressées par l'arc plasma:

Porte-buse: Dévisser manuellement la tête de la torche. En effectuer soigneusement le nettoyage et le remplacer s'il est endommagé (brûlures, déformations ou criques). Vérifier l'intégrité du secteur métallique supérieur (sécurité de la torche).

Buse: Contrôler l'usure de l'orifice de passage de l'arc de plasma et des surfaces intérieures et extérieures. Si l'orifice est élargi ou déformé par rapport au diamètre originel, remplacer la buse. Si les surfaces résultent particulièrement oxydées, les nettoyer avec du papier abrasif très fin.

Bague de distribution d'air: Vérifier qu'il n'y ait pas de brûlures ou de criques ou que les orifices de passage de l'air ne soient pas bouchés. La remplacer immédiatement si elle est endommagée.

Électrode: Remplacer l'électrode quand la profondeur du cratère se formant sur la surface émettrice est d'environ 2mm.

ATTENTION!

- ✓ Avant d'effectuer toute intervention sur la torche, la laisser refroidir pendant tout le temps de "post-air".
- ✓ Sauf dans certains cas, il est conseillé de remplacer l'électrode et la buse EN MEME TEMPS.
- ✓ Respecter l'ordre de montage des composants de la torche (inverse par rapport au démontage).
- ✓ Faire attention à ce que la bague de distribution soit montée dans le bon sens.
- ✓ Remonter le porte-buse en vissant manuellement à fond en forçant légèrement.
- ✓ Ne monter en aucun cas le porte-buse sans avoir préalablement monté l'électrode, la bague de distribution et la buse.
- ✓ **La régularité et le bon ordre des contrôles sur les parties de la torche sujettes à usure sont vitales pour la sécurité et le bon fonctionnement du système de coupe.**

CORPS DE LA TORCHE, POIGNÉE ET CABLE



- ✓ Normalement ces composants n'ont pas besoin d'un entretien particulier excepté d'une inspection périodique et d'un nettoyage soigné qui doit être effectué sans utiliser de solvants de n'importe quel type. Si vous vous apercevez que l'isolation est endommagée - fractures, criques et brûlures ou desserrage des conducteurs électriques - la torche ne peut plus être utilisée puisque les conditions de sécurité ne sont pas satisfaites. Dans ce cas la réparation (entretien extraordinaire) ne peut être effectuée sur le lieu mais doit être déléguée à un centre d'assistance autorisé, en mesure d'effectuer les essais spéciaux de réception après la réparation.

Pour maintenir l'efficacité de la torche et du câble il est nécessaire d'adopter certaines précautions:

- ✓ NE PAS mettre en contact la torche et le câble avec des parties chaudes ou brûlantes.
- ✓ NE PAS soumettre le câble à des efforts de traction excessifs.
- ✓ NE PAS faire passer le câble sur des arêtes vives, coupantes ou des surfaces abrasives.
- ✓ Enrouler le câble en spirales régulières si sa longueur est supérieure à la longueur nécessaire.
- ✓ NE passer en aucune façon sur le câble afin de ne pas l'écraser.

FILTRE AIR COMPRIMÉ

Le générateur est doté d'un filtre interne d'air comprimé avec évacuation de la buée manuel (la vanne de purge est située sur la partie inférieure de la machine). Videz périodiquement pour enlever l'eau dans le filtre. Avant effectuer ces opérations, éteignez et débranchez le générateur du réseau.

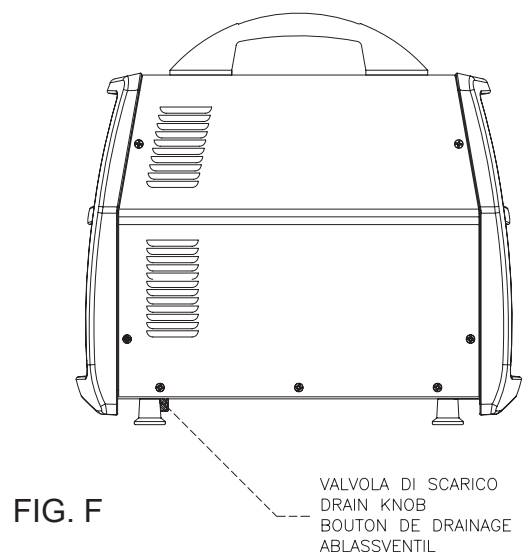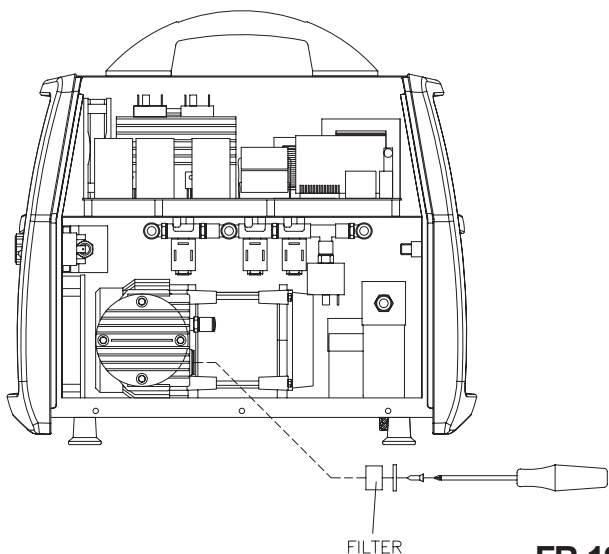

Soulever l'unité pour atteindre la vanne de purge située sur le fond (FIG. F). Ouvrez la vanne en le tournant dans le sens antihoraire et laissez sortir la buée. Une fois effectuée la purge, il est extrêmement important que la vanne est bien fermée en le tournant dans le sens horaire.

ATTENTION! La non-fermeture de cette vanne peut causer de graves dommages à la torche. Si la cartouche est très sale, vous aurez besoin de la remplacer pour éviter des fuites de pression. Ne pas utiliser de solvants de n'importe quel type pour le nettoyage du filtre mais seulement de l'eau savonneuse.

DÉPANNAGE

X. PROBLÈME

1. CAUSE POSSIBLE

a. MESURE À PRENDRE RECOMMANDÉE

A. Indicateur de CA éteint, le ventilateur ne fonctionne pas. Pas de Puissance d'entrée.

1. Le disjoncteur général en amont a déclenché.

a. Rancher l'unité dans une prise de 230V.

b. Rétablir le Disjoncteur.

B. Indicateur de CA allumé, indicateur de surchauffe / sous-pression allumé

1. L'unité est sur-chauffée.

a. Vérifier que l'unité n'ait pas fonctionné au-delà des limites du facteur de marche.

2. Circulation d'Air bloquée

a. Laissez un espacement d'au moins 5 m de chaque côté.

3. Le chalumeau est en court-circuit, l'indicateur s'allume un moment et l'appareil se coupe.

a. Vérifiez le non assemblage des pièces du chalumeau, ou un court-circuit dans la tête.

C. Indicateur de CA allumé, indicateur de Température excessive / sous-pression CLIGNOTANT. Pas de circulation d'air lors de la purge ou du pré – écoulement.

1. Air non connecté ou pression trop faible.

a. Vérifier que la source ait au moins 72,5 psi (5 bar) durant la purge ou le pré – écoulement, ajuster la pression de l'air sur 65 psi (4,5 bar).

2. Filtre à air ou conduit d'air bloqué, torche bloquée.

a. Changer la cartouche du filtre. Vérifier que le conduit d'air et les fils de la torche ne soient pas tordus et ne présentent pas de coques.

D. Indicateur de CA allumé, indicateur de Température excessive / sous-pression ÉTEINT. Pas de circulation d'air lorsqu'on appuie sur l'interrupteur de la torche.

1. Coupelle blindée mal installée sur la torche.

a. Vérifier que la coupelle blindée ait une assise complète contre la torche.

2. Interrupteur de la Torche défectueux ou mauvais Assemblage des Pièces du support de la torche.

a. Se reporter à la Section de « Entretien »

3. Tableau de Circuits Imprimés Principal défectueux.

a. Réparer /Changer l'Alimentation.

E. Indicateur de CA allumé, indicateur de Température excessive / sous-pression ÉTEINT. L'air circule, l'Arc Pilote ne démarre pas.

1. Pièces de la torche défectueuses.

a. Réviser les pièces de la torche et les changer si nécessaire.

2. Pression de gaz trop élevée.

a. Fixez la pression à 4,5 bar (65 psi).

3. Tableau de Circuits Imprimés Principal défectueux.

a. Réparer /Changer.

F. La torche a un arc pilote mais ne coupe pas..

1. Fil de travail non branché.

a. Vérifier que le fil de travail soit bien branché sur le métal à nu.

2. Puissance d'entrée c.a. trop faible.

a. Utiliser la distance la plus courte possible jusqu'au panneau du disjoncteur.

3. Tableau de Circuits Imprimés Principal défectueux.


a. Réparer /Changer.

VORWORT


Wir möchten Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen danken, das Sie mit dem Kauf eines oder mehrerer in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Geräts bewiesen haben. Wenn diese Geräte ordnungsgemäß zusammengebaut und benutzt werden, sind sie zuverlässige und dauerhafte Schneidgeneratoren, die die Produktivität Ihrer Gewerbetätigkeit bei minimalen Wartungskosten erhöhen werden.


Diese Geräte sind alle vollständig in ITALIEN unter voller Einhaltung der europäischen Niederspannungs-(2014/35/EG) und EMV-Richtlinien (2014/30/EG) in Anwendung der jeweiligen Normen EN 60974.1 (Sicherheitsregeln für Elektromaterial, Teil 1: Schweißstromquelle) und EN 60974-10 (Elektromagnetische Verträglichkeit) entworfen, gebaut und geprüft und sind als Erzeugnisse der Klasse A eingestuft.

Die Geräte der Klasse A sind nicht für den Gebrauch im Haushaltsbereich entworfen, in dem der Strom von einem öffentlichen Niederspannungs-Verteilungsnetz geliefert wird und es daher schwierig ist, die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten der Klasse A in diesen Bereichen aufgrund von verstrahlten und geleiteten Störungen zu gewährleisten. Diese gewerblichen Elektrogeräte sind daher im gewerblichen Umfeld und an private Verteilerkabinen angeschlossen zu benutzen. Auf diese Generatoren ist daher die europäische bzw. internationale Norm EN/IEC 61000-3-12 anwendbar, die die Höchstgrenzen der harmonischen Verzerrung bestimmt, die im öffentlichen Niederspannungs-Verteilungsnetz herbeigeführt wird. Der Installateur bzw. der Benutzer haftet für die Gewährleistung (falls erforderlich, den Stromlieferanten befragen), dass diese Geräte an ein öffentliches Niederspannungs-Netz angeschlossen werden können.

 **Achtung:** der Hersteller wird im Fall von nicht genehmigten Veränderungen an dessen Erzeugnissen von jeglicher Haftung enthoben. Diese Stromgeneratoren dürfen ausschließlich für die oben aufgeführten Schneidverfahren verwendet werden. Sie dürfen daher keinesfalls für das Aufladen von Batterien, das Auftauen von Wasserleitungen, die Heizung von Räumen unter Zuhilfenahme von Widerständen, usw. verwendet werden.

Entsprechung mit der RoHS-Richtlinie: Es wird hiermit erklärt, dass die in diesem Handbuch behandelte 3Ph Baureihe die Europa-Norm RoHS 2011/65/EG vom 8. Juni 2011 über die beschränkte Verwendung von bestimmten gesundheitsschädlichen Stoffen in den Elektrischen und Elektronischen Geräten (EEE) einhält.

 Dieses auf dem Schneidgenerator oder auf der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieser zum Zeitpunkt der Entsorgung nicht wie gewöhnlicher Abfall entsorgt werden darf, sondern in spezifischer Form und unter Einhaltung der europäischen Richtlinie 2012/19/EG vom 4. Juli 2012 bezüglich der Entsorgung von Elektronikschrott (WEEE), das getrennt gesammelt und umweltverträglich verwertet werden muss. Als Inhaber eines solchen Geräts sind Sie verpflichtet, sich bei unseren Gebietsvertretern über die zulässigen Sammelsysteme zu informieren. Die Anwendung der oben erwähnten Richtlinie verbessert unsere Umwelt und unsere Gesundheit.

 **Achtung:** Die Schweiß- Schneide- und ähnliche Verfahren können für den Bediener und für die Personen in der Nähe des Arbeitsbereichs gefährlich sein. Lesen Sie daher aufmerksam das nachstehend wiedergegebene Kapitel "SICHERHEIT".

SICHERHEITSREGELN UND ALLGEMEINE WARNUNGEN

EINFÜHRUNG

Dieses Handbuch enthält die Anweisungen für eine ordnungsgemäße Installation des von Ihnen erworbenen Elektro- und Elektronik-Geräts (EEG).

Der Eigentümer eines EEG muss sicherstellen, dass dieses Dokument von den Schneidern, deren Gehilfen und dem technischen Wartungspersonal gelesen und verstanden wird.



Achtung: Auch bei dem Schalter EIN/AUS des Geräts in Stellung "0" ist im Inneren des Generators und im Netzkabel Spannung vorhanden. Daher ist vor jeder Prüfung des Inneren sicherzustellen, dass das Gerät von der elektrischen Verteilungsanlage mittels Sperre getrennt wird (mit dem Begriff Sperre ist ein Ganzes an Vorgängen gemeint, die dazu bestimmt sind, das Gerät von der Spannung zu trennen und spannungslos zu halten).

Ein EEG darf niemals ohne Abdeckungen benutzt werden, da dies für die Bediener gefährlich ist. Ein derartiger Gebrauch könnte schwere Schäden des Geräts verursachen.

Diese Generatoren können von einem Stromaggregat versorgt werden; dieses muss zwingend in der Lage sein, die vom Generator geforderte max. Leistung zu liefern, muss den jeweiligen im Installationsland geltenden Bestimmungen entsprechen und von erfahrenen Fachkräften realisiert werden sein. Seine Spannungs- und Frequenzausgang müssen mit den vom Generator benötigten Versorgungswerten kompatibel sein (siehe Typenschild).

ELEKTRIZITÄT

1. Stellen sie sicher, dass das Gerät geerdet ist und dass der Netzanschluss allpolig für die auf dem Typenschild angegebene Stromaufnahme ausgelegt ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Werkbank mit einem Masseanschluss angeschlossen ist.
3. Meiden sie den Kontakt zwischen den zu schneidenden Metallteilen und nackter Haut und/oder feuchter Kleidung.
4. Lehnen sie sich nicht am Werkstück an und halten Sie dieses nicht in den Händen.
5. Führen sie keine Schnitte in einer feuchten Umgebung oder an nassen Oberflächen aus.
6. Benutzen sie das Gerät nicht, falls der Schneidbrenner oder das Schlauchpaket beschädigt sind.
7. Schalten sie das Gerät unbedingt aus, während Sie die Elektrode, die Düse oder die Schutzkappe des Schneidbrenners wechseln.
8. Schalten sie das Gerät immer aus und trennen sie es vom Netz, bevor Sie etwaige Instandhaltungen im Innern des Geräts durchführen.



ACHTUNG!

Reparaturen, Instandhaltung und Eingriffe in das Gerät sollen nur von geschulten Elektrofachkräften durchgeführt werden! Der Bediener muss bei der Arbeit alle geltenden Bestimmungen für einen sicheren Betrieb (z.B. Normen, UVV's) einhalten.

ACHTUNG!

Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn das Gerät auf Schäden. Bei Beschädigungen darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Lassen sie das Gerät von einer Elektrofachkraft instandsetzen.

AUGEN- UND KÖRPERSCHUTZ

Eine Gefahr stellt auch das intensive Licht dar, welches von einem Lichtbogen ausgesandt wird. Diese Strahlung kann sowohl die Augen schädigen, als auch zu Verbrennungen auf der Haut führen. Deshalb darf nie ohne geeignete Schutzbekleidung gearbeitet werden:

1 - Schutz- oder Lederhandschuhe

2 - Schutz- oder Lederschürze

3 - Schweißergamaschen

4 - Sicherheitsschuhe

5 - Schutzmaske (oder noch besser Schutzhelm), der lang genug ist,

um das ganze Gesicht zu bedecken. Das Schutzglas muss der für die, nach BG

vorgeschriebene Filterschutzklasse entsprechen.



ACHTUNG!

Unter keinen Umständen mit bloßem Auge in den Lichtbogen schauen!

Gemäß den Anforderungen der EU-Richtlinie 2006/25/EG und der Norm EN12198 wird dieses Produkt in Kategorie 2 eingestuft. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstungen (PSA) mit Schutzgläsern bis Stufe 15 ist nach EN 169 zwingend vorgeschrieben.



ACHTUNG!

Eine weitere Gefahr für die Augen stellen umher fliegende Metalle – Splitter oder Teilchen dar, die beim Schneiden, dem Abkühlen oder Schleifen des Werkstückes auftreten können. Tragen Sie daher immer eine geeignete Schutzbrille oder ein Schutzschild um Verletzungen an den Augen zu vermeiden.



WICHTIG: Zum Schutz benachbarter Arbeitsplätze und der sich in der Nähe aufhaltenden Personen, sollten um einen Schweiß-/Schneidplatz Sicherheitslichtvorhänge installiert werden.

SCHNEIDABGASE UND GASE

Beim Plasmaschneiden werden schädliche Abgase und Metallstaub produziert. Metalle, die lackiert oder mit Quecksilber, Kadmium, Zink, Blei oder Graphit enthaltenden Schichten bedeckt sind, können beim Schneiden schädliche Konzentrationen von toxischen Gasen und Stäuben produzieren. Bediener und andere Personen müssen mit geeigneten Mitteln (z.B. Schweißrauchabsauganlagen, Atemschutzmasken) vor der möglichen Gefahr dieser Gase und Stäube geschützt werden.

ACHTUNG!

Zu schneidende Werkstücke sollten mit geeigneten Mitteln vorab gereinigt werden. Durch diese Maßnahme wird der Bildung von toxischen Gasen vorzubeugen. Manche chlorhaltige Lösungsmittel können unter der Einwirkung des Lichtbogens zerlegt werden und Phosgen gas erzeugen. Chlorhaltige Reinigungsmittel sollten deshalb nicht verwendet werden.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Risiken zu bewerten, denen Arbeitnehmer bei der Verwendung von Schweiß- oder Schneidgeräten ausgesetzt sind, und sich insbesondere auf die Risiken zu konzentrieren, die sich aus dem Schweißen oder Schneiden von Edelstahllegierungen ergeben.

In Bezug auf die in dem Land, in dem die Schweiß- oder Schneidgeräte verkauft werden, geltenden Rechtsvorschriften muss der Arbeitgeber, der die Schweiß- / Schneidgeräte zum Schweißen oder Schneiden von Edelstahllegierungen verwendet, das krebserzeugende Risiko bewerten, das sich aus der Entwicklung von Nickel und sechswertiges Chrom in gasförmigem Zustand enthaltender Gase ergibt (Denken Sie daran, dass Nickelgas und sechswertiges Chrom krebserregend sind.)

FEUERGEFAHREN

- 1 - Verhindern Sie, dass Funken oder Hitze Feuer verursachen.
- 2 - Entfernen Sie feuergefährliche oder brennbare Stoffe vom Schneidplatz.
- 3 - Stellen Sie sicher, dass sich Feuerlöscher in der Nähe des Arbeitsplatzes befinden.

ACHTUNG!

Schneiden Sie keine Schmiermittel- oder Benzinbehälter, auch wenn sie leer sind. Schneiden Sie keine Behälter oder Gehäuse, die brennbare Stoffe enthalten. Schneiden Sie nie in einer Umgebung, wo sich feuergefährliche Gase oder Dämpfe brennbarer Flüssigkeiten (wie Benzin) befinden.

LÄRM

Beim Schneiden wird Lärm verursacht. Das Lärmniveau ist von den Schneidparametern abhängig.

ACHTUNG!

**Der Lärm kann das Gehör beschädigen.
Benutzen Sie entsprechenden Gehörschutz!**

VERBRENNUNGEN

Der Anwender und in der Nähe des Schneidprozesses befindliche Personen müssen immer mit geeigneten Mitteln (z.B. Schutzbekleidung) gegen Verbrennungen geschützt werden.

ACHTUNG!

Den Lichtbogen niemals auf Menschen oder andere Objekte richten!

EMV

Stellen sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass sich in der näheren Umgebung des Plasmaschneidgerätes:

- 1 - keine anderen Versorgungskabel, Kontrollleitungen, Telefonleitungen oder andere Anlagen befinden.
- 2 - keine Radioempfänger oder Fernsehapparate befinden.
- 3 - keine Computer oder andere Kontrollsysteme befinden.
- 4 - keine Personen mit Herzschrittmacher oder Hörgerät sind.**
- 5 - keine anderen Geräte die empfindlich auf elektromagnetische Wellen reagieren befinden.

In besonderen Fällen können zusätzliche Schutzmaßnahmen nötig sein. Störungen können auf folgende Weise reduziert werden:

- 1 - Wenn es Störungen im Stromnetz gibt, kann ein zusätzlicher EMV - Filter in die Zuleitung des Gerät eingesetzt werden.
- 2 - Die Ausgangskabel des Geräts sollen möglichst nebeneinander und am Boden geführt werden.
- 3 - Nach der Durchführung der Instandhaltung sollen alle Gehäuseteile des Geräts richtig geschlossen werden.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

DER PLASMABOGEN UND ALLGEMEINE REGELN FÜR DIE AUSFÜHRUNG VON SCHNITTEN

- Ein Plasma ist ein Gas, das zu einer extrem hohen Temperatur erwärmt und ionisiert wird, so dass es Strom leitet.
- Beim Schneidevorgang wird das Plasma zur Übertragung des Lichtbogens zum Werkstück verwendet, welches dann von der Hitze geschmolzen und abgetrennt wird.
- Der Schneidbrenner benötigt Pressluft. Diese wird sowohl für den Schneidprozess als auch zum kühlen des Schneidbrenners verwendet.
- Beim Prozessstart wird zuerst ein sog. Pilotbogen zwischen der Elektrode (Minuspol) und der Düse (Pluspol) im Schneidbrenner gezündet.
- Wenn der Schneidbrenner das Werkstück berührt (Düse), wird der Pilotlichtbogen zwischen der Elektrode und dem Werkstück übertragen und zündet damit den eigentlichen Plasmalichtbogen.
- Nach der Betätigung des Starttasters am Schneidbrenner zündet der Pilotlichtbogen. Wenn der Plasmalichtbogen nun nicht innerhalb von 3 Sekunden auf das Werkstück übertragen wird (Brennerdüse muss das Werkstück berühren) schaltet sich der Pilotlichtbogen aus Sicherheitsgründen ab. Zur Brennerkühlung bleibt aber noch für eine gewisse Zeit Pressluft eingeschaltet.

TECHNISCHE DATEN

Die Datentabelle Ihres Geräts finden Sie auf der letzten Seite dieses Handbuchs.

Die Daten können nach dem mit der Generator verwendeten Brenner variieren.

NETZANSCHLUSS

Die Maschine darf nur an Netzanschlüssen mit intaktem "PE"-Kontakt angeschlossen sein. Prüfen Sie, ob der entsprechende Netzanschluss tatsächlich an die Erdung des Verteilungssystems angeschlossen ist.

ANSCHLUSS DES WERKSTÜCKKABELS

Verbinden Sie die Klemme des Werkstückkabels mit dem Werkstück. Treffen Sie folgende Sichtmaßnahmen:

- ✓ Die Oberfläche muss frei von Öl, Farbe und Staub sein. Stellen Sie sicher, dass es einen guten elektrischen Kontakt gibt, besonders wenn Sie isolierte oder oxydierte Werkstücke schneiden.
- ✓ Verbinden sie das Werkstückkabel mit dem Werkstück möglichst nah an der zu trennenden Stelle.
- ✓ Die Verwendung von Metallstrukturen, die nicht Teil des Werkstücks, wie Rückleiter des Schneidstrom, kann gefährlich sein für die Sicherheit und geben unzureichende Ergebnisse des Schneidens.
- ✓ Verbinden Sie das Werkstückkabel nicht an den Teil des Werkstückes, das abgeschnitten werden soll.

ANSCHLUSS DES SCHNEIDBRENNERS

WARNUNG! Stellen sie vor Beginn des Schneidevorgangs sicher, dass alle Teile am Gerät und Brenner richtig montiert sind und keinen Schaden aufweisen (siehe "Instandhaltung Schneidbrenner").

LAGE UND HANDHABUNG DER STROMQUELLE

- ✓ Wählen Sie einen Platz der gut belüftet und frei von Staub, Qualm und Gas ist.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass nichts den Durchfluss von Kühlluft an den vorderen und hinteren Öffnungen der Maschine behindert.
- ✓ Stellen Sie einen offenen Raum von mindestens 5m um die Maschine herum.
- ✓ Schalten sie vor jedem Transport den Netzschalter aus und ziehen den Netzstecker. Achten sie beim Transport darauf, dass keine Kabel beschädigt werden.

DRUCKLUFTVERSORGUNG

für das Modell mit außere Druckluftversorgung

Bereiten Sie eine Versorgung mit sauberer und trockener Druckluft oder Stickstoff mit den folgenden Eigenschaften:

Luftdruck : 5-10.3 bar

Durchfluss: 100L/min. (3.5 cu. ft./min)


WICHTIG: Wenn Sie diesen Richtlinien nicht folgen, kann dies zur Überhitzung und Beschädigung des Brenners führen. Das Gerät ist mit einem Druckminderer von optimalen Werten 4,5 bar geliefert.

WARNUNG: Die Einlass-Luftdruck sollte nie über 6 bar eingestellt werden.


Achtung: Das Gerät funktioniert nicht, wenn der Eingangsdruck zu niedrig ist.

FUNKTIONEN UND SCHALTER

MODELL NUR MIT INTEGRIERTEN KOMPRESSOR

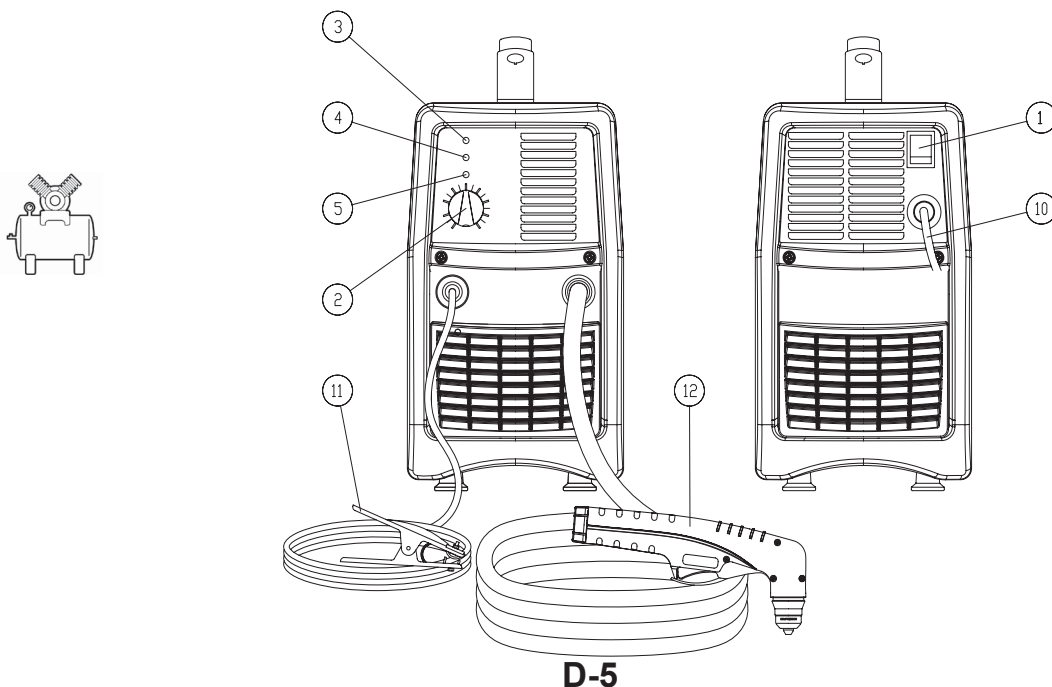

MODELL MIT AUSSERE DRUCKLUFTVERSORGUNG UND MIT INTEGRIERTEN KOMPRESSOR

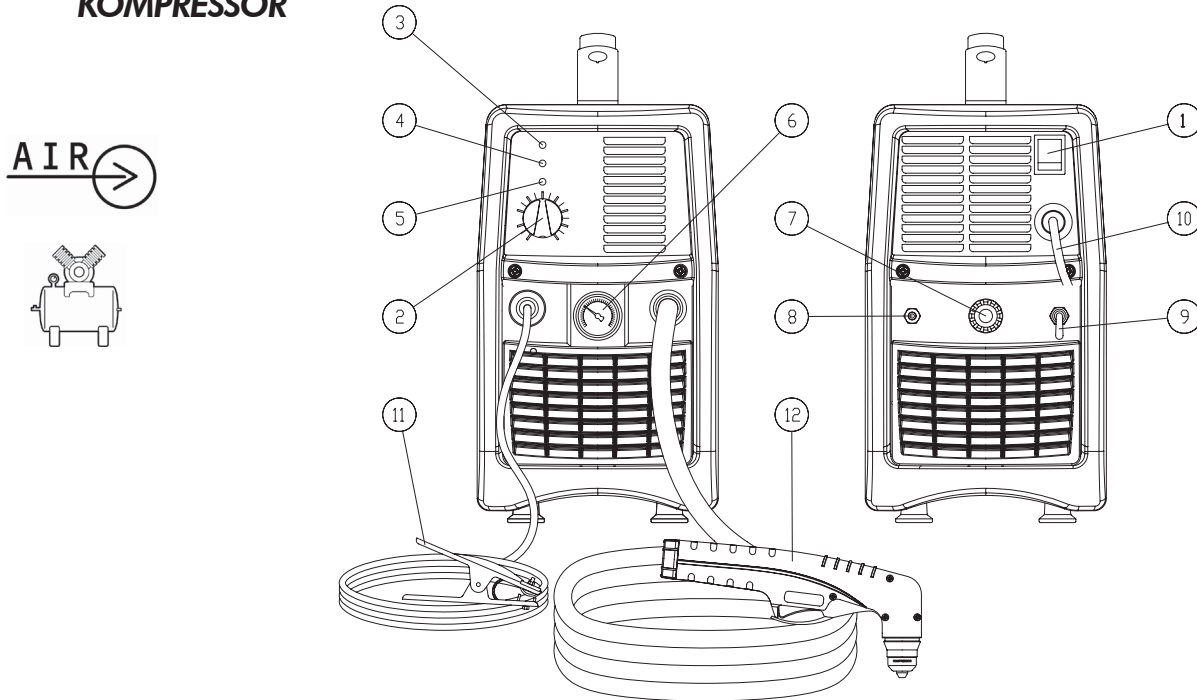

1. **EIN/AUS Schalter** – in der Position ON ist die Maschine eingeschaltet. Sie befindet sich nun in Warteposition. In der Position OFF sind alle Funktionen ausgeschaltet.
2. **Schneidstromregler** – passt den von der Maschine gelieferten Schneidstrom an die Dicke des zu schneidenden Materials oder an die Schneidgeschwindigkeit an.
3. **Grüne LED** – leuchtet einige Sekunden nach dem Einschalten des Geräts. Nach dem Verlöschen ist das Gerät betriebsbereit. Wenn die Netzspannung 260V überschreitet oder 180VAC unterschreitet, blinkt die LED langsam.
4. **Gelbe LED** – schaltet ein, wenn das Gerät zu warm ist. Wenn der Luftdruck zu niedrig ist (Unterdruckschutz) blinkt die LED langsam (dieser Alarm ist nur bei Verwendung einer externen Luftquelle aktiv).
5. **Rote LED** – schaltet ein, wenn der Taster am Schneidbrenner betätigt wird. Vor dem Start des Pilotlichtbogens blinkt die LED 3 Sekunden schnell. Wenn 3 Sekunden nach dem Start des Pilotlichtbogens der Plasmalichtbogen nicht zustande bekommen ist blinkt die LED langsam und der Pilotlichtbogen verlöscht.
6. **Druckluftanzeiger** – zeigt den aktuellen Luftdruck an.
7. **Luftdruckregler** – passt den Luftdruck der Eingangsluft an – zum Endriegeln muss der Einstellknopf nach vorne gezogen werden, zum Blockieren wird der Einstellknopf wieder gedrückt - die normale Einstellung des Luftdrucks ist 4.5 Bar. **WARNUNG:** Die Einlass-Luftdruck sollte nie über 6 bar eingestellt werden.
8. **Externe Verbindung für Pressluft**
9. **“Interner Luftkompressor/externe Pressluft” Wahlschalter:** “down” für die Benutzung des internen Luftkompressors; “up” um das Gerät mit einer externen Druckluftquelle zu versorgen.
10. **Eingangskabel**
11. **Massekabel mit Klemme**

12. Schneidbrenner

- ✓ Der Brennerknopf ist die einzige Kontrollvorrichtung, die den Schneidevorgang aktivieren und stoppen kann.

SCHNEIDVORGÄNG

VORBEREITENDE MAßNAHMEN

WARNUNG: Schalten Sie die Stromquelle vor allen Wartungsarbeiten am Gerät, dem Schneidbrenner oder dem Massekabel aus (z.B. Austausch einer Schneiddüse am Schneidbrenner)!

- ✓ Folgen sie den Hinweisen, wie beschrieben im Teil „Sicherheit und Installierung“ in der vorliegenden Betriebsanleitung.

SCHNEIDBRENNER

- ✓ Prüfen Sie bitte vor jeder Inbetriebnahme die richtige Montage des Schneidbrenners! Installieren sie passend für die gewünschte Anwendung die entsprechende Elektrode, Schneiddüse und Schutzhaube (wie beschrieben im Teil Auswahl der Verschleißteile). Beachten Sie: Das Gerät kann nur in Betrieb genommen werden, wenn die Schutzhaube des Schneidbrenners in die PIP (Parts in Place)-Bolzen am Schneidkopf richtig eingepasst ist.

NETZANSCHLUSS

- ✓ Verbinden sie die Stromquelle nur mit einem Netz welches die geforderte Eingangsspannung aufweist.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass der Netzanschluss für die Erfordernisse des Plasmaschneidgerätes ausgelegt ist (Absicherung; Kabelquerschnitt; Steckdose).
- ✓ Schließen Sie das Netzkabel an und schließen Sie den Hauptschalter, um das System mit Spannung zu versorgen.

MASSEKABEL

- ✓ Prüfen sie, ob das Massekabel mit dem Werkstück richtig verbunden ist. Die Oberfläche muss frei von Öl, Farbe und Staub sein. Stellen sie sicher, dass es einen guten elektrischen Kontakt hat, besonders wenn sie isolierte oder oxydierte Tafeln schneiden.

REINIGUNGSSYSTEM

- ✓ Stellen sie den ON/OFF - Schalter auf ON. Die grüne LED wird kurz blinken, während das System gestartet wird und leuchten anschließend. Wenn Sie Kondenswasser beseitigen wollen, das sich im Schneidbrenner oder in den Leitungen angesammelt haben kann, betätigen sie den Brenner-taste, um die Gasreinigung zu starten (Pre-Gas). Wenn die Gasreinigung beendet ist, wird der Pilotlichtbogen gestartet.

WARNUNG:

Den Pilotlichtbogen nicht während der Stromvorwahl starten.


LUFTQUALITÄTKONTROLLE

- ✓ Um die Luftqualität zu überprüfen, deaktivieren Sie den Brenner (Post-flow) und legen Sie Filter Linse vor dem Brenner. Jede Spur von Öl oder Feuchtigkeit in der Luft wird auf dem Glas sichtbar sein. Den Pilotlichtbogen nicht während der Lüftqualitätskontrolle starten.

ACHTUNG: Die Anweisungen zum Schneiden mit einer externen Druckluftquelle gelten nur für das Modell mit dieser Funktion.

Für das Plasmaschneiden wird Druckluft benötigt. Diese kann wahlweise dem eingebauten Kompressor oder einer externen Druckluftversorgung entnommen werden. Bei der Benutzung des internen Kompressors ist der Schneidstrom auf 20A begrenzt. Wird die Druckluft einem externen Kompressor entnommen kann der Schneidstrom bis auf 28A eingestellt werden.

Wählen Sie die, für ihre Anwendung entsprechenden Betriebsart, sowie die passenden Verschleißteile aus (siehe Schema):

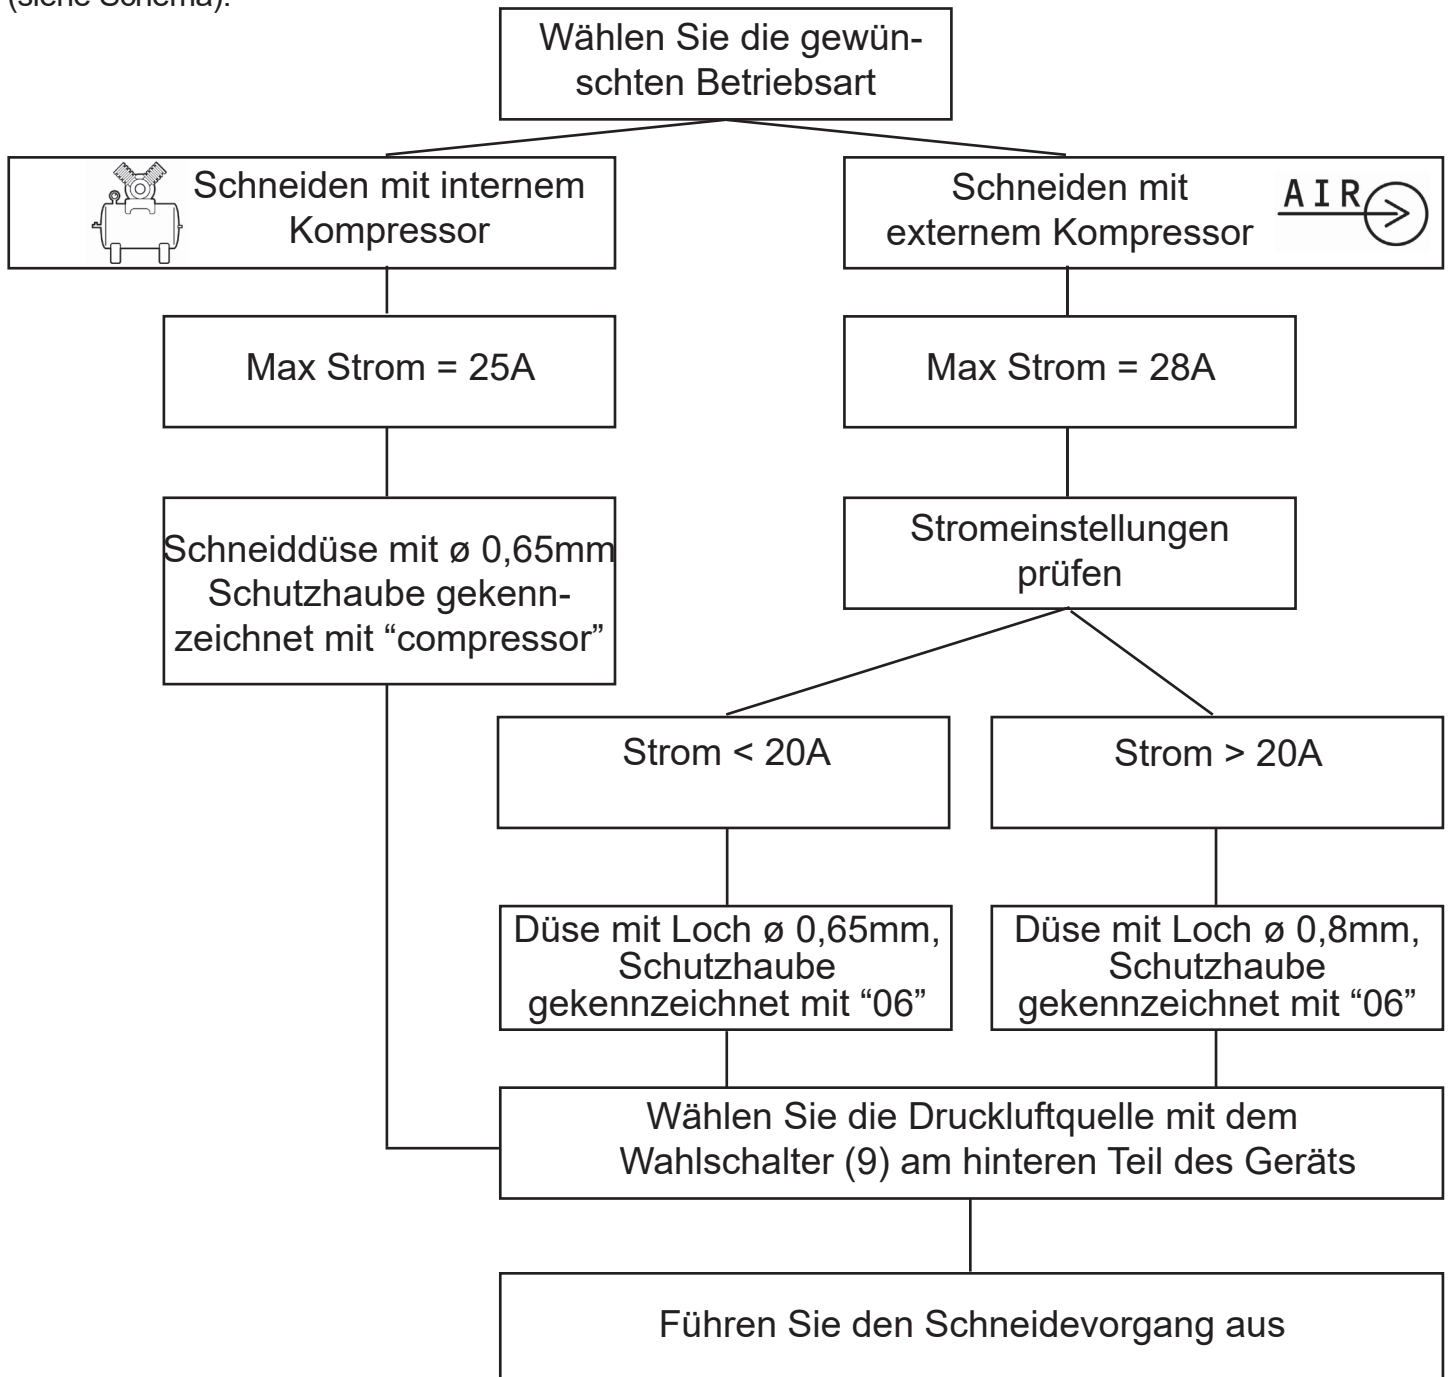


A. Schneiden mit dem Schneidbrenner

✓ Der Schneidbrenner kann komfortabel mit einer Hand oder beiden Händen gehalten werden. Wählen Sie die Handhabung, die für Sie am bequemsten ist und Ihnen eine gute Kontrolle und Bewegungsfreiheit ermöglicht. Legen Sie den Zeigefinger oder den Daumen so, dass Sie den Brenntaster auf dem Brennergriff drücken können.


✓ Für Schnitte ohne Einstich (meist beginnend von einer Aussenkante des Werkstückes) sollte der Schneidbrenner stets senkrecht gehalten werden (Fig. A). Vor dem Aufsetzen der Schneiddüse auf das Werkstück muss der Pilotlichtbogen gestartet werden. Führen sie anschließend den Schneidbrenner auf die Stelle wo der Schnitt beginnen soll.

- ✓ Für Schnitte mit Einstich, winkeln Sie den Schneidbrenner leicht an (Fig. B). So werden glühende Partikel vom Schneidbrenner fortgeblasen und die Verschleißteile geschont. Wenn der Plasmalichtbogen das Material durchstoßen hat, kann mit dem Schneidbrenner in senkrechter Position (Fig. A) der Schnitt weiter geführt werden.

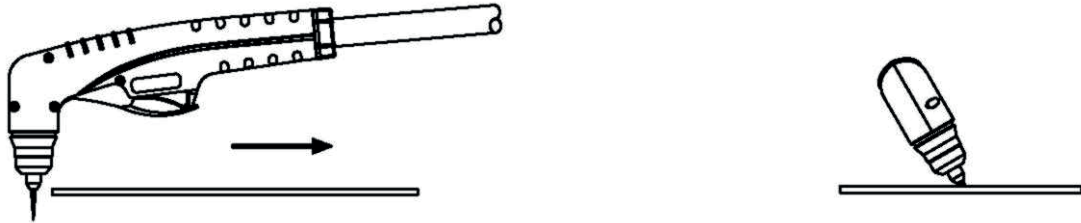

- ✓ Legen sie beim Schneiden die Schneiddüse stets auf das Werkstück auf. Halten Sie den Brenner für das Fernschneiden etwa 2-3 mm vom Werkstück entfernt.
- ✓ Zum Starten halten sie den Schneidbrenner in die Nähe der Startposition und drücken sie den Brennentaster. Nach der anfänglichen Gasreinigung (3 Sekunden) wird der Pilotbogen gestartet. Setzen sie nun die Schneiddüse auf das Werkstück auf. Wenn der Plasmalichtbogen nicht innerhalb von 3 Sekunden zündet (nach Start des Pilotlichtbogens), wird aus Sicherheitsgründen der Start abgebrochen und der Pilotlichtbogen ausgeschaltet.

- ✓ Der Plasmalichtbogen brennt nun so lange der Brennentaster betätigt bleibt oder bis eine Störung auftritt. Um eine Störung zu vermeiden, schneiden sie möglichst mit gleichbleibender Geschwindigkeit ohne stehen zu bleiben. Die Schneidgeschwindigkeit ist richtig, wenn der Plasmalichtbogen einen Winkel von ca. 30° gegenüber der Senkrechten aufweist (Fig. C).

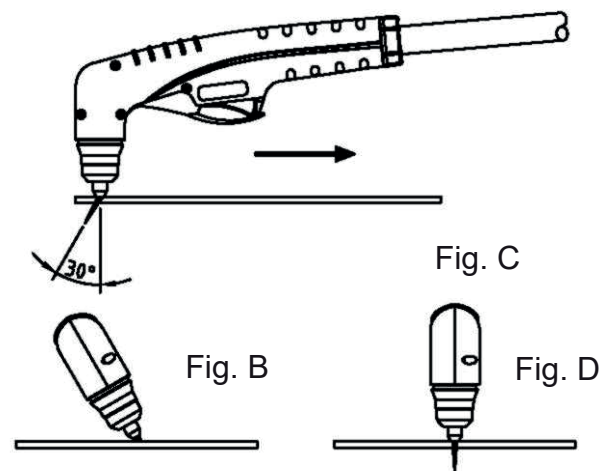

- ✓ Wenn der Plasmalichtbogen unterbrochen wurde und der Brennentaster weiter betätigt bleibt, zündet der Pilotlichtbogen automatisch wieder für 3 Sekunden.
- ✓ Um den Plasmalichtbogen auszuschalten, lassen Sie den Brennentaster los. Anschließend erlischt der Lichtbogen. Zur Kühlung des Schneidbrenners fließt noch für einige Zeit Druckluft. Wird der Brennentaster während dieser Zeit erneut betätigt, wird der Pilotlichtbogen neu gestartet.

B. Einstechen in das Werkstück mit dem Schneidbrenner

Beachten Sie: Die empfohlene maximale Werkstückdicke beträgt für das Einstechen 2mm. Wenn Sie ein mehr als 2 mm dickes Werkstück durchbohren müssen und nicht an der Kante anfangen, bohren Sie zuerst ein mindestens \varnothing 6mm Loch mit einem elektrischen Bohrmaschine vor dem Schneiden.

- ✓ Beim Einstechen mit dem Handbrenner muss dieser leicht gekippt werden (Fig. B). So vermeidet man dass die glühenden Partikel direkt in die Schneidkopf geblasen werden.
- ✓ Nach vollendetem Einstich, kann von diesem ausgehend ein Schnitt erfolgen. Halten sie den Schneidbrenner nun senkrecht zum Werkstück (Fig.D).
- ✓ Beseitigen sie alle Spritzer und Verschmutzungen von der Brennerschutzkappe und von der Schneiddüse. Durch aufsprühen oder Eintauchen des Schneidkopfes in ein Antihafmittel wird das Anhaften von Spritzern verringert.

WARNUNG

Schalten sie die Stromquelle aus und warten sie bis sich der Schneidbrenner abgekühlt hat, bevor Sie Arbeiten an diesem (z.B. Tausch von Verschleißteilen) ausführen. Lesen Sie oft die Sicherheitsregeln im ersten Teil dieser Anleitung. Stellen Sie sicher, dass der Bediener mit entsprechenden Handschuhen, Kleidung, Augen- und Ohrenschutz ausgerüstet ist. Stellen Sie **sicher, dass kein Körperteil des Bedieners Kontakt mit dem Werkstück hat, während die Pilot- oder Plasmalichtbogen brennt.**

ACHTUNG!

Funken, die beim Schneiden entstehen, können lackierte und bemalte Oberflächen sowie Glas-, Plastik- und Metalloberflächen beschädigen.

BEACHTEN SIE

Gehen Sie mit dem Brennerschlauchpaket vorsichtig um und schützen Sie sie vor Beschädigung

AUSWAHL DER BRENNERVERSCHLEISSTEILE

Es ist sehr wichtig, dass Sie diese Anweisungen sorgfältig lesen, bevor Sie Verschleißteile für den Schneidbrenner wählen. So vermeiden Sie, dass der Brenner und das Plasmaschneidgerät beschädigt werden.


Um die Verschleißteile des Brenners zu wechseln, halten Sie den Schneidbrenner mit der Schutzhaube nach oben. So vermeiden Sie, dass die Teile herausfallen, wenn die Schutzhaube abgenommen wird.

WARNUNG


Warten Sie, bis der Schneidbrenner abgekühlt ist, bevor Sie Verschleißteile wechseln.

1. Schrauben Sie die Schutzhaube ab und nehmen Sie sie vom Brennerkopf ab.
2. Nehmen Sie die Schneiddüse, den Gasdifusor und die Elektrode ab.
3. Montieren Sie die Elektrode, den Gasdifusor und die Schneiddüse.
4. Drücken Sie die Schutzhaube mit der Hand, bis Sie auf dem Brennerkopf fest sitzt. Sollten Sie beim Aufsetzen der Schutzhaube einen Widerstand spüren, prüfen Sie das Einschraubgewinde.

SCHNEIDEN MIT INTERNEM KOMPRESSOR

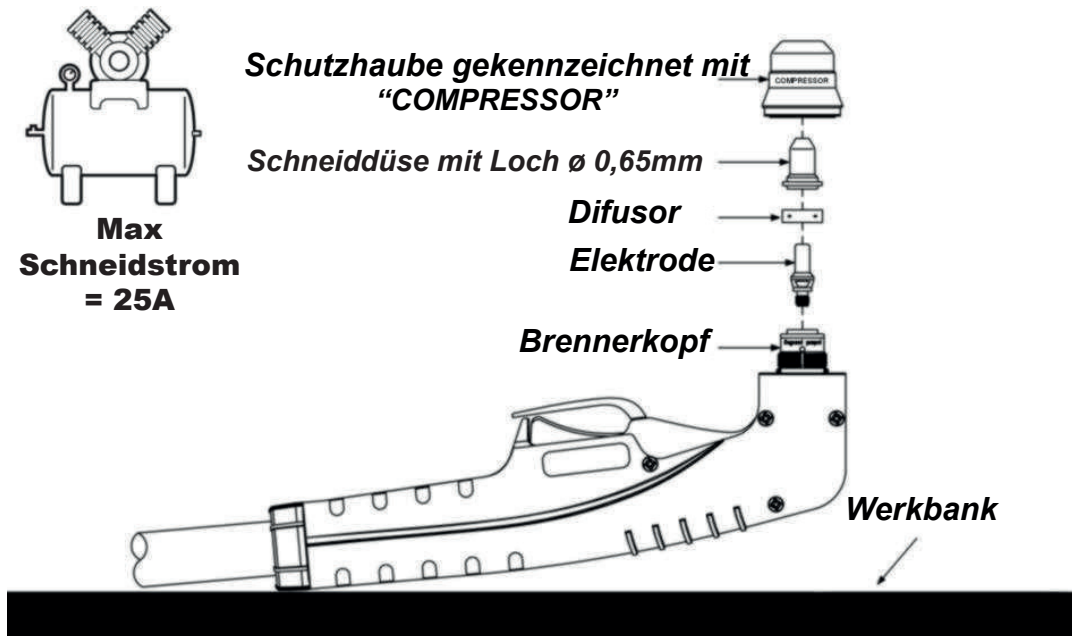

SCHNEIDEN MIT EXTERNEM KOMPRESSOR

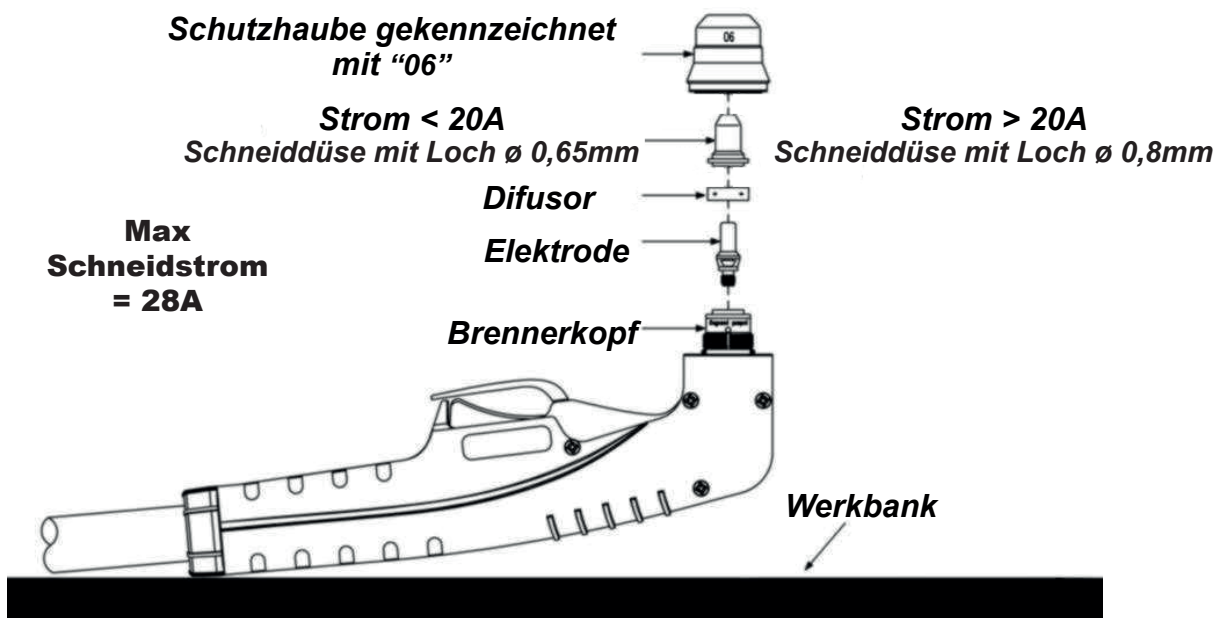

BEDIENUNGSFEHLER

Beim Schneiden können Fehler auftreten, die nicht durch einen Defekt der Anlage, sondern durch Bedienungsfehler verursacht werden, wie:

Ungenügende Eindringtiefe :	zu hohe Schneidgeschwindigkeit; die Schneidbrenner ist zu stark geneigt; das Werkstück ist zu dick; der Schneidestrom ist zu gering; die Verschleißteile sind verschlissen; keine Originalteile des Herstellers;
Aussetzen des Plasmalichtbogens:	zu niedrige Schneidgeschwindigkeit; zu großer Abstand zwischen Schneidbrenner und dem Werkstück; Netzspannung zu niedrig – Ausgangsstrom reduziert; die Verschleißteile sind verschlissen; keine Originalteile des Herstellers;
Zu große Schlackeansammlung:	zu hohe Schneidgeschwindigkeit (Schlacke oben); zu niedrige Schneidgeschwindigkeit (Schlacke unten); zu großer Abstand zwischen dem Schneidbrenner und dem Werkstück; der Schneidestrom ist zu niedrig; die Verschleißteile sind abgenutzt; keine Originalteile des Herstellers; das Massekabel ist nicht ans Werkstück angeschlossen;
Schiefer Schnitt (nicht senkrecht):	falsche Brennerhaltung; asymmetrischer Verschleiß der Brenneröffnung und/oder falsche Montage der Brennerteile;
Zu großer Verschleiß der Schneiddüse und der Elektrode:	Luftdruck zu niedrig; Überschreitung des Leistungsvermögens des Systems (Material zu dick); verunreinigte Luft (Feuchtigkeit; Öl); Schneidbrenner nicht auf das Werkstück aufgesetzt. Brenner nicht richtig zusammgebaut; beschädigte oder lockere Teile des Brennerkopfes; keine Originalteile des Herstellers

INSTANDHALTUNG

Die Instandhaltung des Geräts darf nur durch entsprechend geschultes Fachpersonal erfolgen. Ebenso müssen für die Instandhaltung alle notwendigen Werkzeuge und Messgeräte zur Verfügung stehen. Wenn das nicht der Fall ist, nehmen sie bitte mit einem Service Kontakt auf.

ACHTUNG!

Öffnen sie niemals das Gehäuse der Stromquelle und berühren oder demontieren sie niemals den Schneidkopf ohne den Netzstecker zu ziehen.

Jeder Eingriff unter Spannung in die Maschine oder in den Schneidbrenner kann zu einem schweren elektrischen Schlag führen.

SCHNEIDGERÄT

Sorgen Sie dafür, dass der Arbeitsplatz und dessen Umgebung stets sauber und frei von brennbaren Stoffen ist. Der Lufteintritt und der Luftaustritt des Schneidgerätes muss stets frei sein! Sorgen sie dafür die Luftzirkulation niemals behindert wird. Überprüfen sie ihr Gerät alle 3-4 Monate (je nachdem, wie oft es benutzt wird) und reinigen sie es vorsichtig mit Pressluft, um alle Staubreste zu beseitigen.

ACHTUNG!

Verwenden sie nur trockene Druckluft zum reinigen. Richten Sie den Luftstrahl nicht auf die Elektronikplatinen. Reinigen Sie regelmäßig den EingangsfILTER des Kompressors, um Druckverlust zu vermeiden.

SCHNEIDBRENNER

Überprüfen sie regelmäßig, je nach Benutzung oder Auftreten von Schneidefehlern den Verschleiß der Elektrode, der Schneiddüse und der Schutzkappe:

Schutzhaube: Schrauben Sie die Schutzkappe manuell vom Brennerkopf ab. Reinigen Sie sie gründlich oder, falls beschädigt (Anbrennungen, Verformungen oder Risse), wechseln sie sie. Prüfen Sie auch die Aufnahme der Schutzkappe am Brennerkopf (Schutzschalter für die Brennersicherheit).

Schneiddüse: Prüfen Sie den Verschleiß der Bohrung sowie der inneren und äußeren Oberflächen. Sollte die Öffnung im Verhältnis zu ihrer ursprünglichen Weite sein, wechseln Sie die Düse. Sollten die Oberflächen oxidiert sein, reinigen Sie diese mit extra feinem Schleifpapier.

Difusor: Stellen Sie sicher, dass das Difusor keine Schmorstellen oder Risse aufweist und dass die Luftöffnungen nicht verstopft sind. Ist der Teil beschädigt, wechseln Sie ihn sofort.

Elektrode: Wechseln Sie die Elektrode, wenn die Kontaktfläche auf mehr als 2mm Durchmesser verbrannt ist.

WARNUNG!

- Stellen sie sicher, dass der Schneidbrenner vor jedem Eingriff vollständig abgekühlt ist.
- Abgesehen von Sonderfällen empfehlen wir, die Elektrode und die Schneiddüse GLEICHZEITIG zu wechseln.
- Stellen Sie sicher, dass die Verschleißteile in der richtigen Reihenfolge montiert sind.
- Achten sie auf die richtige Montage des Gasverteilungsringes
- Setzen Sie die Schutzhaube wieder auf und schrauben Sie sie manuell an (mit der Hand fest drücken)
- Montieren Sie nie die Schutzkappe, ohne vorher den Ring der Gasverteilung und die Schneiddüse montiert zu haben.
- Eine zeitige und fachgerechte Instandhaltung der Verschleißteile ist für die Sicherheit und für die richtige Funktion der Schneideanlage unentbehrlich.

BRENNERKOPF, GRIFF UND KABEL


- Diese Teile müssen regelmäßig geprüft gereinigt werden. Defekte Teile müssen umgehend fachgerecht ausgewechselt und von zugelassenen Personen geprüft werden. Darüber hinaus benötigen diese Teile keinerlei Instandhaltung. Verwenden sie bei der Reinigung nur Lösungsmittel freie Putzmittel.
- Der Schneidbrenner und das Schlauchpaket dürfen nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen!
- Nicht am Schlauchpaket und der Masseleitung ziehen!
- Das Schlauchpaket und das Massekabel nicht über scharfe Kanten oder rauhe Oberflächen ziehen.
- Das Schlauchpaket und die Masseleitung zusammenrollen, wenn sie zu lang sind.
- NICHT auf das Schlauchpaket und die Masseleitung treten.

MANUELLE DRÄNAGE

Das Vorhandensein von Öl in der Luft oder Dampf kann ein Problem sein und muss vermieden werden. Der Generator ist mit einem internen Filter für Druckluft mit manueller Dränage ausgestattet, dieser erfasst der Dampf und Öle in der Luft vorhandenen. Das Entlüftungsventil befindet sich an der Unterseite der Maschine. Der gesammelte Dampf soll periodisch abgelassen werden. Vor der Dränage, schalten Sie den Generator ab und trennen Sie ihn vom Netz aus. Heben Sie die Maschine um das Entlüftungsventil an der Unterseite zu erreichen. Drehen Sie entgegen dem Uhrzeigersinn, um das Ventil zu öffnen und lassen sie das Kondensat aus.

WICHTIG!: Nach der Dränage ist es wichtig, dass das Ventil fest geschlossen ist, drehen Sie es im Uhrzeigersinn, sonst können Sie schwere Schäden an der Brenner verursachen.

Falls die Filterpatrone besonders schmutzig ist, ist es notwendig, sie zu ersetzen, um Druckverluste zu vermeiden. Achtung: Das Gerät funktioniert nicht, wenn Eingangsdruck zu niedrig ist. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, um den Filter zu reinigen; Verwenden Sie nur Seifenwasser.

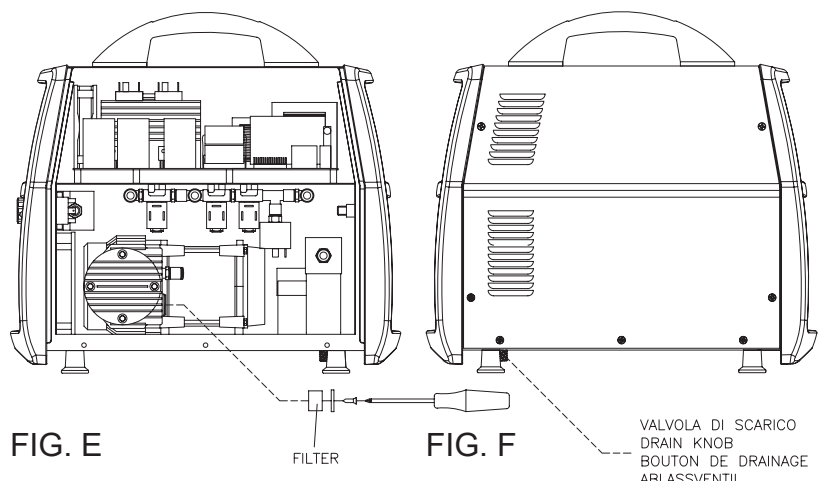

HINWEISE ZUR FEHLERBEHANDLUNG

X. FEHLERBESCHREIBUNG

1. MÖGLICHER GRUND
- a. LÖSUNG

A. GRÜNE LED leuchtet nicht, der Lüfter arbeitet nicht. Keine Netzspannung.

1. Gerät ist nicht mit dem Netz verbunden.
 - a. Gerät mit dem Netz verbinden.

B. GRÜNE LED leuchtet, GELBE LED (3) Übertemperatur leuchtet.

1. Das Gerät ist überhitzt.
 - a. Die Einschaltdauer des Gerätes wurde überschritten. Gerät abkühlen lassen.
2. Der Ein- und Auslass der Gerätekühlung ist verstellt.
 - a. Sorgen sie für den freien Ein- und Auslass der Kühlluft.
3. Brenner kurzgeschlossen. Die gelbe LED leuchtet kurz auf und die Maschine schaltet sich aus.
 - a. Überprüfen Sie die korrekte Montage der Teile des Brenners. Stellen Sie sicher, gibt es keinen Kurzschluss auf dem Kopf des Brenners.

C. GRÜNE LED leuchtet, GELBE LED (3) blinkt. kein Luftfluss in den Reinigungs- und Vorluftphasen.

1. Luftmenge zu klein oder es ist keine Druckluft angeschlossen.
 - a. Prüfen Sie, ob die Stromquelle von 4 bis 6 Bar Druck bei fließender Luft hat und daß es einen Druck von mindestens 5 bar bei der Reinigungs- und Vorluftphasen. Stellen Sie Druckminderer auf 4,5 Bar.
2. Luftfilter, Leitungen und/oder Brenner blockiert.
 - a. Wechseln Sie den Sammelbehälter für Kondenswasser. Stellen Sie sicher, dass die Zuleitungen zum Schneidbrenner nicht geknickt oder verknotet sind.

D. GRÜNE LED leuchtet, GELBE LED leuchtet nicht, Kein Luftdurchfluss beim Drücken des Brenntasters.

1. Schützhaube nicht richtig auf dem Brenner montiert.
 - a. Prüfen Sie den richtigen Sitz der Schutzhaube auf dem Brenner.
2. Falsche Montage des Brennerschalters.
 - a. Lesen Sie den Abschnitt: Instandhaltung, Brennerköpfer, Griff und Schlauchpaket
3. Defekte Hauptplatine.
 - a. Wechseln oder reparieren sie die Stromversorgung.
 - b. Usare gruppi elettrogeni di potenza adeguata.

F. GRÜNE LED leuchtet, andere LED leuchten nicht. Die Luft fließt, Pilotbogen wird nicht gestartet.

1. Defekte Brennerteile.
 - a. Prüfen Sie die Brennerteile und ersetzen Sie sie wenn nötig.
2. Luftmenge zu hoch (mehr als 6,5bar).
 - a. Prüfen Sie, ob die Stromquelle von 4 bis 6 Bar Druck bei fließender Luft hat. Stellen Sie Druckminderer auf 4,5 Bar.
3. Defekte Hauptplatine.
 - a. Reparieren bzw. Wechseln.

G. Der Pilotlichtbogen hat gezündet das Gerät schneidet aber nicht.

1. Die Masseleitung ist nicht an das Werkstück angeschlossen.
 - a. Prüfen Sie, ob die Masseleitung mit dem Werkstück verbunden ist.
2. Die Netzspannung ist zu niedrig.
 - a. Benutzen Sie eine kürzere Zuleitung.
 - b. Verwenden Sie Generatoren mit entsprechender Leistung.
3. Defekte Hauptplatine.
 - a. Reparieren bzw. Wechseln.

PREÁMBULO

Le agradecemos la confianza demostrada con la compra de este aparato descrito en el presente manual. Este aparato, montado y utilizado correctamente, es un generador de corte fiable y duradero, que aumentará la productividad de su trabajo con costes de mantenimiento reducidos.


Este aparato se han diseñado, fabricado y probado completamente en ITALIA, y con arreglo a las Directivas Europeas de Baja Tensión (2014/35/UE) y EMC (2014/30/UE), aplicándose las correspondientes normas EN 60974.1 (reglas de seguridad para material eléctrico, Parte 1: fuente de corriente de soldadura) y EN 60974-10 (Compatibilidad Electromagnética EMC) y se ha clasificado como equipo de Clase A.

Los equipos de Clase A no se fabrican para uso doméstico, donde la energía eléctrica se suministra por medio de una red pública de baja tensión, por tanto es difícil asegurar la compatibilidad electromagnética de equipos de Clase A en este ámbito, por las interferencias radiadas y conducidas.


Estos aparatos eléctricos profesionales deben utilizarse en ambientes industriales, conectados a cabinas privadas de distribución.


Así, para estos generadores no es aplicable la normativa Europea/Internacional EN/IEC 61000-3-12 que define los niveles máximos de distorsión armónica inducidos para la red pública de distribución de baja tensión.

Es responsabilidad del instalador o del usuario (si es necesario, consulte a la empresa de distribución de energía eléctrica) asegurarse que estos aparatos puedan conectarse a una red pública de baja tensión.

 Atención: el productor se exime de responsabilidad en caso de modificaciones no autorizadas de sus productos, estos generadores de corriente únicamente pueden utilizarse para los procedimientos de soldadura descritos anteriormente; de ningún modo pueden utilizarse para cargar baterías, descongelar tuberías de agua, calentar locales añadiendo resistencias, etc.....

Conformidad con la Directiva RoHS: a continuación se declara que este generador objeto del presente manual cumple la Normativa Comunitaria RoHS 2011/65/UE del 8 Junio de 2011 sobre restricción de uso de sustancias peligrosas para la salud humana presentes en los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE).

 Este símbolo, que se encuentra en el generador de soldadura o el embalaje, indica que cuando se efectúe su desguace “no deberá” ser tratado como un residuo ordinario, sino que deberá tratarse en modo específico y de conformidad a la Directiva Europea 2012/19/UE del 4 de Julio de 2012 tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los cuales deben recogerse por separado y reciclarse con respeto por el medio ambiente. Como propietario de un aparato AEE (Aparatos Eléctricos y Electrónicos), se deberá informar sobre los sistemas de recogida autorizados por medio de nuestros representantes de la zona. Aplicar la mencionada Directiva Europea supone una mejora del medio ambiente y de nuestra salud.

 Atención: los procedimientos de soldadura, corte y técnicas afines pueden ser peligrosos para el operador y las personas que están cerca del área de trabajo; por esto es importante leer con atención el capítulo “SEGURIDAD” que a continuación se expone.


NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES GENERALES

INTRODUCCIÓN

Este manual contiene las instrucciones de instalación del Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE) que ha comprado.

El propietario de un aparato AEE debe asegurarse que el presente documento sea leído y comprendido

por los operadores que efectúen la soldadura, por sus ayudantes y por el personal técnico encargado del mantenimiento.

 Atención: incluso con el interruptor ON/OFF del aparato eléctrico y electrónico en posición "0", la tensión de red está presente dentro del generador y en el cable de alimentación, por esto, antes de realizar cualquier control interno debe asegurarse que el aparato esté aislado de la instalación eléctrica de distribución de energía eléctrica mediante corte (por corte se entiende un conjunto de operaciones realizadas con el objetivo de aislar el aparato y mantenerlo sin tensión). Un aparato eléctrico y electrónico no debe utilizarse sin paneles y carcasa, pues esto es peligroso para el personal operativo. Un uso de este tipo podría causar daños graves en el aparato.

Este generador puede alimentarse con un grupo electrógeno con un motor diesel cuya potencia sea superior a la potencia que el generador necesita a su salida máxima y su tensión y frecuencia de salida deben ser compatibles con los valores de alimentación requeridos por el generador de corriente (véase la placa).

ELECTRICIDAD

- 1-Cerciórese que el equipo esté conectado a tierra y que la línea de alimentación eléctrica tenga una toma de tierra eficiente.
- 2-Controle que el banco de trabajo esté conectado a una toma de tierra eficiente.
- 3-Evite el contacto entre las barras de metal que se cortan y la piel desnuda o ropas húmedas.
- 4-No se apoye contra la pieza que está cortando ni lo sostenga con las manos.
- 5-No corte en ambientes húmedos o sobre superficies mojadas.
- 6-No utilice la unidad si el soplete o los cables están deteriorados.
- 7-Antes de substituir el electrodo, la boquilla o el difusor del soplete, apague el equipo.
- 8-Antes de efectuar trabajos de mantenimiento en el interior del equipo, apáguelo y desconecte el cable de alimentación del tomacorriente principal.



¡ATENCIÓN!

Las reparaciones, el mantenimiento y la puesta en marcha del equipo deben ser efectuadas por personal calificado, consciente de los peligros originados por la alta tensión necesaria para hacer funcionar el equipo de corte por plasma. El operador debe trabajar de conformidad con las normas vigentes y observando la ley para la prevención de accidentes.

¡ATENCIÓN!

Si durante el corte per plasma advirtiese un ligera sensación de descarga eléctrica, interrumpa de inmediato el trabajo y no utilice el equipo hasta que el desperfecto no haya sido eliminado.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS Y CUERPO

Uno de los peligros durante el procedimiento de corte por plasma está constituido por la emisión de ondas electromagnéticas causadas por el arco eléctrico. La longitud de dichas ondas va desde el infrarrojo al ultravioleta. Si estos rayos alcanzan los ojos, pueden provocar diferentes patologías como conjuntivitis, quemaduras en la retina, deterioración de la vista, etc.; además, la alta concentración de rayos ultravioletas puede probar quemaduras en la piel. Por lo tanto, es importante que el operador utilice sistemas de seguridad adecuados y ropas de protección, como por ejemplo:

- 1- Guantes de serraje o cuero
- 2- Delantales de serraje o cuero
- 3- Polainas
- 4- Zapatos de protección
- 5- Máscara de protección (o mejor un casco) lo suficientemente ancha para cubrir toda la cara, con cristales de protección que filtren todas las radiaciones y reduzcan notablemente la intensidad luminosa absorbida por el ojo.



¡ATENCIÓN!

Jamás y bajo ninguna circunstancia mire un arco eléctrico sin la protección para los ojos.

De acuerdo con los requisitos de la Directiva 2006/25/EC y la norma EN 12198, este equipo es de categoría 2. Esto obliga a la utilización de equipos de protección personal (EPP) con un grado máximo de protección del filtro óptico de 15, como lo exige la norma EN169.



¡ATENCIÓN!

Otro peligro para los ojos está representado por las astillas o partículas que pueden saltar durante el corte, esmerilado, cepillado o martillado para la eliminación de escorias. Durante dichas operaciones póngase siempre las gafas o pantallas de protección con cristales transparentes para impedir que entren en los ojos las astillas u otros cuerpos extraños.



IMPORTANTE: alrededor de la zona de corte por plasma deben instalarse pantallas antirreflejo para evitar que las radiaciones emitidas por el arco puedan afectar a otras personas, que estén trabajando en zonas cercanas.

HUMO Y GAS DEL CORTE

Durante el corte se producen humos y polvos metálicos nocivos. Los metales pintados o revestidos o que contienen mercurio, cinc, plomo y grafito pueden provocar durante el corte concentraciones nocivas de humo tóxico.

Para prevenir la exposición del operador u otras personas al humo tóxico, es aconsejable que se utilicen mascarillas para filtrar el humo y trabajar en áreas con una ventilación adecuada.

En ambientes cerrados se aconseja emplear aspiradores colocados debajo de la zona de corte.

¡ATENCIÓN!

Para evitar la formación de gases tóxicos, es muy importante limpiar el material a ser cortado si éste tiene solventes o desengrasantes halógenos. Algunos solventes clorinados pueden descomponerse en presencia de las radiaciones emitidas por el arco y generar gas fosgeno.

El empleador debe evaluar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores durante el uso de máquinas de soldar o de corte, centrándose en particular en los riesgos derivados de la soldadura o corte de aleaciones de acero inoxidable.

En relación con la legislación vigente en el país donde se venden las máquinas de soldar o de corte, el empleador que utiliza estas máquinas para soldar o cortar aleaciones de acero inoxidable debe evaluar el riesgo cancerígeno derivado del desarrollo de humos que contienen níquel y cromo hexavalente en forma gaseosa (recuerde que el níquel y el cromo hexavalente en estado gaseoso son cancerígenos).

INCENDIO

- 1- Evite que se produzca fuego a causa de chispas o escorias calientes.
- 2- Retire del área de corte todos los materiales inflamables o combustibles.
- 3- Asegúrese que los dispositivos antincendio estén cerca de la zona de trabajo.
- 4- Coloque el generador en un lugar donde esté asegurada la aspiración y la expulsión del aire por las rejillas de los paneles.

¡ATENCIÓN!

**No corte recipientes de combustibles o lubricantes aun si están vacíos.
No corte recipientes o camisas que contengan materiales inflamables.
No trabaje en ambientes en los que haya alta concentración de gases inflamables o vapores de líquidos combustibles (como la bencina).**

RUIDO

El ruido se genera durante el corte. El nivel del ruido depende de los parámetros de corte utilizados.

¡ATENCIÓN!

El ruido puede perjudicar el oído. Protéjase adecuadamente para evitar daños.

QUEMADURAS

El operador debe protegerse adecuadamente cada vez que corte, lo cual debe convertirse en una precaución de rutina.

¡ATENCIÓN!

No apunte el chorro del soplete contra otras personas o cuerpos extraños.

EMC

Antes de instalar el equipo de corte por plasma, controle el área circunstante, siguiendo los puntos que, como guía, se indican a continuación:

- 1- Verifique que no haya otros cables de alimentación, líneas de control, cables telefónicos u otros equipos en proximidad del equipo.
- 2- Verifique que no haya aparatos receptores de radio o tv.
- 3- Verifique que no haya ordenadores u otros sistemas de control.
- 4- Verifique que en el área circunstante no haya personas que lleven marcapasos o prótesis acústicas.**

5- Verifique la inmunidad de los otros aparatos que tengan que trabajar en el mismo ambiente. En ciertos casos se pueden solicitar medidas de protección adicionales.

Las eventuales interferencias pueden reducirse de las siguientes maneras:

- 1- Si se detectan interferencias en la línea de alimentación, colocando un filtro E.M.C entre la línea de alimentación y el equipo.
- 2- Acortando los cables de salida del equipo, manteniéndolos lo más cerca posible entre sí y extendidos sobre el piso.
- 3- Cerrando correctamente todos los paneles del equipo después de haber realizado una operación de mantenimiento.

DATOS GENERALES

EL ARCO DE PLASMA Y EL PRINCIPIO DE APLICACIÓN EN EL CORTE DE PLASMA

- ✓ El plasma es un gas que se calienta a temperatura extremadamente elevada y se ioniza, convirtiéndose en conductor de la electricidad.
- ✓ Este procedimiento de corte usa el plasma para transferir el arco eléctrico a la pieza metálica que se funde por el calor y se separa.
- ✓ La antorcha utiliza aire comprimido que proviene de una sola alimentación, ya sea para el gas plasma que para el gas de refrigeración y protección.
- ✓ El inicio del ciclo está determinado por un arco, llamado arco piloto, que se establece entre el electrodo móvil (polaridad -) y la tobera de la antorcha (polaridad +), como consecuencia de la corriente de cortocircuito entre estos dos elementos.
- ✓ Si se pone la antorcha en contacto directo con la pieza que se debe cortar (conectada a la polaridad + de la fuente de corriente) el arco piloto se establecerá entre el electrodo y la pieza misma, estableciendo un arco plasma llamado también arco de corte.
- ✓ El tiempo de mantenimiento del arco piloto fijado en fábrica es de 3 segundos; si no se efectúa la transferencia en este tiempo, el ciclo se bloquea automáticamente, excepto el mantenimiento del aire de refrigeración.

DATOS TÉCNICOS

Se puede encontrar la tabla de datos del generador en la última página de este manual. Los datos pueden variar según la antorcha que se utilice con el generador.

CONEXION A LA LINEA ELECTRICA

La máquina debe conectarse a un sistema de línea-neutro con conductor de tierra de protección "PE". Verificar que el terminal de la toma esté conectado efectivamente a la tierra de distribución.

CONEXION AL CABLE DE TIERRA

Conectar las pinzas del terminal del cable de tierra a la pieza a cortar, o al banco de metal, tomando las siguientes precauciones:

- ✓ Comprobar que hay un buen contacto eléctrico, particularmente si se están cortando placas cubiertas oxidadas o aisladas.
- ✓ Hacer la conexión a tierra lo mas cerca posible a la area de corte
- ✓ Si las estructuras de metal que se utilicen non son partesdel objeto que está haciendo como vias de retorno para la corriente de corte, esto podria ser peligroso para la seguridad y dar un resultado insuficiente con el corte.
- ✓ No hacer una conexión de tierra en la parte de la pieza que se va a remover.

CONEXION DE LA ANTORCHA DE CORTE PLASMA

¡ATENCIÓN! : Antes de empezar operaciones de corte, comprobar que las piezas estén unidas apropiadamente, observando la cabeza de la antorcha, como se indica en el párrafo "Mantenimiento de la antorcha".

LOCALIZACION Y MANIPULACION DE LA FUENTE DE CORRIENTE

Elegir el lugar, comprobando que haya buena ventilación, sin polvo, humo o gas conductivos o agresivos. Asegurarse que no haya obstáculos que eviten la salida del flujo de aire fresco, de las aperturas frontales y posteriores de la máquina.

Dejar un espacio abierto, de al menos 5m alrededor de la máquina.

En caso de que haya que mover la máquina, desconectar siempre el enchufe de la toma de salida y recoger los cables y tubos, para así evitar que puedan dañarse.

CONEXION DEL AIRE COMPRIMIDO (solamente para el modelo con doble función, que se puede utilizar también con una fuente externa de aire comprimido)


Este equipo de corte por plasma permite la conexión de aire comprimido a la unidad. El mínimo de la presión de aire de entrada deberá ser 72.5 PSI, 5 Bar y no deberá exceder 150 PSI, 10.3 Bar. La velocidad del flujo de aire requerida es de 100L/min. (3.5 cu. pies/min).

La unidad incluye un regulador de aire con una configuración de presión óptima de 4.5 Bar (65 PSI). **El regulador no debe ser ajustado sobre los 6 Bar.**


Nota: La unidad no operará si la presión de aire no es suficiente.

FUNCIONES

- MODELO UTILIZABLE SOLAMENTE CON COMPRESOR INTERNO

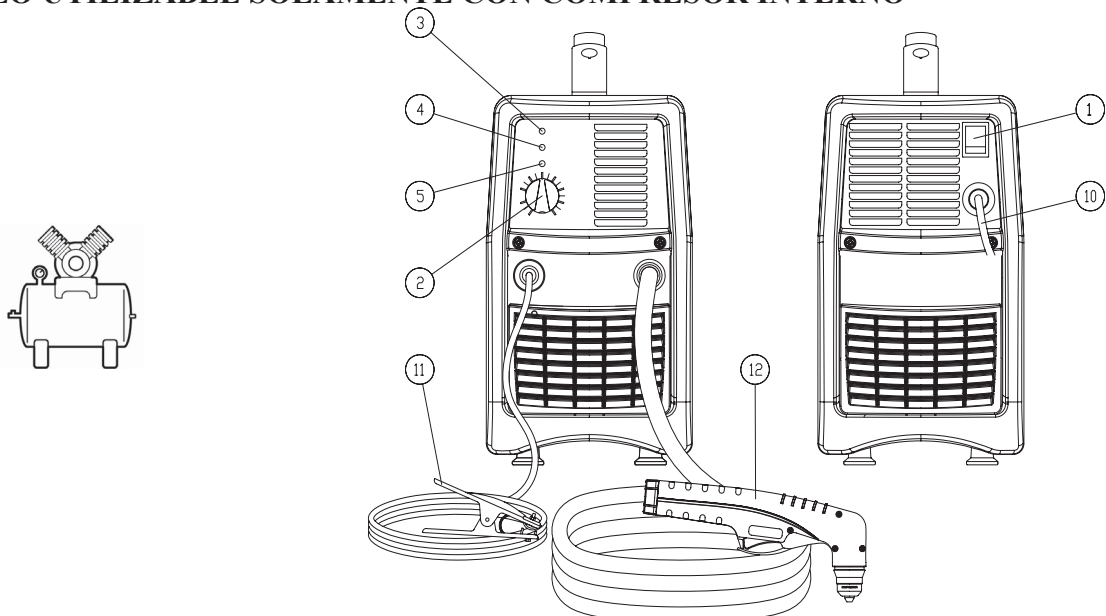

- MODELO UTILIZABLE TANTO CON COMPRESOR INTERNO COMO CON UNA FUENTE EXTERNA DE ARIA COMPRIMIDA

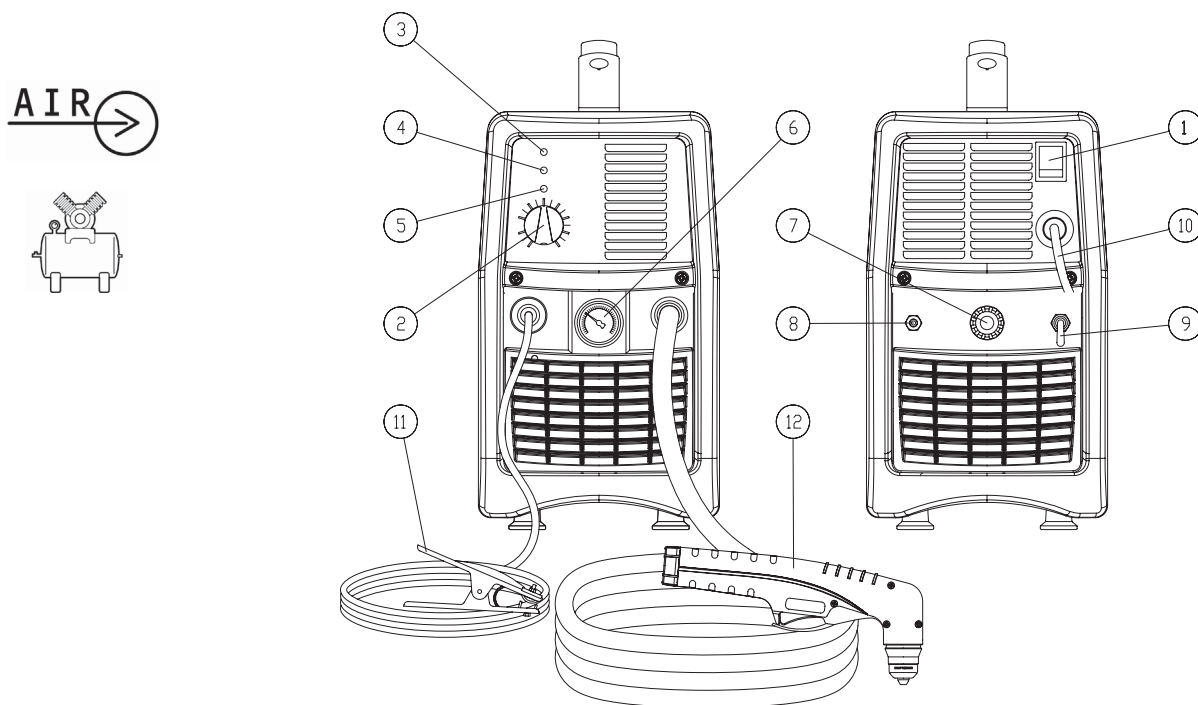

1. Interruptor principal (ON/OFF)

En la posición de ENCENDIDO la máquina está lista para la operación normal. Todos los circuitos de control del sistema están activados. La posición de APAGADO desactiva los circuitos de control.

2. Potenciómetro de regulación de la Corriente de Salida

Ajusta la corriente de corte suministrada por la máquina conforme al grosor del material/velocidad.

3. LED Verde

Parpadea por algunos segundos después del encendido del equipo, mientras que los condensadores se cargan y la máquina se prepara para el trabajo. Se ENCIENDE cuando el voltaje de entrada se aplica dentro del rango normal. Parpadea lentamente cuando el voltaje de entrada excede 260Vca, o cae abajo de 180Vac.

4. LED Amarillo

Se ENCIENDE cuando se activa la protección térmica. Parpadea lentamente cuando está funcionando la protección contra baja presión (funciona solamente utilizando fuente de aire externa)

5. LED Rojo

Se ENCIENDE cuando la antorcha se activa. Parpadea rápidamente durante el preflujo de seguridad de 3 segundos antes del inicio del arco piloto. Parpadea lentamente si el arco de corte no se inicia después de 3 segundos del inicio del arco piloto.

6. Manómetro

7. Regulador de Aire

Ajusta la presión del aire de entrada - tire hacia arriba para desbloquear y hacia abajo para bloquear - la configuración de presión de aire nominal es de 4.5 BAR. Nota: El regulador no debe ser ajustado sobre los 6 Bar.

8. Conexión de Aire Comprimido

9. Interruptor de selección "compresor interno / fuente externa de aire comprimida"

10. Cable de Alimentación

11. Cable de tierra con pinza

12. Antorcha (tiene un gatillo de seguridad)

OPERACIONES DE CORTE

PRELIMINARES

ATENCIÓN

Desconectar el generador de red antes de ensamblar partes sueltas o partes de la antorcha. Comprobar y llevar a cabo las condiciones descritas en los párrafos “Seguridad y instalación” contenidas en estas instrucciones.

PARTES DE LA ANTORCHA

- √ Controllar la antorcha para comprobar su correcto montaje. Instalar la partes de la antorcha más apropiadas para trabajar lo que haya que ser realizado. (hacer referencia al párrafo “Elección de las partes”). NOTA: El generador no se pondrá en función hasta que la tobera de la antorcha no esté completamente cerrada y bien posicionada contra los contactos electricos en la cabeza de la antorcha.

TENSIÓN DE ALIMENTACION

- √ Comprobar que haya una correcta tensión de alimentación para el generador.
- √ Asegúrese que el generador sea conforme a los requisitos de conexión y de protección del circuito.
- √ Conectar a la red y poner el interruptor principal para alimentar el sistema.

CABLE DE MASA

- √ Asegúrese que haya una buena conexión del cable de masa con la pieza para cortar.

SISTEMA DE LIMPIEZA (PURGA) AUTOMATICO

- √ Posicionar el interruptor ON/OFF en posición ON. El LED de tensión relampaguea unos momentos hasta que arranque el equipo y se quedará encendido. Apretar el pulsador de la antorcha para empezar la purga del gas (pre-flujo) y para remover la posible condensación acumulada en la antorcha y en los tubos mientras que el sistema estaba apagado. Cuando la purga del gas será acabada se podrá establecer el arco piloto.

ATENCIÓN

No establezca el arco durante la fase de purga.

CONTROL CUALIDAD DEL AIRE

- √ Para comprobar la cualidad del aire, desactivar la antorcha (post-flujo) y posicionar el vidrio de la pantalla de protección frente de la antorcha. Cualquier residuo de aceite o umedad en el aire será visible en los vidrios. No establezca el arco durante el control de cualidad del aire.


FUENTE DE AIRE COMPRIMIDO

ATENCIÓN: Las instrucciones para el corte con fuente externa de aire comprimido tienen validez solamente para el modelo que lo permite.

El proceso de corte por plasma necesita de una fuente de aire comprimido: solamente uno de estos 2 modelos permite también el uso de una fuente externa de aire comprimido.

El uso de una fuente externa permite alcanzar corrientes de corte más altas y entonces cortar chapas más gruesas.

Seleccionar la modalidad (compresor interno / fuente externa) más adecuada a sus exigencias y seguir las siguientes instrucciones:

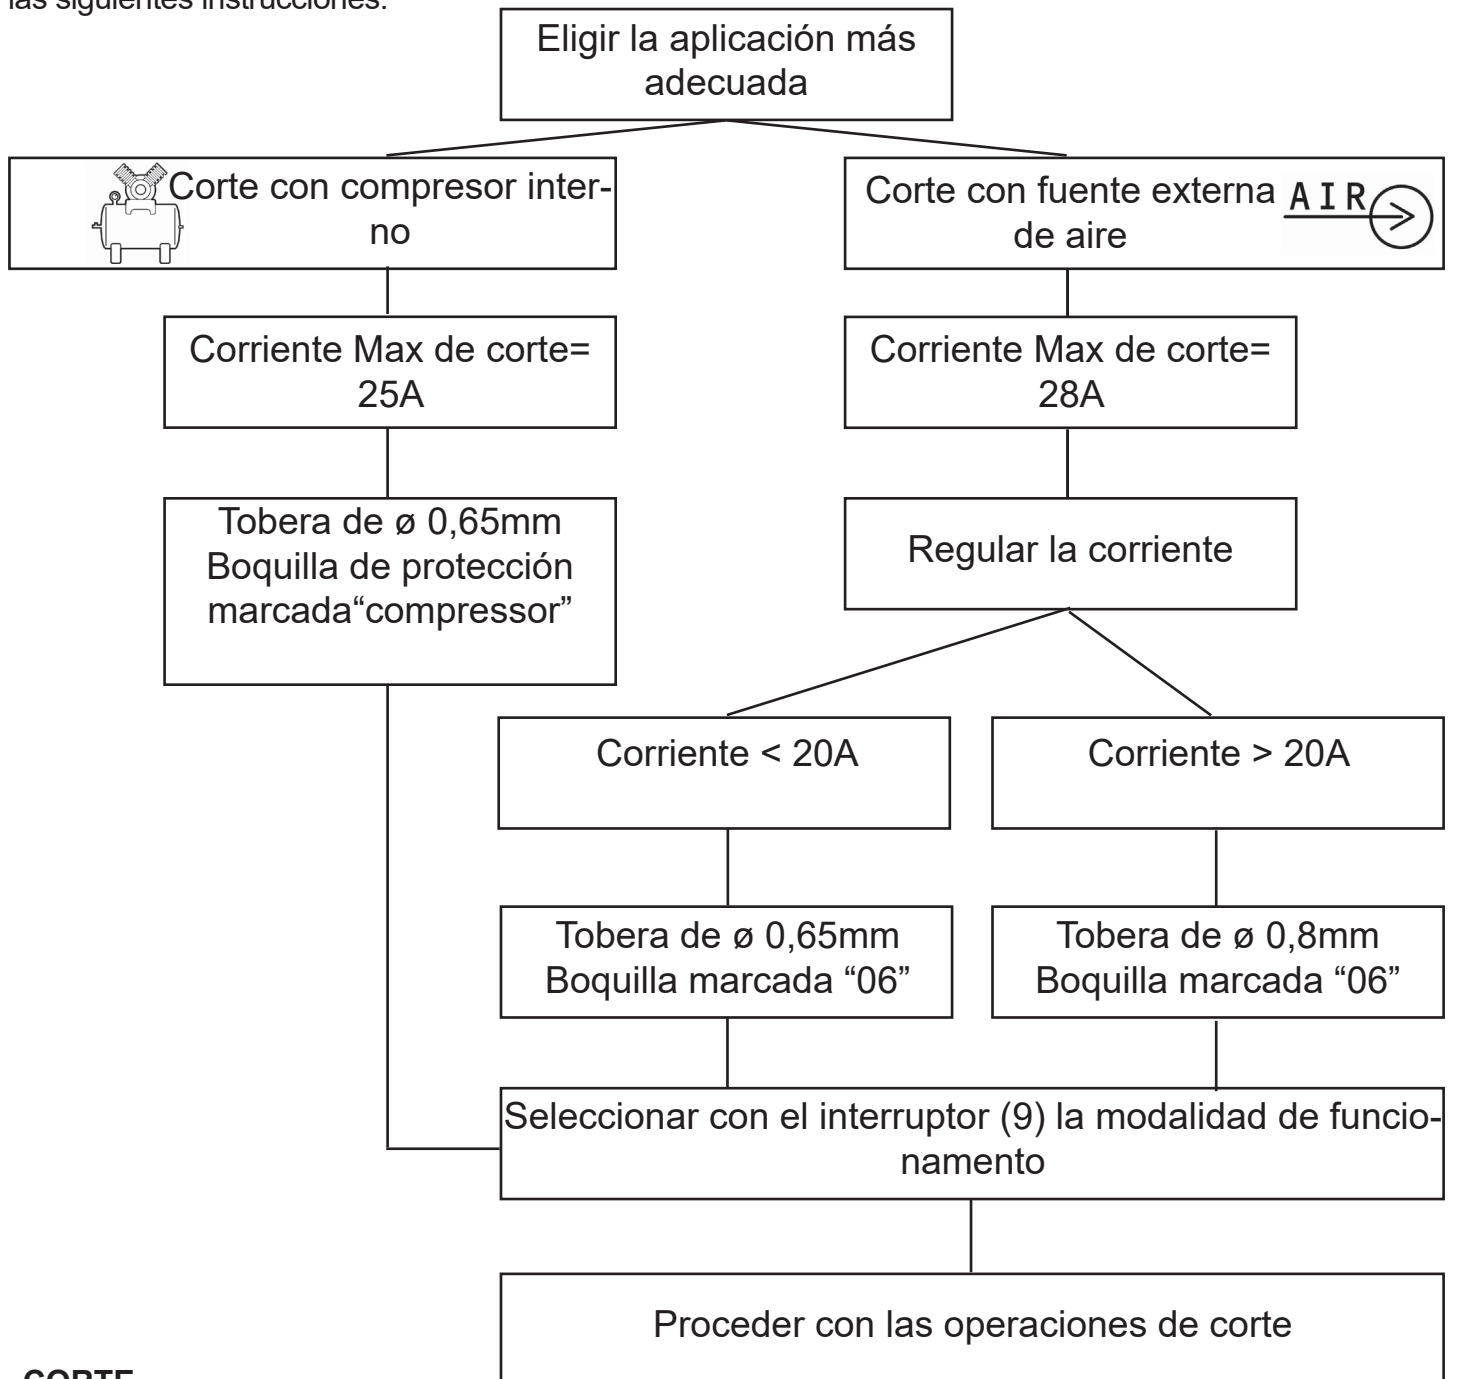

CORTE

A. Corte con antorcha manual

- ✓ La antorcha puede manejarse confortablemente con una mano o con dos manos. Elegir la técnica más cómoda y que permita un buen control del movimiento. Posicionar el índice o el pulgar para apretar el pulsador de la antorcha.
- ✓ Para empezar el corte desde el borde de la pieza mantener la antorcha perpendicularmente con la pieza, la punta de la antorcha debe colocarse en el borde de la pieza, allí donde empezará el corte. (Fig. A) Para perforar, apoyar la tobera en el punto en el cual quieren perforar y mantener la antorcha inclinada para dirigir las chispas lejos de la antorcha hasta el fin de la perforación. (Fig. B) Se aconseja no perforar espesores mayores de 3mm.

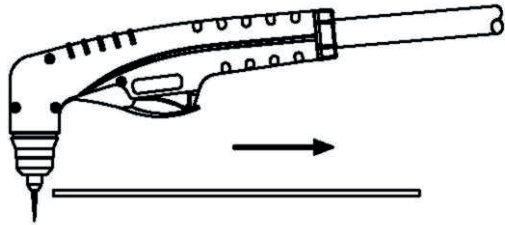


Fig. A

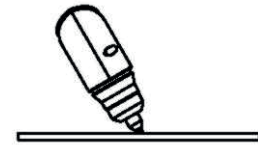


Fig. B

- √ Para cortes en contacto mantener la antorcha en pegada con la pieza. Atención: estos equipos pueden trabajar solamente con cortes en contacto.
- √ Con la antorcha en posición de principio, apretar el pulsador de la antorcha. Después de una inicial purga de gas (pre-aire), el arco piloto se enciende y se queda encendido unos 3-5 max. segundos hasta que no se establezca el arco de corte.
- √ Una vez encendido, el arco principal se mantiene hasta que el botón de la torcha esté apretado, salvo que la antorcha no sea alejada de la pieza o que el movimiento de la antorcha sea demasiado lento. Continúe moviendo mientras corta. Corte a una velocidad estable sin pausas. Mantenga la velocidad de corte en tal forma que la demora del arco esté de 30° detrás de la dirección de recorrido. (Fig. C)
- √ En caso de apague incidental del arco de corte, el arco piloto entrará automáticamente por 3 segundos.
- √ Para apagar el arco soltar el pulsador de la torcha. Cuando se suelta el pulsador se mantendrá un flujo de aire. Si el pulsador de la antorcha está apagado durante el postfluj, se establecerá el arco piloto.

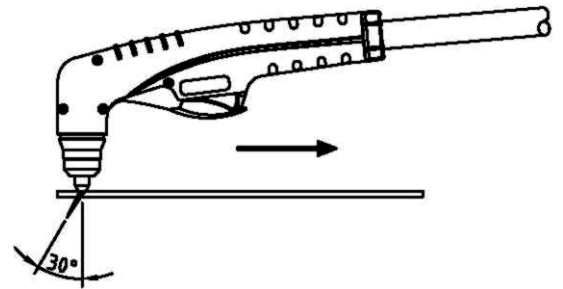


Fig. C

B. Perforación manual con antorcha

Nota: Para perforar chapas de espesor superior a la capacidad del equipo, utilizar un taladro para hacer un agujero de mínimo 6mm de diametro y cortar empezando de este agujero.

- √ Para hacer un agujero, inclinar la antorcha para que las chispas vuelen lejos de la punta de la antorcha (y del operador) (Fig. B).
- √ Completar la perforación fuera de la línea de corte y luego seguir con el corte sobre la línea. Gire la antorcha lentamente hacia una posición vertical a medida que el arco se vuelva más profundo. (Fig. D)
- √ Limpiar pronto la tobera y la boquilla de la antorcha. Rociar o sumergir la tobera y la boquilla en una substancia idónea para quitar las proyecciones.

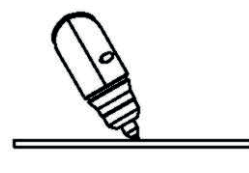


Fig. B

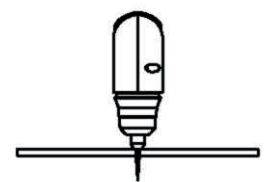


Fig. D

ATENCIÓN

Desconectar el generador de alimentación antes de desmontar la antorcha o sus conexiones. Repasar frecuentemente las "Precauciones de seguridad" al principio de este manual. Asegúrese que el operador lleve guantes, ropas, protecciones para los ojos y las orejas idóneas. Asegúrese que ninguna parte del cuerpo del operador venga en contacto con la pieza mientras que la antorcha está activa.

ATENCIÓN

Proyecciones y chispas creadas por el procedimiento de corte pueden causar daños a las superficies revestidas, pintadas y otras superficies como vidrio, plástico, metal.

NOTA

Tener cuidado en manipular las conexiones de la antorcha y protegerlas contra posibles daños.

ELEGIR A LOS CONSUMIBLES DE LA ANTORCHA

ATENCIÓN: Es estrictamente importante leer estas instrucciones antes de elegir a los consumibles de la antorcha. Esto evitará posibles daños a la antorcha y a la máquina.


A fin de cambiar las partes consumibles de la antorcha, utilice el siguiente procedimiento:

NOTA: La tobera, distribuidor de gas y electrodo se mantienen en su lugar gracias a la boquilla de protección. Coloque la antorcha con la boquilla hacia arriba para evitar que estas partes se caigan cuando se remueva la boquilla.


NOTA: Esperar que la torcha sea suficientemente fría, antes de cambiar los consumibles.

1. Desatornille y remueva la boquilla de protección del Ensamble del Cabezal de la Antorcha.
2. Remueva la tobera, distribuidor de gas y electrodo.
3. Instale el electrodo, distribuidor de gas y tobera.
4. Apriete la boquilla de protección con la mano hasta que quede sentada en el cabezal de la antorcha. Si siente resistencia al instalar la boquilla, revise los rosques antes de proceder.

- PARA CORTAR CON COMPRESOR INTERNO

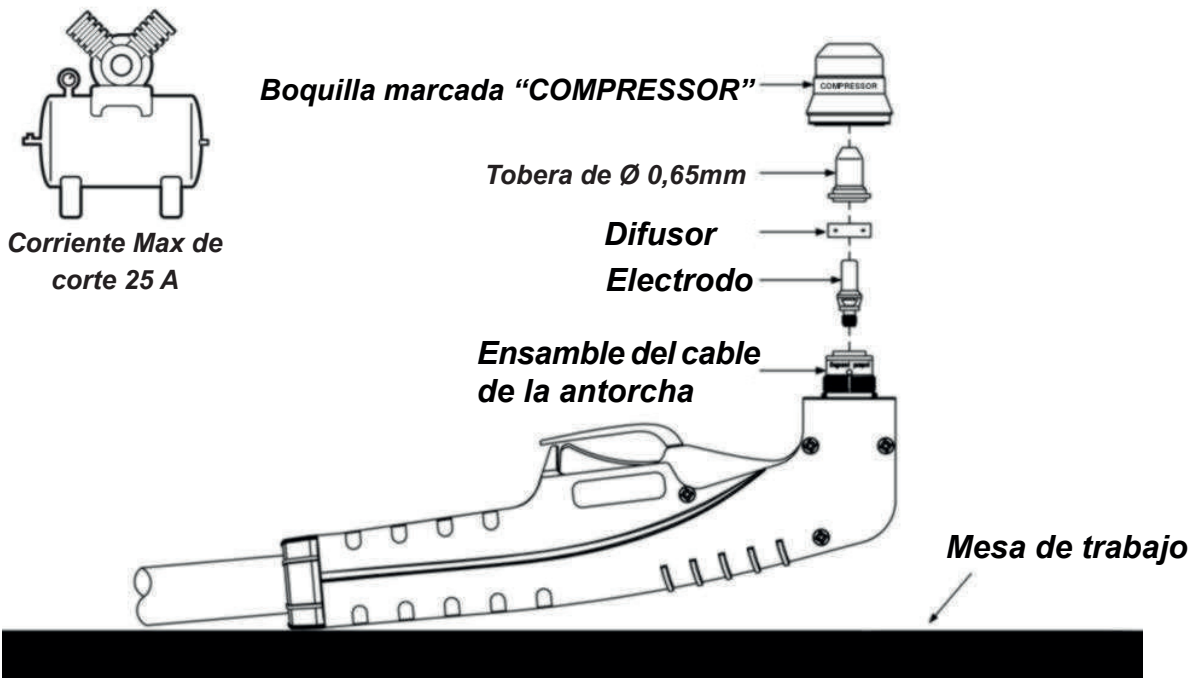

- PARA CORTAR CON FUENTE EXTERNA DE AIRE COMPRIMIDO

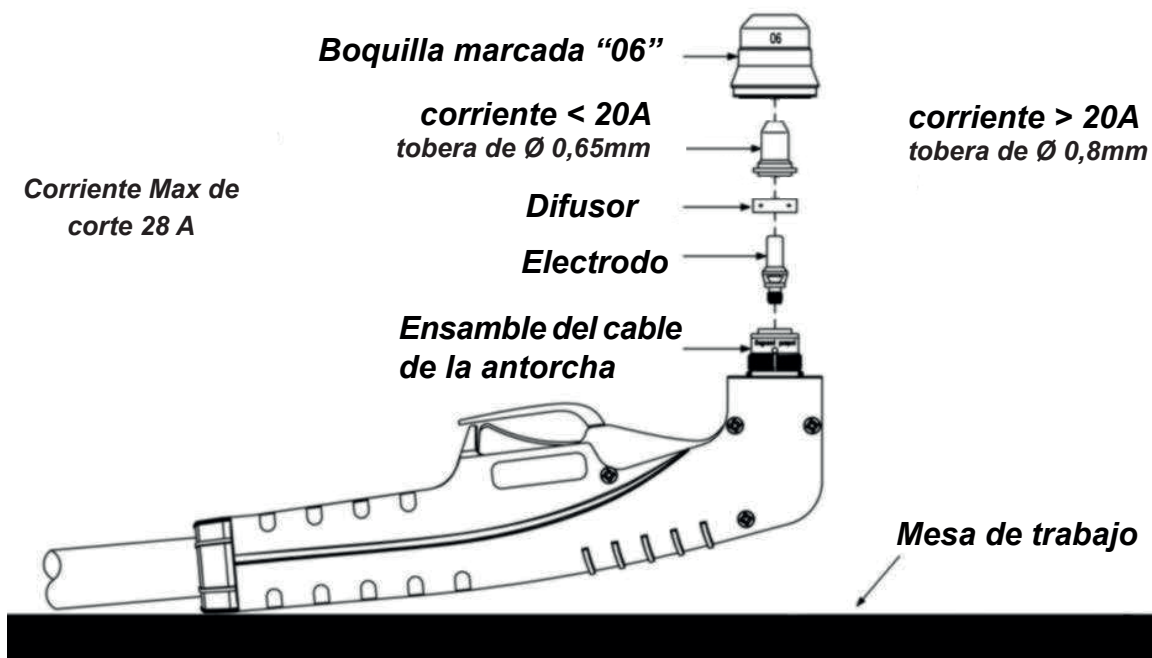

ERRORES DE CORTE MAS COMUNES

Durante la realización de operaciones de corte, pueden surgir inconvenientes que non son causados por mal funcionamiento del equipo o por otros aspectos operativos, tales como:

- √ **Penetración insuficiente:**
 - velocidad de corte demasiado alta;
 - la antorcha está demasiado inclinada;
 - la pieza es demasiado espesa;
 - la corriente de corte es demasiado baja;
 - algunas partes de la antorcha están desgastadas

- √ **Interrupción del arco de corte:**
 - velocidad de corte demasiado baja;
 - excesiva distancia entre la antorcha y la pieza;
 - voltaje de la línea demasiado bajo → reducir la intensidad de corte;
 - algunas partes de la antorcha están desgastadas; recambios no originales;
 - el cable de masa no está bien conectado.

- √ **Excesiva acumulación de rebava;**
 - velocidad de corte demasiado baja (rebava inferior);
 - velocidad de corte demasiado alta (rebava superior);
 - excesiva distancias entre la antorcha y la pieza;
 - corriente de corte demasiado baja;
 - algunas partes de la antorcha están desgastadas;
 - recambios no originales no adecuados.

- √ **Corte inclinado (no perpendicular):**
 - mal colocación de la antorcha;
 - uso asimétrico del orificio de la tobera y/o error en el montaje de las piezas de la antorcha.

- √ **Excesivo desgaste de la tobera y de los electrodos:**
 - presión del aire demasiado baja;
 - capacidad del sistema sobrepasada (espesor del material demasiado grueso);
 - aire contaminado (humedad – aceite);
 - exceso de encendidos del arco piloto en el aire;
 - la antorcha no está montada correctamente;
 - punta de la antorcha en contacto con la pieza;
 - faltan partes de la antorcha o están dañadas;
 - recambios no originales.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento del equipo puede efectuarse sólo si se poseen los conocimientos técnicos y el equipo necesario, en caso contrario póngase en contacto con el servicio de asistencia más cercano

¡ATENCIÓN!

No acceder nunca a fuentes de corriente (extracción del panel) sin haber desconectado el enchufe de potencia. Cualquier inspección realizada bajo tensión en el interior de la máquina o dentro la antorcha, puede causar severos shocks electricos, provocados por contacto directo con zonas de alta tensión

UNIDAD

Mantenga el área de corte o desbaste, y el área alrededor de la máquina limpias y libres de materiales combustibles. No deberá permitirse ninguna acumulación de desechos que pudiera obstruir el flujo de aire hacia la máquina.

Inspeccione el equipo cada 3-4 meses (de acuerdo también con la frecuencia de empleo) y elimine, ayudándose con aire comprimido, los eventuales depósitos de polvo

ATENCIÓN

Para la limpieza utilice sólo aire comprimido seco.

No oriente el chorro de aire directamente hacia los circuitos electrónicos.

Limpiar periódicamente el cartucho del filtro del compresor para evitar pérdidas de presión. (FIG. E)

ANTORCHA

Periódicamente, de acuerdo a su uso o a errores de corte, comprobar el desgaste de piezas conectadas al arco plasma:

Boquilla:

Desenroscar manualmente de la cabeza de la antorcha. Limpiar totalmente y sustituirla si está dañada (quemada, torcida o rota). Comprobar la integridad del sector superior del metal (seguridad del accionador de la antorcha).

Tobera:

Revisar el desgaste del orificio del arco plasma y de los superficies inferiores y exteriores. Si el orificio está ensanchado, comparado a su anchura original, o si está dañado, sustituir la tobera. Si las superficies están particularmente óxidadas, limpiarlas con papel abrasivo extra fino.

Difusor:

Comprobar que no haya quemaduras o roturas, o que los orificios de fluido de aire no estén obstruidos. Si están dañados, sustituir inmediatamente.

Electrodo

Sustituir el electrodo cuando la colocación del cráter en la superficie desprendente es de unos 2mm..

¡ATENCIÓN!

- ✓ Antes de hacer cualquier operación en la antorcha, dejarla enfriar, al menos durante el periodo post-aire;
- ✓ Excepto para casos particulares, es aconsejable sustituir el electrodo y la tobera al mismo tiempo;
- ✓ Respetar el orden de montaje de piezas de la antorcha (de forma invertida al desmontaje). prestar atención a que el difusor esté montado adecuadamente;
- ✓ Volver a montar el asa de la boquilla, enroscando manualmente y apretando ea misma;
- ✓ No montar nunca la boquilla, sin tener colocado previamente el electrodo, el difusor y la tobera;
- ✓ Los procedimientos oportunos y apropiados de control en las piezas de la atorcha, son esenciales para la seguridad y funcionalidad del sistema de corte.

CUERPO, ASA Y CABLE DE LA ANTORCHA

- √ Estas piezas normalmente no necesitan en mantenimiento particular, a excepción de una inspección periódica y una atenta limpieza sin solventes de algún tipo. Si se encuentran daños al aislamiento como fracturas, roturas y quemaduras, o incluso si se sueltan los conductores eléctricos, la antorcha no puede ser usada de nuevo, hasta que las condiciones de seguridad no hayan sido respetadas. En este caso, la reparación (mantenimiento extraordinario) no puede ser efectuada "in situ", sino que debe llevarse a un centro de servicio, para realizar pruebas de test especiales, después la reparación haya sido efectuada.

Para matener la antorcha eficiente, es necesario seguir estas precauciones:

- √ No tocar la antorcha ni el cable con piezas ardentes o calientes;
- √ No estirar el cable;
- √ No mover el cable sobre filos cortantes;
- √ Recoger el cable em bobinas regulares, si es demasiado largo;
- √ No pisar el cable;

FILTRO DE AIRE COMPRIMIDO



El generador está equipado con un filtro interno para el aire comprimido, dotado de desagüe manual de la condensación (la perilla de desagüe se encuentra en la parte inferior de la máquina). Purgue periódicamente para remover el agua en el filtro.

Antes de purgar, apagar el equipo y desconectarlo de la alimentación. Levantar el equipo para alcanzar la perilla de drenaje colocada en el fondo (FIG. F). Abrir el desagüe, girando en sentido anti-horario y drenar la condensación. Después de las operaciones de drenaje cerrar firmemente la perilla, girandola en sentido horario.

ATENCIÓN: No cerrar bién esta perilla podría causar graves daños a la antorcha. En el caso de que el cartucho sea particularmente sucio, será necesario sustituirla para evitar pérdidas de presión.

Nota: La unidad no operará si la presión de aire de entrada es demasiado baja.

No usar solventes para limpiar el filtro; usar solo agua con jabón

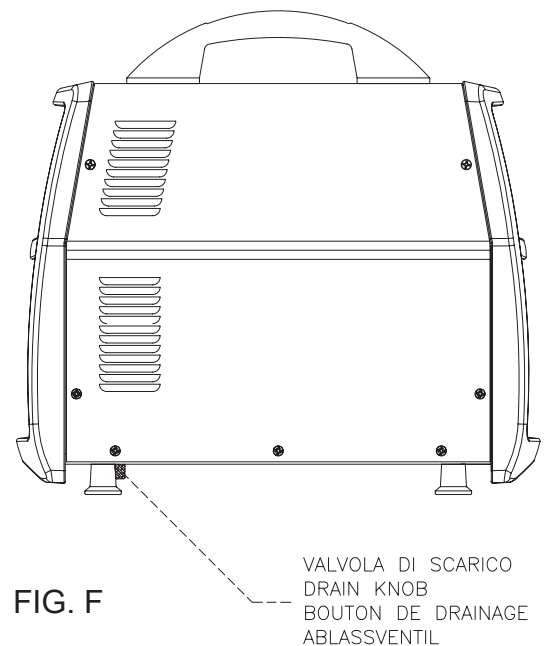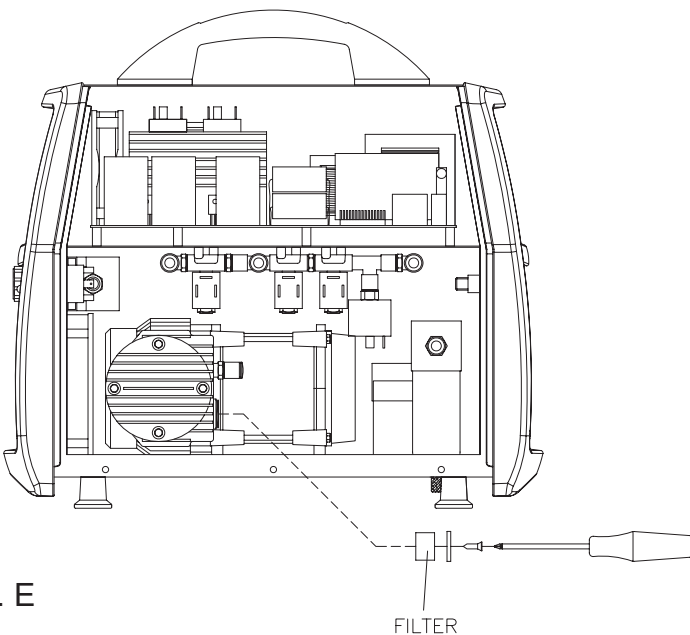

BUSQUEDA DE AVERIAS (ALGUNAS INSTRUCCIONES VALEN SOLAMENTE POR EL MODELO CON DOBLE FUNCION)

X. PROBLEMA

1. Causa

a. Contro 1/remedio.

A. Indicador de la presencia de la red apagado, ventilador no funciona

1. Interruptor abierto

- a. Enchufe la unidad a una salida de 230V.
- b. Restablezca el interruptor.

B. Indicador de red encendido, indicador amarillo de sobrecalentamiento/baja presión encendido.

1. La unidad está sobrecalentada

- a. Asegúrese que la máquina no haya trabajado más de los límites del ciclo de trabajo.

2. Flujo del aire obstruido

- a. Dejar un espacio abierto de al menos 5 m alrededor de la máquina.

3. Antorcha en cortocircuito. El indicador de sobrecalentamiento se enciende momentaneamente y la máquina se apaga.

- a. Controlar el correcto montaje de las partes de la antorcha y excluir la posibilidad de un cortocircuito en la cabeza de la antorcha.

C. Indicador de red encendido, Indicador de sobrecalentamiento/baja presión relampague, ningún flujo de aire en las fases de purgación y de pre-aire.

1. El aire no está conectado o la presión del aire es demasiado baja

- a. Comprobar que haya una presión de al menos 5 BAR, durante la purgación o el pre-flujo regular la presión en 4.5 BAR.

2. Filtro o línea del aire bloqueados

- a. Sustituir el cartucho del filtro. Controlar que las mangueras del aire y los tubos de la antorcha no estén torcidos o doblados

D. Indicador de red encendido, Indicador de sobrecalentamiento/baja presión apagado, ningún flujo de aire cuando el pulsador de la antorcha está apretado

1. La tobera no está bien montada en la antorcha

- a. Controlar que la tobera esté bien colocada sobre la cabeza de la antorcha

2. Pulsador de la antorcha está defectuoso o montaje no apropiado de las partes de la cabeza.

- a. Hacer referencia al párrafo Mantenimiento

3. Placa electrónica defectuosa

- a. Reparar/sustituir el generador

E. Indicador de red encendido, Indicador de sobrecalentamiento apagado, flujo de aire. La antorcha no establece el arco piloto.

1. Partes de la antorcha defectuosas

- a. Controlar las partes de la antorcha y sustituirlas si es necesario

2. Presión del gas demasiado alta

- a. Asentar la presión a 4.5 BAR.

3. Placa electrónica defectuosa

- a. Reparar/sustituir el generador

F. En la antorcha hay arco piloto, pero no corta.

1. El cable de masa no está conectado

- a. Asegúrese que el cable de masa esté bien conectado a la pieza y que haya un buen contacto entre pinza y pieza.

2. Voltaje de línea demasiado bajo

- a. Utilizar una alargadera de cable de alimentación lo más corto posible
- b. Utilizar solo grupos electrógenos de potencia adecuada

3. Placa electrónica defectuosa

- a. Reparar/sustituir el generador

ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ПРОВЕДЕНИЕМ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОБРАТИВ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ.”

ОБЩИЕ НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

ВВЕДЕНИЕ

Ваше устройство для плазменной резки снабжено современными системами безопасности, блокирующими работу устройства до проведения вами соответствующей проверки. Процесс плазменной резки, начиная с запала дуги и во время резки требует напряжения тока, поэтому необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности.



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО'

- 1 - Убедиться, что генератор заземлен, а на линии питания находится работающее устройство заземления.
- 2 - Убедиться, что рабочая поверхность заземлена.
- 3 - Избегать контакта металлической обрабатываемой поверхности с кожей или влажной одеждой.
- 4 - Не опираться и не держать в руках обрабатываемую поверхность.
- 5 - Не осуществлять работу по резке в помещении с повышенной влажностью или на влажной поверхности.
- 6 - Не использовать оборудование, если горелка или кабели повреждены.
- 7 - Перед заменой электрода, форсунки или диффузора горелки всегда выключать аппарат.
- 8 - Отключать от сети питающий кабель и выключать генератор перед проведением работ по техобслуживанию внутри генератора.



ВНИМАНИЕ!

Операции по ремонту, техобслуживанию, пуску в эксплуатацию оборудования должны быть выполнены квалифицированным персоналом; необходимо учитывать риск, связанный с высоким напряжением в соответствии с правилами техники безопасности.

ВНИМАНИЕ!

Если во время проведения работ по резке ощущается малейший перепад напряжения, прекратить работы до полного устранения неполадки.

ЗАЩИТА ГЛАЗ И ТЕЛА

Во время проведения работ по резке, одну из опасностей представляет собой излучение электромагнитных волн, вызванных электрической дугой (длина волн колеблется от инфракрасного до ультрафиолетового излучения). Такое излучение может негативно сказаться на зрении, вызывая конъюнктивит, ожоги сетчатки, ослабление зрения и т.д., кроме этого, концентрация ультрафиолетового излучения вызывает ожоги кожи. Важно, чтобы оператор использовал соответствующие системы и защитную одежду:

1-Перчатки.

2-Фартук.

3-Краги.

4-Обувь.

5-Защитную маску (а лучше каску), достаточно широкую для закрытия всего лица, с защитными стеклами, фильтрующими радиацию и уменьшающими силу света, поглощаемую глазом.



ВНИМАНИЕ!

Не смотреть на электрическую дугу без защиты глаз.

ВНИМАНИЕ!

Также опасность для зрения представляют собой крошки, вырабатываемые во время рабочего процесса резки, шлифовки, чистки, ковки для удаления окалины.

Во время проведения этих операций всегда надевать очки.



ВАЖНО: вокруг рабочей зоны должны быть установлены антиотражающие экраны, чтобы персонал, проводящий другие работы поблизости, не подвергался радиации электрической дуги.

ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ ПРИ РЕЗКЕ ГАЗЫ

Во время проведения работ по резке вырабатываются газы и вредная металлическая пыль. Металлы, покрытые или содержащие ртуть, цинк, свинец и графит могут вырабатывать опасную концентрацию токсичных газов во время резки.

Для предотвращения попадания токсичных газов в дыхательные пути, необходимо надевать защитную маску, а также проводить работы в проветриваемых помещениях.

В закрытых помещениях рекомендуется использовать пылесосы под зоной резки.

ВНИМАНИЕ!

Очень важно очистить обрабатываемый материал, если на нем присутствуют галоиды (растворители или обезжиривающие вещества), чтобы не вырабатывался токсичный газ.

Некоторые растворители на основе хлора могут разлагаться от радиации и вырабатывать фосгеносодержащий газ.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРА

1-Избегать возникновения возгорания из-за искр или горячих окалины.

2-Удалить из зоны работы горючие и воспламеняющиеся вещества.

3-Убедиться, что средства противопожарной безопасности находятся вблизи проведения работ.

4-Поместить генератор так, чтобы была обеспечена вентиляция и выброс воздуха через решетки на панелях.

ВНИМАНИЕ!

Не осуществлять резку емкостей из-под горючих веществ или смазочных материалов.

Не осуществлять резку баллонов из-под легковоспламеняющихся материалов.

Не осуществлять резку при нахождении в воздухе легковоспламеняющихся паров (бензин).

ШУМЫ

При проведении работ по резке, вырабатываются шумы. Уровень шума зависит от типа производимой резки.

ВНИМАНИЕ!

Чрезмерные шумы могут вызвать ослабление слуха. Во избежание поражения слухового аппарата использовать принимать соответствующие меры предосторожности.

ОЖОГИ

При проведении работ по резке оператор должен быть защищен соответствующим образом. Это должно стать обычной мерой предосторожности.

ВНИМАНИЕ!

Не направлять поток горелки на людей и предметы.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Перед установкой генератора плазменной резки провести оценку окружающей зоны с учетом следующих пунктов:

1-Убедиться, что отсутствуют другие питающие кабели, контрольные линии, телефонные кабели или системы вблизи от генератора.

2- Убедиться, что отсутствуют ТВ- и радиоприемники.

3- Убедиться, что отсутствуют компьютеры и другие системы контроля.

4-Убедиться, что вблизи нет людей, пользующихся кардиостимуляторами или слуховыми аппаратами.

5-Проверить невосприимчивость другой аппаратуры, работающей в этой же зоне.

В некоторых случаях могут запрашиваться дополнительные защитные меры. Уменьшение помех может производиться следующим образом:

1-Если существуют помехи в линии питания, установить фильтр EMC между линией и генератором.

2-Уменьшить длину кабелей выхода с генератора, сложить их как можно ближе к устройству.

3-Правильно закрыть все панели генератора после осуществления работ по техобслуживанию. manutenzione.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПЛАЗМЕННАЯ ДУГА И ПРИНЦИП ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКЕ

- ✓ Плазма – ионизированный газ при настолько высокой температуре, что он начинает проводить электричество.
- ✓ Процесс резки использует плазму для передачи электрической дуги на металлический кусок, который расплавляется.
- ✓ На горелке используется сжатый воздух; питание – едино для плазмы, защитного газа и газа охлаждения.
- ✓ Начало цикла определено дугой, возникающей между электродом (отрицательная полярность) и соплом горелки (положительная полярность) из-за замыкания между двумя элементами.
- ✓ Если коснуться горелкой обрабатываемого материала (подсоединен к плюсовой полярности тока), между электродом и материалом проскакивает дежурная дуга, и возникает плазменная дуга.
- ✓ На заводе-изготовителе время удержания дежурной дуги настроено на 3 секунды; если за это время переход не осуществился, цикл автоматически прерывается.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

Аппарат должен быть подсоединен к системе Линия - Нейтраль с заземлением "PE". Убедиться, что соответствующий терминал клеммы был подсоединен к земле.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ МАССЫ

Подсоединить зажим кабеля массы к обрабатываемому куску или к металлической рабочей поверхности с учетом следующего:

- ✓ Убедиться в хорошем контакте, очистить изоляцию или окисленную часть.
- ✓ Подсоединить массу как можно ближе к зоне резки.
- ✓ Использование металлических частей, не являющихся частью обрабатываемого материала, в качестве обратного проводника тока резки может представлять опасность и давать некачественные результаты резки.
- ✓ Не подсоединять массу к той части, которая должна быть срезана.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ГОРЕЛКИ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

ВАЖНО! Перед началом резки проверить правильность установки изнашиваемых частей, как описано в параграфе «Техобслуживание горелки».

РАЗМЕЩЕНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИСТОЧНИКА ТОКА

- ✓ Выбрать место размещения, чтобы была достаточная циркуляция воздуха без пыли, паров или газа.
- ✓ Убедиться, что ничто не мешает потоку воздуха охлаждения в передних и задних отверстиях машины.
- ✓ Предусмотреть свободную зону минимум в 5 м от машины.
- ✓ При перемещении машины всегда вынимать штепсель из питающей розетки, убирать шланги и трубки во избежание их повреждения.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА (ДЛЯ МОДЕЛИ С ДВОЙНОЙ ФУНКЦИЕЙ «КОМПРЕССОР ВНУТРЕННЕГО / ВНЕШНЕГО ВОЗДУХА»)

Установить распределительную линию чистого и сухого сжатого воздуха или азота, минимальные характеристики:


Давление воздуха: 5-10.3 bar (72.5-150 psi)

Напор: 100L/min. (3.5 cu. ft./min)

Вместе с устройством поставляется редуктор давления, настроенный на оптимальные значения 65PSI; 4,5 атм. ВНИМАНИЕ: давление воздуха на входе не должно превышать 6 атмосфер. **Внимание:** машина не будет работать, если давление на входе слишком низкое.


ФУНКЦИИ

МОДЕЛЬ, КОТОРАЯ МОЖЕТ «ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО С КОМПРЕССОР

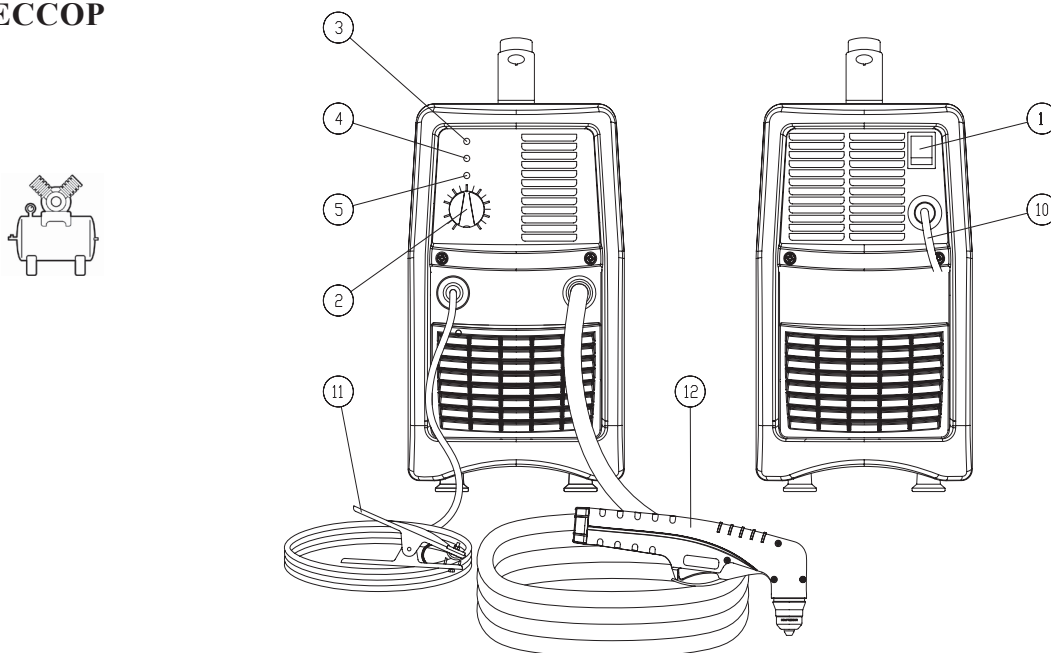

RU-4

МОДЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОМПРЕССОР С ВНУТРЕННЕГО С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ ВОЗДУХА

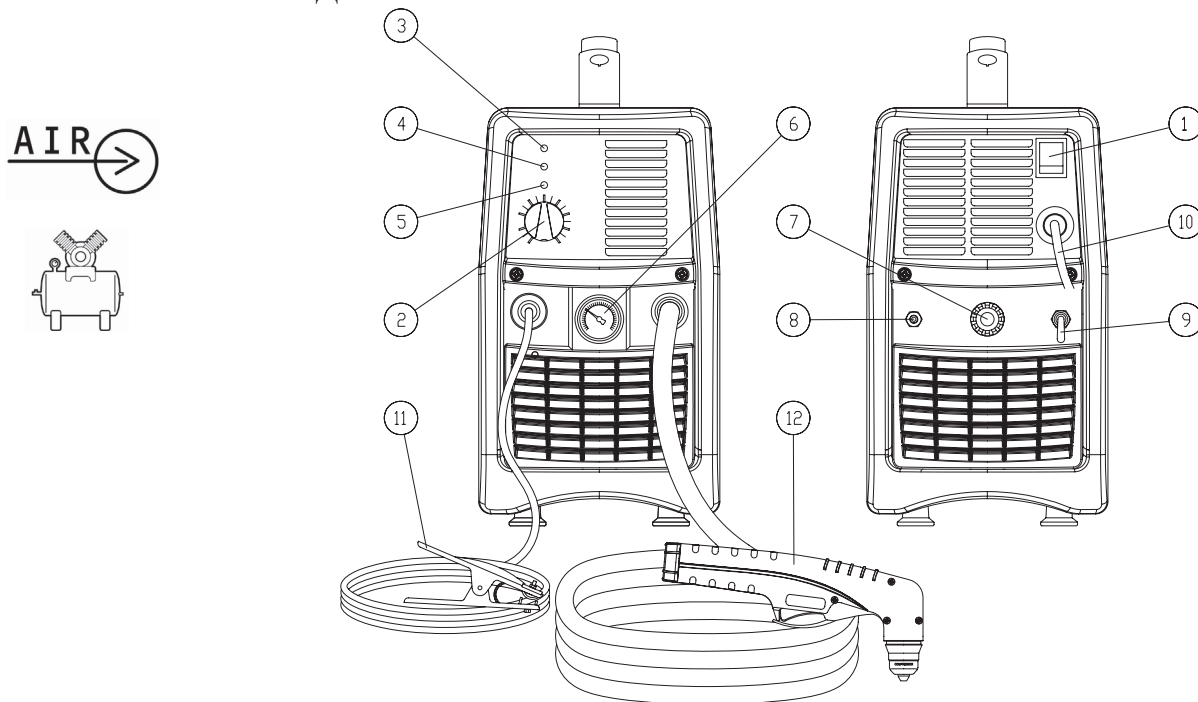

ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ON/OFF (1)

В положении ON машина готова к работе. Все контрольные схемы системы активны. Положение OFF отключает все контрольные схемы.

РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ТОКА (2)

Позволяет установить ток для резки в соответствии с применением (толщина материала/скорость).

ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР (3)

Мигать в течение нескольких секунд после включения машины, чтобы убедиться, что конденсаторы заряжаются и машина готова к работе. Горит, когда напряжение в линии нормальное – медленно мигает, если напряжение линии выше 260Vac, или ниже 180Vac.

ЖЕЛТЫЙ ИНДИКАТОР (4)

Загорается при активации термозащиты. Медленно мигает, когда давление слишком низкое. (Это предупреждение действует только при подключении внешнего источника воздуха)

КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР (5)

Горит, когда горелка активна. Часто мигает в течение 3 секунд перед загоранием дежурной дуги. Медленно мигает, если дуга резки не загорается через 3 секунды после дежурной дуги.

МАНОМЕТР (6)

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ (7)

Оттянуть ручку для разблокировки, задать желаемое давление (номинальное равняется 4.5 атм.), надавить для блокирования. Примечание: редуктор не должен быть настроен выше 6 атм.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА НА МАШИНА (8)

ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО / НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (9)

√ Нисходящая использовать внутренние компрессора. Вверх для подключения генератора на внешний диск.

ПИТАЮЩИЙ КАБЕЛЬ (10)

КАБЕЛЬ И ЗАЖИМ МАССЫ (11)

ГОРЕЛКА (12)

√ кнопку горелки является единственным устройством управления, который можно включать и останавливать операции резки.

ОПЕРАЦИИ ПО РЕЗКЕ

ПОДГОТОВКА

ВНИМАНИЕ

Отключить генератор от сети перед снятием частей генератора.

√ Следовать инструкциям в параграфах “Безопасность и установка” данного руководства.

ЧАСТИ ГОРЕЛКИ

√ Проверить горелку на предмет правильной сборки. Установить части горелки для желаемого применения (обратиться к параграфу “Выбор частей”).

ПРИМЕЧАНИЕ: Генератор не будет работать, пока сопло горелки не установлено в гнездо на головке горелки.

ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

√ Проверить правильность напряжения генератора.

√ Убедиться, что генератор отвечает требованиям подсоединения и подключения к сети.

√ Подсоединить к сети и поместить главный выключатель в положение ON для подачи напряжения на систему.

КАБЕЛЬ МАССЫ

√ Убедиться, что кабель массы соединен с обрабатываемым куском.

СИСТЕМА ОЧИСТКИ (ОЧИСТКА)

√ Установить переключатель ON/OFF в положение ON. Индикатор напряжения тут же начнет мигать, затем загорится постоянным светом. Нажать кнопку горелки для начала очистки газа (режим предварительного потока) для удаления конденсата из горелки и системы. Когда очистка воздуха завершена, загорается дежурная дуга.

ВНИМАНИЕ

НЕ зажигать дугу во время настроек.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА

√ Для контроля качества воздуха отключить горелку (режим после потока) и стекло фильтра напротив горелки. Следы масла или влаги будут видны на стекле. НЕ зажигайте дежурную дугу во время проверки качества воздуха.


ИСТОЧНИК ВОЗДУХА

ВНИМАНИЕ: Инструкция для резки с внешнего источника сжатого воздуха действует только для модели, которая обеспечивает эту функцию.

Процесс плазменной резки требует источник сжатого воздуха: этот генератор может работать как с внутренней компрессор, который с источником сжатого воздуха снаружи.

Использование внешнего источника воздуха позволяет более широкий диапазон тока резки и, следовательно, большей режущей способности.

Выберите режим (в помещении воздух / воздух), который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и следуйте инструкциям ниже:


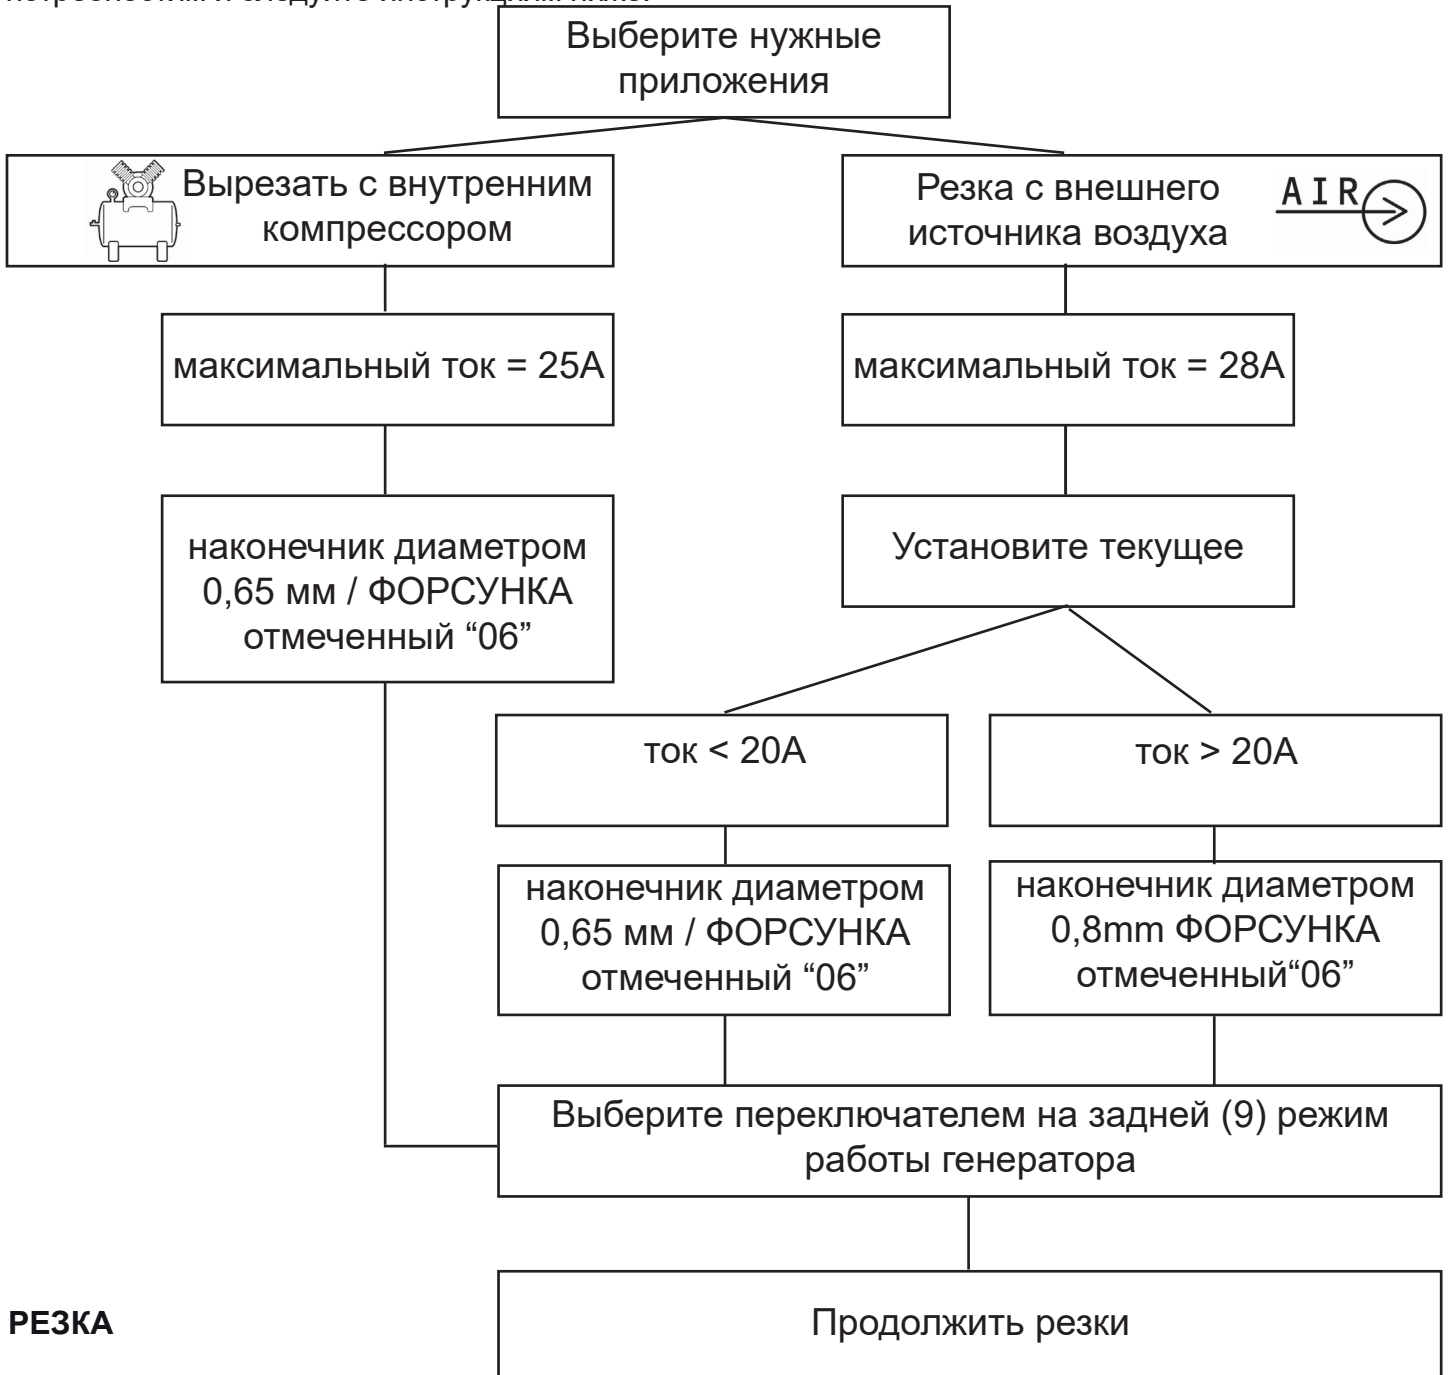


А. РУЧНАЯ РЕЗКА ГОРЕЛКОЙ

✓ Горелку можно держать одной или двумя руками. Выберите наиболее удобный способ, который позволит легко контролировать и двигать горелку. Установите указательный или большой палец на кнопку управления горелкой.

✓ Для начала резки с края обрабатываемого изделия держите горелку перпендикулярно изделию так, чтобы наконечник был перед краем изделия в точке, с которой начинается резка.. Для выполнения отверстий немного наклоните горелку так, чтобы искры отлетали от нее, удерживайте горелку так, пока не будут выполнены отверстия.

Примечание: Отверстия можно делать в материале толщиной максимум 2мм.

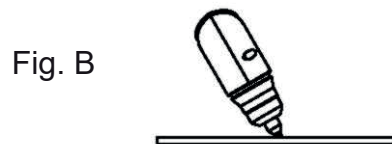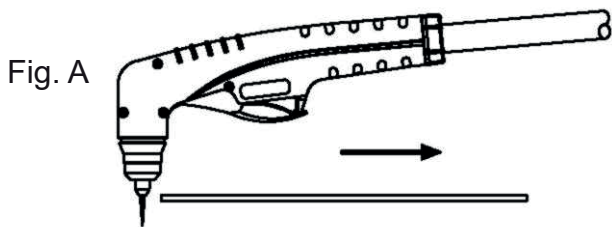

- ✓ При контактной резке касайтесь горелкой обрабатываемого куска.
- ✓ Поставив горелку в положение запуска, нажмите кнопку на горелке. После первой подачи газа, зажжется вспомогательная дуга, она будет гореть пока, не зажжется дуга резки.
- ✓ Основная дуга горит до тех пор, пока удерживается кнопка управления, если только не отвести горелку слишком далеко от изделия или если только горелка не перемещается слишком медленно. Перемещайтесь во время резки. Поддерживайте постоянную скорость так, чтобы угол дуги составлял 30° от направления резки.

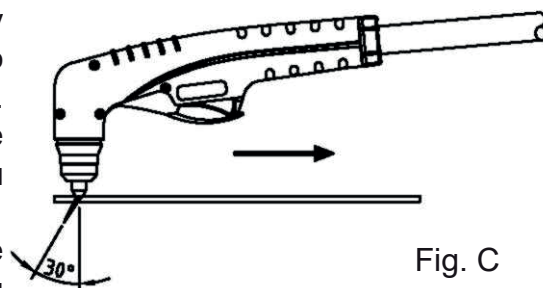


Fig. C

- Если дуга резки прервется при нажатой кнопке горелки, вспомогательная дуга автоматически зажжется через 3 секунды.
- ✓ Для выключения горелки всего лишь отпустите кнопку управления. При отпуске кнопки в течение нескольких секунд подается газ. Если кнопка горелки удерживается при подаче газа, вспомогательная дуга зажжется снова.

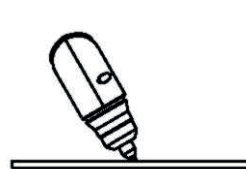


Fig. B

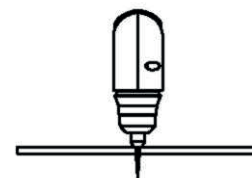


Fig. D

В. Выполнение отверстий с помощью ручной горелки

Примечание: Если необходимо выполнить отверстия на материале на большей толщине, чем установлено, рекомендуется сначала выполнить с помощью сверла отверстие диаметром по крайней мере $\varnothing 6$ мм для облегчения перфорации.

- ✓ При выполнении отверстий с помощью ручной горелки слегка наклоните горелку так, чтобы частички отлетали от конца горелки, а не на нее (рис. В).
- ✓ Завершите перфорацию за линией резки и затем продолжите резку по линии. Держите горелку перпендикулярно изделию по завершению перфорации (Рис. D).
- ✓ Очистите форсунку от брызг и остатков как можно быстрее. Обрызгайте форсунку или же опустите ее в раствор, предотвращающий образование налета.

С. РЕЗКА РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Для резки решетчатых поверхностей рекомендуется установить ток резки от 20 до 34А

ВНИМАНИЕ

Отключить генератор от питания перед снятием компонентов горелки. Обратиться к правилам техники безопасности (начало данных инструкций). Убедиться, что оператор надел перчатки, его зрение и слух защищены. Убедиться, оператор не касается обрабатываемого материала при работающей горелке.

ВНИМАНИЕ

Брызги в процессе резки могут нанести вред окрашенным и облицованным поверхностям (пластик, металл, стекло).

Примечание: Аккуратно обращаться с соединениями горелки.


ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ ГОРЕЛКИ

ВНИМАНИЕ: Это очень важно прочитать следующие инструкции, прежде чем выбрать расходные материалы для факела. Это позволит предотвратить повреждение факел и машины. Для замены компонентов горелки, следовать инструкциям: ПРИМЕЧАНИЕ. Наконечник, диффузор и электрод установлены вместе в форсунке. Направить горелку вверх, чтобы эти компоненты не выпали из форсунки.


ВНИМАНИЕ: Перед заменой компонентов горелки, подождать, пока она достаточно охладится.

1. Снять форсунку горелки.
2. Снять наконечник, диффузор и электрод.
3. Установить наконечник, диффузор и электрод.
4. Завернуть ручную форсунку в гнезде на головке горелки. Проконтролировать, как форсунка заворачивается по резьбе на горелке.

РЕЗКИ С ВНУТРЕННЕЙ КОМПРЕССОР

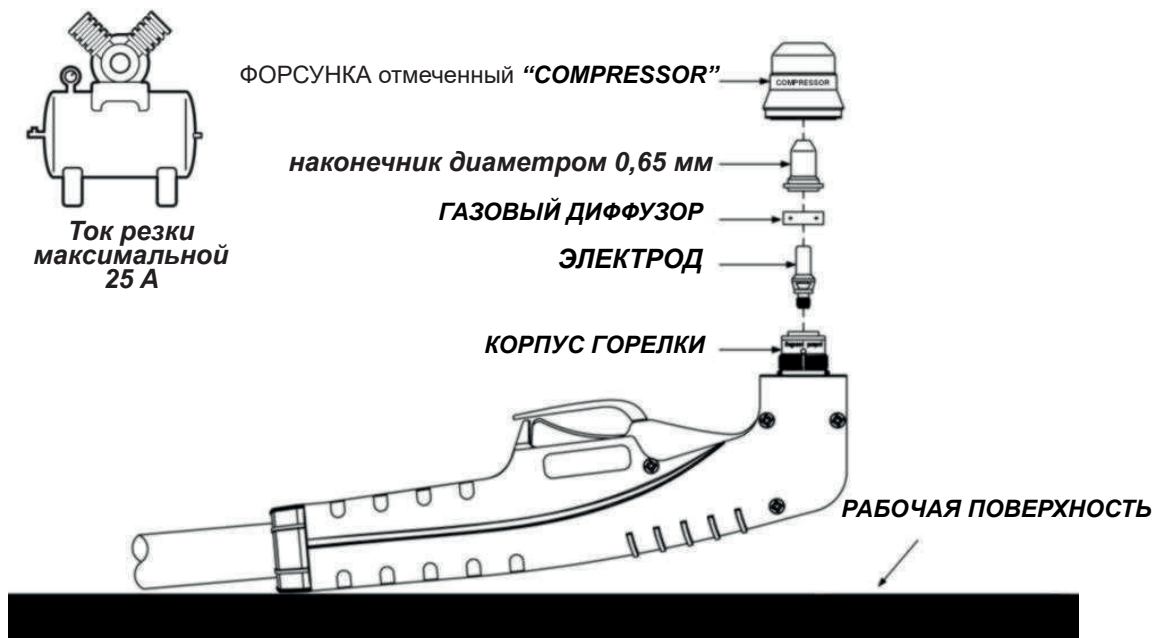

Резка с внешнего источника сжатый воздух

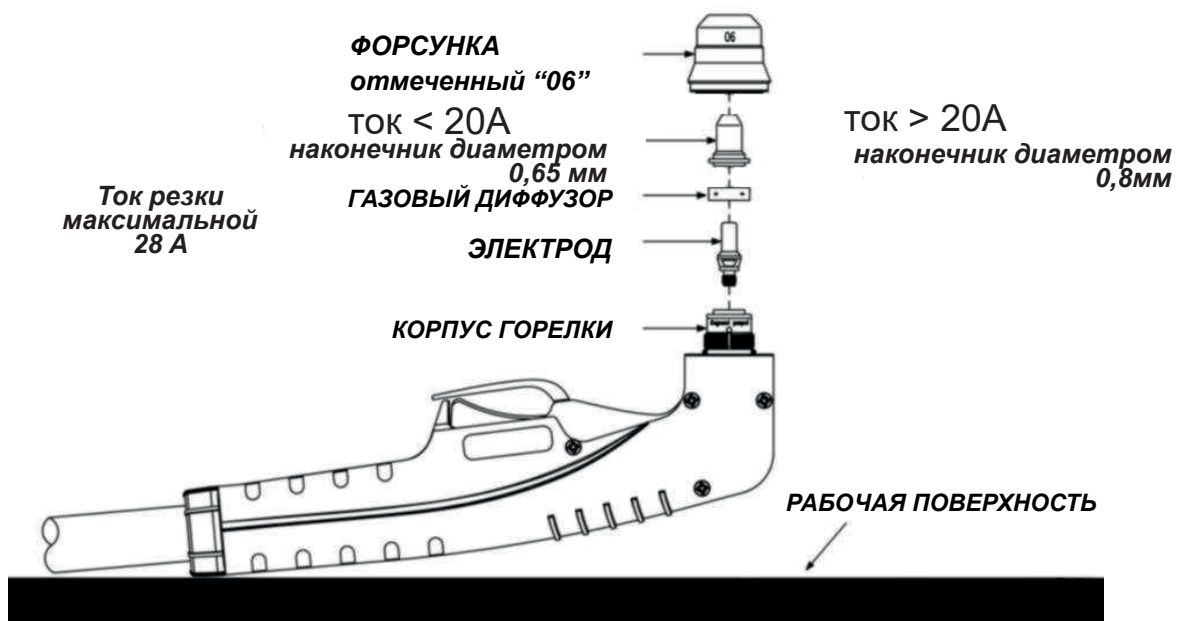

ДЕФЕКТЫ РЕЗКИ

Во время осуществления резки могут возникать дефекты, вызванные:

- √ Недостаточное проникновение : Слишком высокая скорость резки;
Горелка слишком наклонена;
Слишком толстый кусок;
Слишком низки ток резки;
Компоненты горелки изношены;
Неоригинальные запчасти;
- √ Разрыв дуги резки: Слишком низкая скорость резки;
Слишком большое расстояние между горелкой и куском;
Линия переменного тока низкая – уменьшить ток на выходе;
Компоненты горелки изношены;
Неоригинальные запчасти;
Кабель массы отсоединен;
- √ Чрезмерное образование окалины: Слишком низкая скорость резки (мало окалины);
Слишком высокая скорость резки (много окалины);
Слишком большое расстояние между горелкой и куском;
Слишком низки ток резки;
Компоненты горелки изношены;
Неоригинальные запчасти;
- √ ТОтрез под наклоном (не перпендикулярный): Неправильное положение горелки; несимметричный и/или неправильный износ отверстия форсунки; спайка компонентов горелки;
Низкое давление воздуха;
- √ Чрезмерный износ горелки и электродов: Большая толщина материала;
Воздух не очищен (влага - масло);
Чрезмерный заряд дежурной дуги;
Горелка неправильно подсоединена;
Наконечник горелки касается материала;
Повреждены/отсутствуют компоненты горелки;
Неоригинальные запчасти.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Работы по техническому обслуживанию генератора могут производиться только при наличии соответствующих технических знаний и необходимого инструмента, в противном случае обратиться в ближайший центр технической помощи.

ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не снимать панели с источника тока и не разбирать горелку, не отключив устройство от сети. Прямой контакт с частями устройства под напряжением может привести к поражению электрическим ударом.

БЛОК

Каждые 3-4 месяца проверять (также в зависимости от времени использования) генератор, чистить и удалять грязь с помощью сжатого воздуха.

ВНИМАНИЕ!

Для чистки использовать только сухой сжатый воздух. Не направлять струю воздуха на электронные схемы.

Периодически очищайте фильтр-картридж из компрессора для предотвращения утечек (рис. E)

ГОРЕЛКА

Периодически проверять состояние износа горелки (в зависимости от частоты использования и появления износа) и ее компонентов:

Держатель форсунки: Вручную снять головку горелки. Аккуратно почистить и заменить, если повреждена (перегорание, деформация, образование трещин). Проверить целостность верхней металлической части.

Форсунка: Проверить отверстие прохождения плазменной дуги и внутренних и внешних поверхностей. Если диаметр отверстия расширен или деформирован, заменить форсунку. Если поверхности окислены, почистить наждачной бумагой.

Кольцо распределения воздуха: Убедиться, что нет перегорания или образования трещин, отверстия для воздуха должны быть свободными. Если есть повреждения, немедленно заменить.

Электрод: Заменить электрод, когда глубина кратера, образующегося на поверхности, равна примерно 2 мм.

ВНИМАНИЕ!

- ✓ Перед осуществлением работ выждать время для охлаждения горелки;
- ✓ Рекомендуется заменять электрод и кончик одновременно;
- ✓ Соблюдать порядок установки компонентов горелки (обратный по отношению к разборке);
- ✓ Обращаем внимание, что кольцо распределения установлено в правильную сторону;
- ✓ Заново установить форсунку, слегка нажав и завернув вручную.
- ✓ Не устанавливайте форсунки без электрода, устройства запала, диффузора и наконечника;
- ✓ Своевременность и правильность проведения проверок компонентов горелки необходимы для безопасности и правильной работы устройства.

КОРПУС ГОРЕЛКИ, РУЧКА И КАБЕЛЬ

- ✓ Обычно эти компоненты не требуют специального ухода, кроме периодического контроля и чистки без использования растворителей. Если встречается нарушение изоляции (надломы, трещины) или ослабление электрической проводимости, горелку нельзя больше использовать из-за несоблюдения требований безопасности. В этом случае ремонт должен быть осуществлен не на месте, а в специализированном центре, где можно будет провести испытания устройства после ремонта.

Для сохранности эффективной работы горелки и кабеля необходимо принимать следующие меры:



- ✓ Не касаться горелкой и кабелем горячих или раскаленных предметов.
- ✓ Не подвергать кабель чрезмерным тяговым усилиям.
- ✓ Не протаскивать кабель по режущим, острым и абразивным поверхностям.
- ✓ Собирать кабель в моток, когда его длина чрезмерна.
- ✓ Не ставить предметов на кабель.

Фильтр сжатого воздуха

На генераторе установлен фильтр сжатого воздуха с ручкой для ручной очистки от конденсата (продувочный клапан расположен на нижней части машины). Необходимо периодически осуществлять очистку, удаляя пары или масло. Перед чисткой выключите генератор и отключите его от власти. Поднимите машину, чтобы достичь выпускной клапан, расположенный на нижней (рис. F). Откройте клапан, повернув его против часовой стрелки и повесить конденсации. После продувки чрезвычайно важно, чтобы клапан плотно закрыта, повернув по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ: Невыполнение чтобы закрыть этот клапан может привести к серьезному повреждению горелки.

Если картридж грязный, вы должны будете заменить его для предотвращения утечек. **Внимание:** машина не будет работать, если давление на входе слишком низкое. Не используйте растворители для очистки фильтра, используйте только мыльной водой.

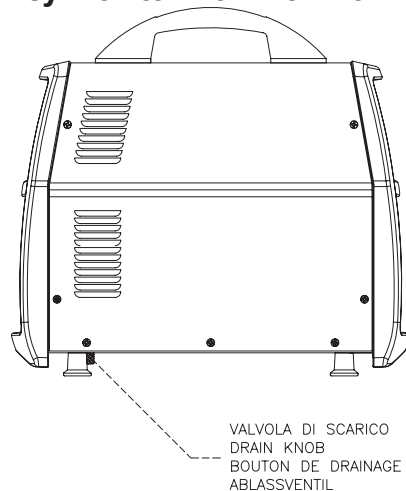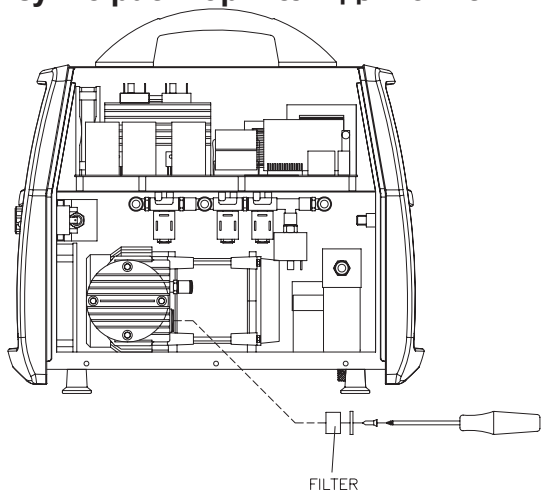

Х. ПРОБЛЕМА

1. Причина
 - а. Проверка/Устранение.

А. Индикатор сети не горит, вентилятор не работает.

1. Прерыватель разомкнут.
 - а. Замкнуть выключатель.

В. Индикатор сети ON, желтый индикатор перегрева ON.

1. Устройство перегрелось.
 - а. Убедиться, что машина не работала больше положенного рабочего цикла
2. Что-то мешает потоку воздуха.
 - а. Освободить пространство (примерно 0,5 м) вокруг машины.
3. Короткое замыкание горелки. Тут же загорается индикатор перегрева, а устройство прекращает работу.
 - а. Проверить правильность установки компонентов горелки, исключить возможность возникновения короткого замыкания головки горелки.

С. Индикатор сети ON, индикатор перегрева/недостаточного давления мигает, нет потока воздуха в фазе очистки и предварительной фазе работы.

1. Не подсоединен газ или низкое давление.
 - а. Убедиться, что давление газа не ниже 72.5 psi (5 BAR) во время очистки или в предварительной фазе работы, настроить на 4.5 bar (65 psi).
2. Фильтр или линия воздуха заблокирована,
 - а. Заменить картридж фильтра. Убедиться, что линии воздуха и подсоединение горелки не скручены/изогнуты.

Д. Индикатор сети ON, индикатор перегрева/недостаточного давления не горит, нет потока воздуха, когда нажата кнопка горелки.

1. Форсунка не вставлена в горелку.
 - а. Проверить правильность установки форсунки в головке горелки.
2. Не работает кнопка горелки, неправильное соединение частей головки.
 - а. Обратиться к параграфу обслуживания частей головки горелки.
3. Повреждена плата
 - а. Починить/заменить генератор.

Е. Индикатор сети ON, индикатор перегрева/недостаточного давления не горит, газ выходит. Горелка не зажигает дежурную дугу.

1. Части горелки с дефектом
 - а. Проверить компоненты горелки, при необходимости заменить
2. Слишком высокое давление газа.
 - а. Установить давление на значение 65 psi (4.5 BAR).
3. Повреждена плата
 - а. Починить/заменить генератор.

Ф. Горелка зажигает дежурную дугу, но не режет.

1. Не подсоединен кабель массы.
 - а. Убедиться, что кабель массы сцеплен с металлическим куском.
2. Напряжение на входе слишком низкое
 - а. Использовать как можно более короткий удлинитель.
 - б. Использовать генераторов достаточной мощности.
3. Повреждена плата
 - а. Починить/заменить генератор.



SMALTIMENTO DI APPARECCHI DA ROTTAMARE DA PARTE DI PRIVATI NELL'UNIONE EUROPEA

Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta ed il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENT BY USERS IN PRIVATE HOUSEHOLDS IN THE EUROPEAN UNION

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

EVACUATION DES ÉQUIPEMENTS USAGÉS PAR LES UTILISATEURS DANS LES FOYERS PRIVÉS AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE

La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN DURCH BENUTZER IN PRIVATEN HAUSHALTEN IN DER EU

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS DOMÉSTICOS EN LA UNIÓN EUROPEA

Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad de usuario entregarlo en un punto de recolección designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recolección por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudarán a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

DESCARTE DE EQUIPAMENTOS POR USUÁRIOS EM RESIDÊNCIAS DA UNIÃO EUROPEIA

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contacto com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que adquiriu o produto.

